

UK Subject to change
D Änderungen vorbehalten
NL Wijzigingen voorbehouden
F Sous réserve de modifications
E Reservado el derecho de modificaciones técnicas
P Reservado o direito a modificações
I Con reserva di modifiche
S Ändringar förbehålls
SF Pidätämme oikeuden muutoksiin
N Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes

H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SL Predmet sprememb
PL temat do zmiany
RU Компания FERM постоянно совершенствует выпускаемую ею продукцию.
 Поэтому в технические характеристики могут вноситься без предварительного уведомления.
GR ηράμε το δικαίωμα αλλαγών
TR Değişiklikler mümkündür



UK	USERS MANUAL	03
D	GEBRAUCHSANWEISUNG	06
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	09
F	MODE D'EMPLOI	13
E	MANUAL DE INSTRUCCIONES	16
P	ISTRUÇÃO A USAR	20
I	MANUALE UTILIZZATI	23
S	BRUKSANVISNING	27
SF	KÄYTTÖOHJE	30
N	BRUKSANVISNING	33
DK	BRUGERVEJLEDNING	36
H	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	39
CZ	NÁVOD K POUŽITÍ	42
SL	NOVODILA ZA UPORABO	45
PL	INSTRUKSJĘ OBSŁUGI	48
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	51
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	55



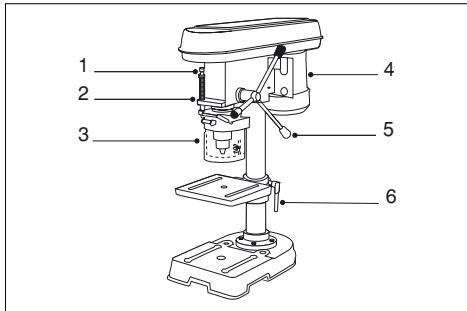


Fig.A

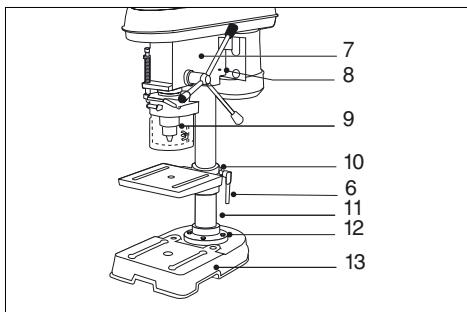


Fig.B

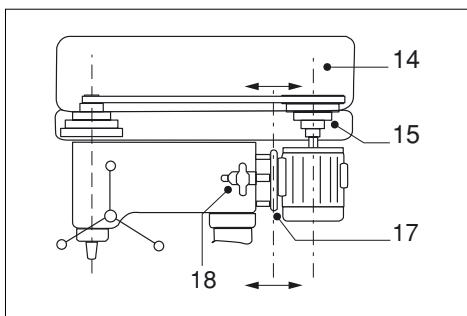


Fig.C

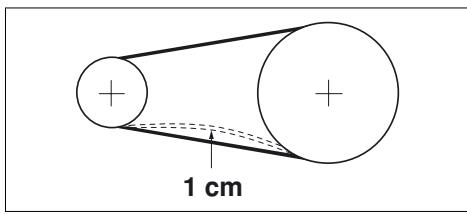


Fig.D

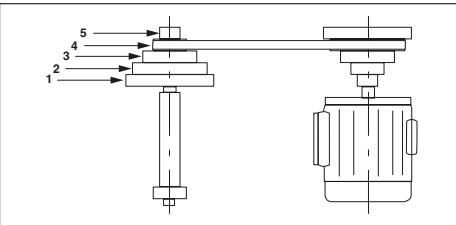


Fig.E

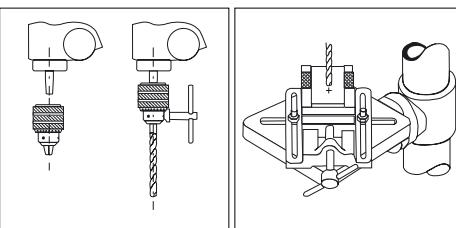


Fig.F

Fig.G


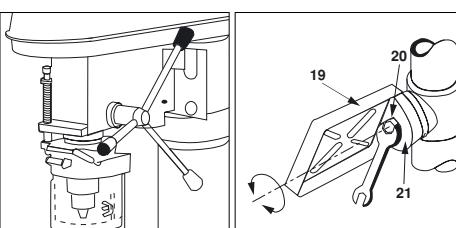


Fig.H

Fig.I

EXPLODED VIEW

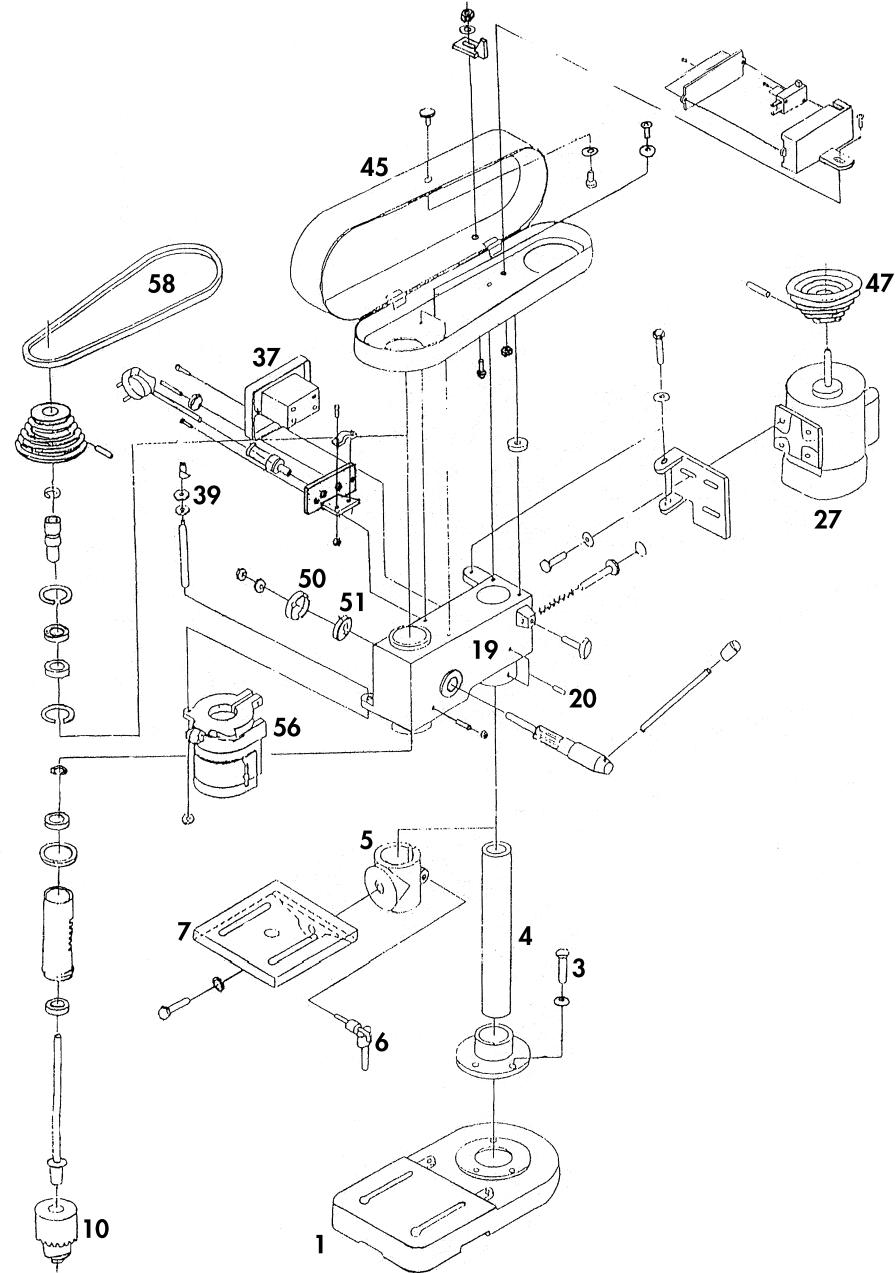

Ferm

SPARE PARTS LIST FTB-13

REF NR	DESCRIPTION	FERM NR
27	MOTOR	311053
37	MAGNETIC SWITCH	311051
50	COVER FOR SPRING	311059
51	SPRING	311058
56	CHUCK GUARD	311055
58	V-BELT	800157
10	CHUCK	311054
-	CHUCK KEY	311057
-	CONDENSER	311056

uk English

BENCH PILLAR DRILL

THE NUMBERS IN THE FOLLOWING TEXT CORRESPOND WITH THE PICTURES AT PAGE 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	230V
Frequency	50Hz
Power input	350W
No load speed	580-2650/min
Number of speeds	5
Chuck capacity/Morse Conical	13mm/B-16
Weight	20kg
Lpa (sound pressure level)	62.1 dB(A)
Lwa (sound power level)	75.1 dB(A)
Vibration value	1.57 m/s ²

PRODUCT INFORMATION

Fig.A

1. On/off switch
2. Drill depth gauge
3. Protection guard
4. Motor
5. Drill depth lever
6. Table adjustment

Check first whether or not the delivery has been damaged by transport and/or whether all the parts are present.

SAFETY INSTRUCTIONS

The following pictograms are used in these instructions for use:



Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of non-observance of the instructions in this manual.



Denotes risk of electric shock.

Carefully read this manual before using the machine. Make sure that you know how the machine functions and how to operate it. Maintain the machine in accordance with the instructions to make sure it functions properly. Keep this manual and the enclosed documentation with the machine.

When using electric machines always observe the safety regulations applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read the following safety instructions and also the enclosed safety instructions. Keep these instructions in a safe place!

Before using the machine the guidelines must be taken into consideration. Every mechanical or electrical alteration to the machine which does not meet the applicable guidelines carries a considerable accident risk.

DURING USE THE FOLLOWING POINTS MUST BE CONSIDERED:

- Do not remove any mechanical or electrical protective provisions.
- Check whether all the protective provisions are in place and have been attached correctly.
- Wear safety goggles during drilling.
- If you have long hair, be sure to wear hair protection (hair net or cap). Long hair can easily be caught in moving parts.
- Wear fitted clothing; tie buttons on sleeves.
- Do not hold any workpieces in your hands when drilling. Always use a machine clamp or another clamping tool.
- Protect workpieces and clamping tools on the bench to prevent them from getting caught. Fasten them yourself with screws or clamp them to a machine clamp fastened to the table.
- Check whether the drill holder is tightened properly.
- Check whether cable lead-throughs are okay.
- To remove drill chips only use hand brushes, brushes, rubber wipers, chip hooks or similar aids.
- Do not carry out any cleaning or greasing work while the machine is in operation.
- Always keep V-belts covered (so that your hands cannot become caught).
- Only tighten the toothed ring drill holder by means of the wrench.
- Never leave the wrench of the drill holder in the drill holder! Before switching on the machine, check whether the wrench really has been removed!
- Do not use any drills which are damaged on the shank.
- Drill is not suitable to use as press!
- If the mains cable is damaged, it may only be replaced by a mains cable of the same type.

IMMEDIATELY SWITCH OFF THE MACHINE WHEN:

- Interruption in the mains plug, mains lead or mains lead damage.
- Defect switch.
- Smoke or stench of scorched isolation.

ELECTRICAL INSTALLATION

The machine is provided with an electrical installation, which meets the standards. Repairs may only be carried out by a recognised professional.



The machine is provided with a zero voltage switch. After the tension drops the machine will not start to run automatically for safety reasons. The machine must be switched on again.

ELECTRICAL SAFETY

Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

REPLACING CABLES OR PLUGS

Immediately throw away old cables or plugs when they have been replaced by new ones. It is dangerous to insert the plug of a loose cable in the wall outlet.

USING EXTENSION CABLES

Only use an approved extension cable suitable for the power input of the machine. The minimum conductor size is 1.5 mm². When using a cable reel always unwind the reel completely.

ASSEMBLY

Fig.B

- Place the footplate (13) in the correct position.
- Fasten the column (11) with the bolts supplied (12) to the footplate.
- Now slide the table holder (10) with the table over the column (11). With the fastening handle (6) the table is fastened into the desired position.
- Now you can assemble the machine casing (7) and lock with the locking pins (8).
- Since the drill spindle is greased in the factory, it is advisable to run in the machine for approximately 15 minutes at the lowest speed.



Before you push the chuck with pin (9) into the drill spindle, the inside of the chuck must be completely grease-free!

SETTING UP THE BENCH DRILL

Before use the drill must be mounted on a fixed base. The footplate (13) has therefore been provided with drilling holes. By means of screws the footplate can be fixed to the base in this place. If it is mounted on a wooden board, sufficiently large washers must be used on the opposite side, so that the bolts are not pushed into the wood and the machine cannot become loose.



The fastening screws may be fastened so far that the footplate is not under tension or deformed. When the tension is too high there is a risk of breakage.

ADJUSTING THE NUMBER OF REVOLUTIONS OF THE DRILL SPINDLE

Fig.C

The different revolutions of the drill spindle can be adjusted by shifting the V-belt into the belt drive. The machine is protected by a safety switch so that the machine is automatically switched off when opening the casing.

The V-belt is shifted as follows:

- Open the V-belt cover (14) by loosen the screw on the right side of the cover.
- Loosen the fastening button (18) and slide the engine in the direction of the machine head, upon which the V-belt is released.
- Shift the V-belt according to the table on the inside of the V-belt cover.
- Tension the V-belt again by pushing the engine plate (17) to the back. Then the tensioning device is fastened with the fastening button (18).
- Close the V-belt cover and the machine is ready again for use.



Keep the V-belt cover closed during use.

Fig.C & D

If you have shifted the V-belt, you must tighten it again by means of the engine plate (17) with the fastening button (18). The tension is correct when the V-belt can be pressed in by approximately 1 cm.

The engine pulley must be aligned horizontally, so that early wear and loosening of the V-belt can be prevented. For this purpose the engine pulley (15) on the engine can be slid along the engine axle, after loosening the socket head screw.

SPINDLE SPEEDS

Fig.E

Position V-belt	Revolutions/min
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

The number of revolutions of the drill spindle of the V-belt combinations can be read from the illustration and the table.

DRILL SPINDLE AND DRILL HEAD PIN

All the blank parts of the machine are provided with a protective lacquer layer, which prevents rust formation. This protective lacquer layer is easy to remove by means of environmentally friendly solvents. Test the V-belt tension before you connect the machine to the electricity mains.

The inside of the drill spindle must be degreased completely. For this purpose use environmentally friendly solvents. Proceed in the same way with the drill head pin. A correct transmission can only be achieved in this way.

OPERATION, HINTS AND TIPS

DEPTH STOP

The drill spindle is provided with a depth stop. It can be adjusted using the nut. The drill depth can be read on the scale division.

CLAMPING THE DRILL

Fig.F

In the drill head of the bench drill, drills and other tools with a cylindrical shank can be clamped. The moment of rotation is transferred to the drill by means of the tension of the three clamping jaws. To prevent the drill from sliding away, it must be clamped using the toothed ring wrench. If the drill slides away in the drill holder, a slight burr occurs on the drill shank, which makes centric clamping impossible. A burr which occurs in this way must in any case be removed by grinding.

CLAMPING THE WORKPIECE

Fig.G

The drill bench and the footplate of the bench drill are provided with grooves for fastening clamping tools. Always clamp the workpiece in the machine clamp or other clamping tools. In this way you will prevent accidents and even increase the drilling accuracy because the workpiece is in a fixed position.

ADJUSTING THE BENCH

Fig.H

The drill bench is fastened to the drill column and can be adjusted in height after loosening the fastening handle. Adjust the bench in such a way that there is still enough space between the top of the workpiece and the point of the drill. You can also swivel the bench sideways, if you wish to clamp a workpiece directly onto the footplate.

Fig.I

For slanted drilling and with a slanted supporting surface of the workpiece the bench can be swivelled. For this purpose loosen the hexagonal screw (20) on the hinge point (21) of the bench and remove the centring. Swivel the bench (19) to the desired position. Then screw down the hexagonal screw (20) properly using a wrench.

NUMBER OF REVOLUTIONS, SPEED OF ROTATION, SUPPLY

The supply - the feed motion of the drill - takes place by hand on the 3-armed drill lever. The speed of rotation is determined by the number of revolutions of the drill spindle and by the diameter of the drill.

The correct choice of supply and the number of revolutions of the drill spindle are the deciding factors for the lifespan of the drill. The following applies as a basic rule: with a larger diameter of the drill the number of revolutions must be adjusted lower; the greater the firmness of the workpiece, the greater the cutting pressure must also be. In order not to overheat the drill in this case, the supply and speed of rotation must be lowered at the same time. In addition, the drill must be cooled with drill oil.

For thin plates, quite large drillings must be carried out carefully with little supply and little cutting pressure, so as to get a precise result and so that the drilling remains the correct size. For deep drilling (larger than 2 x the diameter of the drill) the discharge of chips is more difficult and the temperature of the drill is higher. Therefore lower the supply and the number of revolutions and ensure a better discharge of chips by regularly pulling back the drill. For drilling with a greater diameter than 8 mm, pre-drilling must take place, so that early wear of the drill - main cutting edge can be avoided and so that the drilling point is not too heavily loaded.

MAINTENANCE



Make sure that the machine is not live when carrying out maintenance work on the motor.

The Ferm machines have been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper machine care and regular cleaning.

CLEANING

Keep the ventilation slots of the machine clean to prevent overheating of the engine. Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use. Keep the ventilation slots free from dust and dirt. If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water. Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.

LUBRICATION

The machine do not need to be greased. All bearings and driving gears are maintenance-free and greased for life. The drill must be cleaned with compressed air or a dry cloth. It is advisable to clean the blank parts from time to time with environmentally friendly solvents and to only grease with acid-free oil or grease.

FAULTS

Should a fault occur, e.g. after wear of a part, please contact your local Ferm dealer.

In the back of this manual you find an exploded view showing the parts that can be ordered.

ENVIRONMENT

In order to prevent the machine from damage during transport, it is delivered in a sturdy packaging. Most of the packaging materials can be recycled. Take these materials to the appropriate recycling locations. Take your unwanted machines to your local Ferm-dealer. Here they will be disposed of in an environmentally safe way.

GUARANTEE

The guarantee conditions can be found on the separately enclosed guarantee card.

CE DECLARATION OF CONFORMITY (UK)

We declare under our sole responsibility
that this product is in
conformity with the following
standards or standardized documents

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1**

in accordance with the regulations.

**98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC**

from 01-09-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof

Quality department

TISCHBOHORMASCHINE

DIE NUMMERN IM NACHFOLGENDEN TEXT KORRESPONDIEREN MIT DEN ABBILDUNGEN AUF SEITE 2

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230V
Frequenz	50Hz
Aufgenommene Leistung	350W
Drehzahl unbelastet	580-2650/min
Anzahl Geschwindigkeiten	5
Kap. Bohrfutter/Morse Konisch	13mm/B-16
Gewicht	20kg
Lpa (Schalldruckpegel)	62.1 dB(A)
Lwa (Schalleistungspegel)	75.1 dB(A)
Vibrationswert	1.57m/s ²

KENZEICHEN

Fig.A

1. Ein/aus schalter
2. Bohrtiefenanzeige
3. Bohrfutterschutzkappe
4. Motor
5. Bohrtiefenhebestange
6. Tischverstellung

Prüfen Sie bitte zuerst, ob die Lieferung Transportschäden aufweist

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

In dieser Betriebsanleitung erscheinen folgende Piktogramme:

 Verweist auf Verletzungsgefahr, Gefahr für Leben und mögliche Beschädigung der Maschine, falls die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung nicht befolgt werden.

 Deutet das Vorhandensein elektrischer Spannung an.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Machen Sie sich vertraut mit der Funktionsweise und der Bedienung. Warten Sie die Maschine entsprechend den Anweisungen, damit sie immer einwandfrei funktioniert. Die Betriebsanleitung und die dazugehörende Dokumentation müssen in der Nähe der Maschine aufbewahrt werden.

Beachten beim Benutzen von Elektromaschinen immer die örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich Feuerrisiko, Elektroschock und Verletzung. Lesen Sie außer den folgenden Hinweisen ebenfalls die Sicherheitsvorschriften im einschlägigen Sonderteil. Die Hinweise müssen sicher aufbewahrt werden!

Für den Betrieb der Maschine sind die einschlägigen Richtlinien der UVV (Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften) zu beachten. Jede mechanische oder elektrische Veränderung der Maschine, die nicht den geltenden Richtlinien entspricht, bringt erhebliche Unfallgefahren mit sich.

WÄHLRE DES BETRIEBS SIND FOLGENDE PUNKTE ZU BEACHTEN:

- Keine mechanischen oder elektrischen Schutzvorrichtungen entfernen.
- Prüfen, ob alle Schutzvorrichtungen angebracht und einwandfrei befestigt sind.
- Beim Bohren Schutzbrille tragen.
- Bei langen Haaren unbedingt Haarschutz tragen (Haarnetz oder Mütze). Langes Haar bleibt leicht an drehenden Teilen hängen!
- Enganliegende Kleidung tragen; Bund am Jackenärmel schließen.
- Keine Werkstücke beim Bohren in der Hand halten. Verwenden Sie stets einen Maschinenschraubstock oder ein anderes Spannwerkzeug.
- Werkstücke und Spannwerkzeuge auf dem Tisch gegen Mitreißen sichern. Diese entweder selbst mit Schrauben befestigen oder in einem auf dem Tisch festgeschraubten Maschinenschraubstock einspannen.
- Prüfen, ob das Bohrfutter einwandfrei spannt.
- Prüfen, ob die Kabeleinführungen in Ordnung sind.
- Zum Entfernen der Bohrspäne nur Handfeger, Pinsel, Gummiwischer, Spänehaken oder ähnliche Hilfsmittel verwenden.
- An laufenden Maschinen keine Reinigungs- und Schmierarbeiten durchführen.
- Keilriemen immer abgedeckt halten (Schutz gegen Hineingreifen)
- Zahnkranzbohrfutter nur mit dem Schlüssel anziehen.
- Bohrfutterschlüssel niemals im Bohrfutter stecken lassen! Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Maschine, daß der Schlüssel abgezogen wurde!
- Keine am Schaft beschädigten Bohrer oder Werkstücke verwenden.
- Die Bohrmaschine ist für Fräsaarbeiten nicht geeignet!
- Bei der Beschädigung der Anschlußleitung darf nur durch die gleiche Spezialleitung ersetzt werden.

DAS GERÄT SOFORT AUSSCHALTEN BEI:

- Störung im Netzstecker, dem Netzkabel oder Schnurbeschädigung.
- Defektem Schalter.
- Rauch oder Gestank verschmorter Isolation.

ELEKTRISCHE ANLAGE

Die Maschine ist mit einer elektrischen Anlage ausgestattet, die den Normen entspricht. Reparaturen dürfen nur von einem dafür zugelassenem Fachmann durchgeführt werden.

 Bei einem Spannungsabfall im Steuer-stromkreis fallen die Wendeschütze ab. Auch wenn danach die Spannung wieder anliegt, läuft aus Sicherheitsgründen die Maschine nicht mehr selbstständig an. Sie muß erneut eingeschaltet werden.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για να αποφευχθεί η πρόκληση φθοράς στο μηχάνημα κατά τη μεταφορά, αυτό παραδίδεται σε μια ανθεκτική συσκευασία. Τα περισσότερα υλικά της συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν.

Παραδώστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Παραδώστε μηχανήματα που δεν χρειάζεστε πλέον στον τοπικό αντιπρόσωπο της Ferm. Εκείνος θα φροντίσει για την απόρριψή τους με τρόπο που είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι όροι της εγγύησης περιλαμβάνονται στην κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται χωριστά.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (GR)

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν πληροί τα παρακάτω πρότυπα ή τα έγγραφα προτύπων.

EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1

σύμφωνα με τους κανονισμούς.

98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC

από τις 01-09-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof

Τμήμα ποιοτικού ελέγχου

Εάν το εξάρτημα διάτρησης ολισθήσει στην υποδοχή του, στο στέλεχος του εξαρτήματος δημιουργείται μια μικρή ανωμαλία (γρέζι) που καθιστά αδύνατη την ασφάλιση του εξαρτήματος στο κέντρο. Τυχόν ανωμαλία που δημιουργείται με αυτό τον τρόπο πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξαλείφεται με λειάνση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΙΚΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Εικ. G

Η επιφάνεια διάτρησης και το πέλμα του επιτραπέζιου δραπάνου διαθέτουν εγκοπές για τη στερέωση εργαλείων σταθεροποίησης. Πρέπει παντού να ασφαλίζεται τα αντικείμενα προς επεξεργασία σε μηχανικό σφιγκτήρα ή άλλα εργαλεία σταθεροποίησης. Με αυτό τον τρόπο, θα αποφύγετε ατυχήματα και θα βελτιώσετε την ακρίβεια διάτρησης συγκρατώντας το αντικείμενο προς επεξεργασία σε σταθερή θέση.

ΡΥΘΜΙΣΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Εικ. H

Η επιφάνεια διάτρησης στερεώνεται στον ορθοστάτη του δραπάνου και το ύψος της μπορεί να ρυθμιστεί ξεσφίγγοντας τη λαβή στερέωσης. Ρυθμίστε την επιφάνεια διάτρησης έτσι, ώστε να υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ της κορυφής του αντικείμενου προς επεξεργασία και του άκρου του εξαρτήματος διάτρησης. Επίσης, μπορείτε να περιστρέψετε την επιφάνεια διάτρησης στο πλάι, εάν επιθυμείτε να στερεώσετε ένα αντικείμενο προς επεξεργασία κατευθείαν στο πέλμα.

Εικ. I

Για διάτρηση του αντικείμενου προς επεξεργασία υπό γωνία κλίσης και σε επιφάνεια στηρίζης υπό γωνία κλίσης, η επιφάνεια διάτρησης μπορεί να περιστραφεί. Για το σκοπό αυτό, χαλαρώστε την εξαγωνική βίδα (20) στο σημείο άρθρωσης (21) της επιφάνειας διάτρησης και μετακινήστε τη από την κεντρική θέση. Περιστρέψτε την επιφάνεια διάτρησης (19) στην επιθυμητή θέση. Στη συνέχεια, βιδώστε καλά την εξαγωνική βίδα (20) χρησιμοποιώντας ένα μηχανικό κλειδί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΩΣΗΣ

Η κίνηση πρόωσης του δραπάνου εκτελείται με το χέρι, μέσω του μοχλού με τους τρεις βραχίονες του δραπάνου. Η ταχύτητα περιστροφής καθορίζεται από τον αριθμό των στροφών της ατράκτου του δραπάνου και από τη διάμετρο του δραπάνου. Η σωστή επιλογή πρόωσης και αριθμού στροφών της ατράκτου του δραπάνου είναι παράγοντες που καθορίζουν τη διάρκεια ζωής του δραπάνου. Ως βασικός κανόνας, ισχύουν τα ακόλουθα: με μεγαλύτερη διάμετρο δραπάνου, ο αριθμός των στροφών πρέπει να ρυθμίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο, δύο μεγαλύτερη είναι η στερεότητα του αντικείμενου προς επεξεργασία, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι και η πίεση στο κοπής. Σε αυτή την περίπτωση, για να αποφευχθεί η περιθρέμανση του δραπάνου, η πρόωση και τη ταχύτητα περιστροφής πρέπει να ρυθμίζονται και οιδύνο σε χαμηλότερο επίπεδο. Επιπλέον, το δραπάνο πρέπει να ψυχτεί με έλαιο δραπάνου.

Για λεπτά ελάσματα, μεγάλες διατρήσεις πρέπει να εκτελούνται προσεκτικά, με μικρή πρόσωση και χαμηλή πίεση κοπής έτσι, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ακριβές και η διάτρηση να περιορίζεται στο κατάλληλο μέγεθος. Για διατρήσεις μεγάλου βάθους (μεγαλύτερες από 2x τη διάμετρο του δραπάνου) η εξαγωγή των απορριμμάτων είναι περισσότερο δύσκολη και θερμοκρασία του δραπάνου αυξάνεται περισσότερο. Για αυτό, περιορίστε την καλύτερη εξαγωγή των απορριμμάτων αποσύροντας ανά τακτά διαστήματα το δράπανο. Για διάτρηση διάμετρο που υπερβαίνει τα 8mm, πρέπει να πραγματοποιηθεί προκαταρκτική διάτρηση έτσι, ώστε να αποτραπεί η πρώωρη φθορά του εξαρτήματος διάτρησης - της κύριας ακμής κοπής και να αποφευχθεί το υπερβολικό φορτίο στο σημείο διάτρησης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν ήλεκτροδοτούνται κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στον κινητήρα.

Τα μηχανήματα Ferm έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής λειτουργία σε ικανοποιητικά επίπεδα εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό του μηχανήματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διατηρείτε τις θυρίδες εξαερισμού του μηχανήματος καθαρές για να αποφευχθεί η υπερθρέμανσή του. Καθαρίζετε τακτικά το περιβλήμα του μηχανήματος με ένα μαλακό πανί, κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση. Διατηρείτε τις θυρίδες εξαερισμού απαλλαγμένες από σκόνη και ρύπους. Σε περίπτωση που οι ρύποι δεν απομακρύνονται, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό που περιέχει σαπούνι. Μη χρησιμοποιήστε ποτέ διαλύτες οπως βενζίνη, αλκοόλ, αμμωνιακό ύδωρ κ.λπ. Αυτοί οι διαλύτες ενδέχεται να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Το μηχάνημα δεν απαιτεί λίπανση. Όλα τα έδρανα και τα κινητήρια γρανάζια δεν απαιτούν συντήρηση και έχουν λιπανθεί για δόλη τη διάρκεια ζωής τους. Το δράπανο πρέπει να καθαρίζεται με πεπτεσμένο αέρα ή στεγνό πανί. Συνιστάται τα άβαφα μέρη να καθαρίζονται κατά διαστήματα με φλικούς προς το περιβάλλον διαλύτες και η λίπανση να πραγματοποιείται αποκλειστικά με έλαιο ή λιπαντικό που δεν περιέχει οξέα.

ΒΛΑΒΕΣ

Εάν παρουσιαστεί κάποια βλάβη, για παράδειγμα, μετά τη φθορά κάποιου εξαρτήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Ferm. Στην πίσω πλευρά αυτού του εγχειρίδιου, θα βρείτε μια επεπτωμέρη απεικόνιση των εξαρτημάτων που μπορούν να παραγγελθούν.

Εлектρική Σιρκετή

Überprüfen Sie immer, ob Ihre Netzspannung der des Typenschildes entspricht.

Αυτασχεν των Καλών ή Στεκέρων

Entsorgen Sie alte Kabel oder Stecker, unmittelbar nachdem Sie durch neue ersetzt sind. Das Anschließen eines Steckers eines losen Kabels an eine Steckdose ist gefährlich.

Verwendung von Verlängerungskabeln

Benutzen Sie nur ein genehmigtes Verlängerungskabel, das der Maschinenleistung entspricht. Die Ader müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² haben. Befindet das Kabel sich auf einem Haspel, muß es völlig abgerollt werden.

MONTAGE

Fig.B

- Legen Sie sich die Grundplatte (13) der Maschine zurecht.
- Befestigen Sie die Säule (11) mit den beiliegenden Bolzen (12) auf der Grundplatte (13).
- Schieben Sie nun den Bohrtischhalter (10) mit dem Bohrtisch über die Säule (11). Mit der Klemmschraube (6) wird die Baugruppe in der gewünschten Lage arretiert.
- Nun können Sie das Maschinengehäuse (7) montieren und mit den Gewindestiften (8) sichern.
- Da die Spindel werkseitig stark eingefettet wird, ist es ratsam, die Maschine ca 15 Minuten im kleinsten Gang einlaufen zu lassen.



Bevor Sie das Bohrfutter (9) auf die Spindel stecken, müssen Aufnahme und Dorn vollkommen fettfrei sein!

AUFSTELLEN DER TISCHBOHRMASCHINE

Vor der Inbetriebnahme ist die Bohrmaschine fest auf einer Arbeitsplatte zu montieren. Dazu besitzt die Grundplatte (13) Bohrungen. Dort ist die Grundplatte mit der Arbeitsplatte durch Schrauben fest zu verbinden. Erfolgt die Befestigung auf einer Holzplatte, so werden auf der Gegenseite ausreichend große Beilagscheiben verwendet, damit sich die Muttern nicht im Holz eindrücken, und sich die Maschine nicht lockert.



Die Befestigungsschrauben dürfen nur so angezogen werden, daß sich die Grundplatte nicht verspannt oder verformt. Beim übermäßiger Beanspruchung besteht die Gefahr eines Bruches.

EINSTELLEN VERSCHIEDENER SPINDELREHZAHLEN

Fig.C

Die verschiedenen Spindeldrehzahlen können durch Umsetzen des Keilriemens im Riemenantrieb eingestellt werden. Dazu ist die Maschine abzuschalten, und der Netzstecker zu ziehen. Das Umsetzen des Keilriemens geschieht folgend maßen:

- Vor dem Öffnen des Keilriemengehäuses (14) Netzstecker ziehen!

• Feststellschraube (18) lösen und den Motor in Richtung Maschinenkopf (17) schieben; dadurch entspannt sich der Keilriemen.

- Keilriemen gemäß der Tabelle auf der Innenseite des Keilriemendeckels umsetzen.
- Keilriemen wieder spannen, indem Sie den Motorplatte (17) nach hinten drücken. Anschließend wird die Spannvorrichtung mit der Feststellschraube (18) geklemmt.
- Keilriemengehäuse schließen und den Netzstecker einstecken. Die Maschine ist wieder betriebsbereit.



Deckel des Keilriemengehäuses beim Betriebs-test geschlossen halten.

Fig.C & D

Die Spannung ist richtig eingestellt, wenn sich der Keilriemen etwa 1 cm durchdrück-en läßt.

Die Keilriemenscheiben müssen horizontal fluchen, damit der vorzeitige Verschleiß und das Herunterspringen des Keilriemens verhindert wird. Dazu kann die Keilriemenscheibe (15) am Motor nach Lösen des Gewindestiftes längs der Motorwelle verschoben werden.

SPINDELREHZAHLEN

Fig.E

Keilriemenposition Drehzahl/min

A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

Die Spindeldrehzahlen und Keilriemenkombinationen können der Abbildung und der Tabelle entnommen werden.

SPINDEL UND KEGELDORN

Alle blanken Teile der Maschine sind mit einem Schutzlack versehen, der die Korrosion verhindert. Dieser Schutzlack lässt sich leicht mit umweltfreundlichen Lösungsmitteln entfernen. Prüfen Sie die Keilriemenspannung, bevor Sie die Maschine am Stromnetz anschließen. Der Innenkonus des Bohrfutters muß vollkommen entfettet werden. Verwenden Sie dazu umweltfreundliche Lösungsmittel. Verfahren Sie ebenso mit dem Kegeldorn der Spindel. Nur so ist eine einwandfreie Kraftübertragung zu erreichen.

GEBRAUCH, HINWEISE UND TIPS

TIEFENANSCHLAG

Die Bohrspindel besitzt einen Tiefenanschlag. Zur Einstellung dient die Mutter An dem Skalenzeiger kann die Bohrtiefe abgelesen werden.

EINSPANNEN DES BOHRES

Fig.F

Im Bohrfutter der Tischbohrmaschine können Bohrer und andere Werkzeuge mit zylindrischem Schaft gespannt werden. Das Drehmoment wird durch die Spannkraft der drei Spannbacken auf den Bohrer übertragen. Der Bohrer ist - um ein Durchrutschen zu verhindern - mit Hilfe des Zahnkranzschlüssels festzuklemmen. Beim Durchrutschen des Bohrers im Spannfutter entsteht am Bohrschaft sehr leicht ein Grat, der ein zentrisches Spannen unmöglich macht. Ein so entstandener Grat muß in jedem Fall durch Schleifen entfernt werden.

EINSPANNEN DES WERKSTÜCKES

Fig.G

Der Bohrtisch und die Grundplatte der Tischbohrmaschine sind mit Bolzen zur Befestigung von Spannwerkzeugen ausgestattet. Spannen Sie das Werkstück immer im Maschinenschraubstock oder anderen Spannwerkzeugen fest. Sie vermeiden dadurch Unfallgefahren und erhöhen sogar die Bohrgenauigkeit, da das Werkstück nicht "schlägt".

TISCHVERSTELLUNG

Fig.H

Der Bohrtisch ist an der Bohrsäule befestigt und kann nach Lösen des Klemmhebels in der Höhe verstellt werden. Stellen Sie den Tisch so ein, daß zwischen Werkstückoberkante und Bohrspitze genügend Abstand bleibt. Den Tisch können Sie auch zur Seite ausschwenken, wenn Sie ein Werkstück direkt auf die Grundplatte spannen wollen.

Fig.I

Für schräge Bohrungen und bei schräger Auflagefläche des Werkstückes kann der Tisch (19) geschwenkt werden. Lösen Sie dazu die Sechskantschraube (20) am Drehgelenk des Tisches und entfernen Sie die Zentrierung (21). Schwenken Sie den Tisch in die gewünschte Lage. Nun wird mit einem Gabelschlüssel die Sechskantschraube (20) wieder fest angezogen. Beim Zurückstellen des Tisches (19) wird die Arretierungsmutter mit dem Bolzen (20) zur waagerechten Zentrierung wieder eingesetzt.

DREHZAHL, SCHNITTGESCHWINDIGKEIT, VORSCHUB

Der Vorschub - die Zustellung des Bohres - erfolgt von Hand am 3-armigen Bohrhebel. Die Schnittgeschwindigkeit wird durch die Drehzahl der Bohrspindel und durch den Bohrdurchmesser bestimmt.

Die richtige Wahl des Vorschubes und Spindeldrehzahl sind für die Standzeit des Bohrers ausschlaggebenden. Als Grundregel gilt: bei zunehmendem Bohrdurchmesser muß die Drehzahl herabgesetzt werden; je größer die Festigkeit des Werkstückes ist, umso größer muß auch der Schneiddruck sein. Damit sich der Bohrer dabei nicht übermäßig erwärmt, müssen gleichzeitig Vorschub und Schnittgeschwindigkeit herabgesetzt werden.

Außerdem sollte der Bohrer mit Bohrol gekühlt werden.

Bei Feinblechen müssen größere Bohrungen vorsichtig mit geringem Vorschub und Schneiddruck ausgeführt werden, damit der Bohrer nicht "hackt" und die Bohrung maßhaltig bleibt. Bei tiefen Bohrungen (größer als 2x Bohrdurchmesser) ist die Spanabfuhr beschwert und die Erwärmung des Bohrers größer. Setzen Sie auch hier Vorschub und Drehzahl herab und sorgen Sie durch wiederholtes Zurückziehen des Bohrers für eine bessere Spanabfuhr. Bei Bohrungen über 8 mm Durchmesser sollte vorgebohrt werden, damit die vorzeitige Abnutzung der Bohrer-Haupt-schneide vermieden wird und die Bohrspitze nicht zu stark belastet wird.

WARTUNG



Trennen Sie die Maschine vom Netz, wenn Sie am Mechanismus Wartungsarbeiten ausführen müssen.

Die Maschinen von Ferm sind entworfen, um während einer langen Zeit problemlos und mit minimaler Wartung zu funktionieren. Sie Verlängern die Lebensdauer, indem Sie die Maschine regelmäßig reinigen und fachgerecht behandeln.

REINIGEN

Reinigen Sie das Maschinengehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch, vorzugsweise nach jedem Einsatz. Halten Sie die Lüfterschlüsse frei von Staub und Schmutz. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem weichen Tuch, angefeuchtet mit Seifenwasser. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammonia, usw. Derartige Stoffe beschädigen die Kunststoffteile.

SCHMIEREN

Die Tischbohrmaschinen bedürfen keiner Schmierung. Alle Lager und Getriebe sind wortungsfrei und lebensdauer-geschmiert. Die Bohrmaschine sollte mit Druckluft oder einem Handbesen gereinigt werden. Von Zeit zu Zeit ist es ratsam, die blanken Teile mit umweltfreundlichen Lösungsmitteln zu säubern und anschließend mit saurefreiem Öl oder Fett einzuschmieren.

STÖRUNGEN

Wenden Sie sich in Störungsfällen, z.B. durch Verschleiß eines Teils, an Ihren örtlichen Ferm-Vertragshändler. Am Ende dieser Betriebsanleitung finden Sie eine Zeichnung der erhältlichen Ersatzteile.

UMWELT

Um Transportschäden zu verhindern, wird die Maschine in einer soliden Verpackung geliefert. Die Verpackung besteht weitgehend aus verwertbarem Material. Benutzen Sie also die Möglichkeit zum Recyceln der Verpackung. Bringen Sie bei Ersatz die alten Maschinen zu Ihren örtlichen Ferm-Vertagshändler. Er wird sich um eine umweltfreundliche Verarbeitung ihrer alten Maschine bemühen.



Πριν ωθήσετε το τουκ με την περόνη στην άτρακτο του δραπάνου, από το εσωτερικό του δραπάνου πρέπει να έχει αφαιρεθεί κάθε ίχνος λιπαντικού!

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

Πριν χρησιμοποιήσετε το δράπανο, αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε μια σταθερή βάση. Για το σκοπό αυτό, το πέλμα (13) διαθέτει οπές. Χρησιμοποιώντας βίδες, το πέλμα μπορεί να στερεωθεί στη βάση σε αυτό το σημείο. Εάν το δράπανο τοποθετηθεί σε ξύληνη επιφάνεια, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ροδέλες με αρκετά μεγάλο μέγεθος στην κάτω πλευρά έτσι, ώστε οι πείροι να μην είναι δυνατό να πιεστούν βαθύτερα στο ξύλο με αποτέλεσμα το μηχάνημα να χάσει τη σταθερότητά του.



Οι βίδες στήριξης πρέπει να βιδωθούν σε τέτοιο βάθος, ώστε το πέλμα να μην πέξεται υπερβολικά ή να παραμορφώνεται. Όταν η πίεση που ασκείται είναι υπερβολική, υπάρχει κίνδυνος θραύσης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΤΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

Εικ. C

Ο ρυθμός περιστροφής της ατράκτου του δραπάνου μπορεί να ρυθμίστε αλλάζοντας τη θέση του τραπεζοειδούς μάντα στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. Το μηχάνημα προστατεύεται με διακόπτη ασφαλείας έτσι, ώστε να τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας όταν ανοίγει το περιβήμημα. Η αλλαγή θέσης του τραπεζοειδούς μάντα πραγματοποιείται ως εξής:

- Ανοίξτε το κάλυμμα του τραπεζοειδούς μάντα (14) ξεσφίγγοντας τη βίδα στη δεξιά πλευρά του καλύμματος.
- Χαλαρώστε το κουμπί ασφάλισης (18) και ολοισθήστε τον κινητήρα προς την κατεύθυνση της κεφαλής του μηχανήματος. Με αυτή την ενέργεια, ο τραπεζοειδής μάντας απελευθερώνεται.
- Αλλάξτε τη θέση του τραπεζοειδούς μάντα σύμφωνα με τον πίνακα στο εσωτερικό του καλύμματος του.
- Τανύστε ξανά τον τραπεζοειδή μάντα ωθώντας το έλασμα του κινητήρα (17) προς τα πίσω. Στη συνέχεια, το σύστημα τάνυσης σταθεροποιείται με το κουμπί ασφάλισης (18).
- Κλείστε το κάλυμμα του τραπεζοειδούς μάντα και το μηχάνημα είναι και πάλι έτοιμο για χρήση.



Κατά τη διάρκεια της χρήσης, έχετε κλειστό το κάλυμμα του τραπεζοειδούς μάντα.

Εικ. C & D

Εάν έχετε αλλάξει τη θέση του τραπεζοειδούς μάντα, πρέπει να τον τανύστε πάλι χρησιμοποιώντας το έλασμα του κινητήρα (17), με το κουμπί ασφάλισης (18). Η τάνυση είναι κατάλληλη όταν ο τραπεζοειδής μάντας είναι δυνατό να πιεστεί μετατοπιζόμενος περίπου κατά 1 cm.

Ο σφόνδυλος του κινητήρα πρέπει να ευθυγραμμίζεται οριζόντια, για να αποτραπεί η πρόωρη φθορά και η χαλάρωση του τραπεζοειδούς μάντα. Για το σκοπό αυτό, ο σφόνδυλος του κινητήρα μπορεί να ολισθήσει κατά μήκος του άξονα του κινητήρα, μετά τη χαλάρωση της βίδας Allen.

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ

Εικ. E

Θέση τραπεζοειδούς Στροφές ανά λεπτό μάντα

A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

Ο αριθμός των στροφών της ατράκτου του δραπάνου για τους διαφορετικούς συνδυασμούς του τραπεζοειδούς μάντα μπορεί να προσδιοριστεί από τις εικόνες και τον πίνακα.

ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

Όλα τα άβαφα μέρη του μηχανήματος παρέχονται με μια προστατευτική επιστρωση βερνικιού, η οποία εμποδίζει την οξείδωση. Αυτή η προστατευτική επιστρωση βερνικιού αφαιρείται ευκολά με φιλικούς προς το περιβάλλον διαλύτες. Ελέγχετε την τανυστή του τραπεζοειδούς μάντα πριν συνδέσετε το μηχάνημα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το λιπαντικό στο εσωτερικό της ατράκτου του δραπάνου πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε φιλικούς προς το περιβάλλον διαλύτες. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για την περόνη της κεφαλής του δραπάνου. Η σωστή μετάδοση είναι εφικτή μόνο με αυτό το τρόπο.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΘΟΥΣ

Η άτρακτος του δραπάνου διαθέτει μια ασφάλεια (στοπ) βάθους. Η ρύθμισή της είναι δυνατή χρησιμοποιώντας το παξιμάδι. Το βάθος διάτρησης υποδεικνύεται από τις υποδιαιρέσεις της κλίμακας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

Εικ. F

Στην κεφαλή του επιτραπέζιου δραπάνου μπορούν να τοποθετηθούν εξαρτήματα διάτρησης και άλλα εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος. Η ροπή περιστροφής μεταδίδεται στο εξάρτημα διάτρησης μέσω της τάσης στις τρεις σιαγωνές σύσφιξης. Για να εμποδιστεί το εξάρτημα διάτρησης από το να ολισθήσει έξω από τη θέση του, πρέπει να στερεωθεί χρησιμοποιώντας το κλειδί του οδοντωτού δακτυλίου.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών μηχανημάτων, τηρείτε πάντοτε τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα σας, για να πειριστείτε τους κινδύνους πυρκαϊάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για την ασφάλεια και, επίσης, τις οδηγίες για την ασφάλεια που εσωκλείονται. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές σημείο!

Πριν από τη χρήση του μηχανήματος, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατεύναστριες οδηγίες. Κάθε μηχανική ηλεκτρική τροποποίησή του μηχανήματος η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις σχετικές κατεύναστριες οδηγίες ενέχει σημαντικό κίνδυνο πρόκλησης αυτχήματος.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ:

- Μην αφαιρείτε μηχανικά ή ηλεκτρικά συστήματα προστασίας.
- Ελέγχετε εάν όλα τα συστήματα προστασίας είναι τοποθετημένα και συνδεδεμένα σωστά.
- Κατά τη διάτρηση, πρέπει να φοράτε προστατευτικά ματογυάλια.
- Εάν έχετε μακριά κόμη, πρέπει να φοράτε προστατευτικά για τα μαλλιά (φίλε μαλλιών ή κασκέτο). Τα μακριά μαλλιά μπορούν να εμπλακούν εύκολα στα κινούμενα μέρη.
- Φοράτε ρούχα στο κατάλληλο μέγεθος για το σώμα σας. Κουμπώνετε τα μανίκια.
- Μην κρατάτε αντικείμενα προς επεξεργασία στα χέρια σας κατά τη διάτρηση. Χρησιμοποιείτε πάντοτε μηχανικό σφιγκτήρα ή αλλο εργαλείο σταθεροποίησης.
- Προστατεύετε τα αντικείμενα προς επεξεργασία και τα εργαλεία σταθεροποίησης στην επιφάνεια εργασίας, για να μην εμπλακούν στα κινούμενα μέρη. Στερεώστε τα εσείς με βίδες ή ακινητοποιήστε τα με μηχανικό σφιγκτήρα που έχει στερεωθεί στην επιφάνεια διάτρησης.
- Ελέγχετε εάν η υποδοχή του δραπάνου έχει συσφιχθεί αρκετά.
- Ελέγχετε εάν υπάρχουν προβλήματα στις διόδους των καλωδίων.
- Για να απομακρύνετε τα απορρίμματα διάτρησης, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βούρτσες χειρός, βούρτσες, ελαστικά μάκτρα, άγκιστρα χειριστού ή παρόμοια εργαλεία.
- Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή λίπανσης ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Έχετε πάντοτε καλυμμένους τους τραπεζοειδείς ψάντες (ώστε να μην εμπλακούν σε αυτούς τα χέρια σας).
- Για τη σύσφιξη του οδογωτού τσοκ του δραπάνου, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το ειδικό κλειδί.
- Μην αφήσετε ποτέ το κλειδί του τσοκ μέσα στην υποδοχή! Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα, να βεβαιώνεστε ότι το κλειδί έχει πράγματι αφαιρεθεί!
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διάτρησης που έχουν υποστεί φθορά στο στέλεχος.
- Το δράπανο δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως πρέσα!

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από καλώδιο τροφοδοσίας του ίδιου τύπου.

ΘΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Διακοπή οφειλόμενη σε πρόβλημα στο βύσμα τροφοδοσίας, στο καλώδιο τροφοδοσίας ή σε φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Εμφάνιση βλάβης.
- Καπνός ή οσμή καμένου υλικού μόνωσης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το μηχάνημα διαθέτει ένα ηλεκτρικό σύστημα το οποίο πληροί τις σχετικές προδιαγραφές. Επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από αναγνωρισμένους επαγγελματίες.



Το μηχάνημα διαθέτει διακόπητη μηδενικής τάσης. Μετά την πτώση της τάσης, το μηχάνημα δεν θα ζεκινήσει να λειτουργεί αυτόματα για λόγους ασφαλείας. Για να λειτουργήσει ξανά το μηχάνημα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο διακόπητης λειτουργίας.

Ασφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

Ελέγχετε πάντοτε εάν η παροχή ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα με τα τεχνικά στοιχεία.

Αντικατάσταση καλωδίων ή βισμάτων

Απορρίψτε αμέσως παλιά καλωδία ή βισμάτα μετά την αντικατάστασή τους από καινούρια. Η σύνδεση στην πρίζα του βισμάτου ενός καλωδίου που δεν συνδέεται με συσκευή είναι επικίνδυνη.

Χρήση καλωδίων προέκτασης

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καλωδία προέκτασης που είναι κατάλληλα για την ισχύ εισόδου του μηχανήματος. Το ελάχιστο μέγεθος αγωγού είναι 1,5 mm². Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο με σύστημα περιέλιξης, ξετυλίγετε πάντοτε εντελώς το καλώδιο.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Εικ. Β

- Τοποθετήστε το πέλμα (13) στη σωστή θέση.
- Στερεώστε τον ορθοστάτη (11) με τους πειρούς που παρέχονται (12) στο πέλμα.
- Τώρα, ολοισθήστε το στήριγμα της επιφάνειας εργασίας (10), με την επιφάνεια εργασίας, στον ορθοστάτη (11). Η επιφάνεια εργασίας στερεώνεται στην επιθυμητή θέση με τη λαβή στερέωσης (6).
- Τώρα, μπορείτε να συναρμολογήσετε το περιβλήμα του μηχανήματος (7) και να το ασφαλίσετε με τις περόνες ασφάλισης (8).
- Επειδή η άτρακτος του δραπάνου έχει λιπανθεί από το εργοστάσιο, συνιστάται το μηχάνημα να τεθεί σε λειτουργία για περίπου 15 λεπτά με τη χαμηλότερη ταχύτητα.

GARANTIE

Lesen Sie die Garantiebedingungen auf der separat beigefügten Garantiekarte.

CE KONFORMITÄTSERLÄRUNG (D)

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1,**

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:

**98/37/EWG
73/23/EWG
89/336/EWG**

vom 01-09-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof
Quality Department



Nederland

TAFELBOORMACHINE

DE NUMMERS IN DE NU VOLGENDE TEKST VERWIJZEN NAAR DE AFBEELDINGEN OP PAGINA 2.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	230V~
Frequentie	50Hz
Opgenomen vermogen	350W
Toerental, onbelast	580-2650/min
Kap. boorhouder/Morse Con.	13 mm/B-16
Gewicht	20kg
Lpa (geluidsdruckniveau)	62.1 dB(A)
Lwa (geluidsvormenniveau)	75.1 dB(A)
Vibratiemeterde	1.57 m/s ²

PRODUCT INFORMATIE

Fig.A

1. Aan/uit schakelaar
2. Boordiepeinstelling
3. Beschermkap boorhouder
4. Motor
5. Boordiepe hefboom
6. Boortafelverstelling

Controleer eerst of de levering niet door het transport beschadigd is en of alle onderdelen aanwezig zijn.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op beschadiging van de machine indien de instructies in deze gebruiksaanwijzing worden genegeerd.



Geeft elektrische spanning aan.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u de machine in gebruik neemt. Zorg dat u kennis heeft van de werking van de machine en op de hoogte bent van de bediening. Onderhoud de machine volgens de instructies opdat deze altijd goed functioneert. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documentatie bij de machine.

Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel. Lees behalve onderstaande instructies ook de veiligheidsvoorschriften in het apart bijgevoegde veiligheidskatern door.

Voor het gebruik van de machine dienen de richtlijnen in acht te worden genomen. Iedere mechanische of elektrische wijziging van de machine, die niet voldoet aan de geldende richtlijnen, brengt een aanzienlijk risico voor ongevallen met zich mee.

TIJDENS HET GEBRUIK DIENEN DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT TE WORDEN GENOMEN:

- Geen mechanische of elektrische beschermingsvoorzieningen verwijderen.
- Controleer of alle beschermingsvoorzieningen op hun plaats zijn en correct zijn bevestigd.
- Bij het boren een veiligheidsbril dragen.
- Bij lang haar bescherming dragen (haarnetje of muts). Lang haar blijft gemakkelijk aan draaiende onderdelen hangen.
- Nauwe kleding dragen; knopen aan de mouwen sluiten.
- Houd geen werkstukken bij het boren in de hand. Gebruik altijd een machineklem of een ander spangereedschap.
- Beveilig werkstukken en spangereedschappen op de tafel tegen meeslepen. Bevestig ze of zelf met schroeven of klem ze in een op de tafel vastgeschroefde machineklem.
- Controleer of de boorhouder goed spant.
- Controleer of de kabel doorvoeren in orde zijn.
- Gebruik voor het verwijderen van boorspanners uitsluitend handvegers, kwasten, rubberwissers, spaanhaken of overeenkomstige hulpmiddelen.
- Verricht geen schoonmaak- of smeerkwarkaamheden aan machines die in bedrijf zijn.
- Houd V-snaren altijd afgedekt (zodat de handen er niet in kunnen komen).
- Draai de tandkransboorhouder alleen met de sleutel aan.
- Laat de sleutel van de boorhouder nooit in de boorhouder zitten! Controleer voor het inschakelen van de machine of de sleutel daadwerkelijk is verwijderd!
- Gebruik geen boren die aan de schacht zijn beschadigd.
- De boormachine is niet geschikt voor freeswerkzaamheden!
- Als het netsnoer is beschadigd, mag dat uitsluitend worden vervangen door een gelijkwaardig netsnoer.

HET APPARAAT ONMIDDELJK UITZETTEN BIJ:

- Storing in de netstekker, netsnoer of snoerbeschadiging.
- Defecte schakelaar.
- Rook of stank van verschroeide isolatie.

ELECTRISCHE INSTALLATIE

De machine is voorzien van een elektrische installatie, die voldoet aan de normen. Reparaties mogen uitsluitend door een erkende vakman worden uitgevoerd.

 De machine is voorzien van een nulspanningsschakelaar. Na het wegvallen van de spanning begint de machine uit veiligheidsoverwegingen niet meer automatisch te lopen. De machine moet opnieuw worden ingeschakeld.

Elektrische veiligheid

Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.

Bij vervanging van snoeren of stekkers

Gooi oude snoeren of stekkers direct weg zodra ze door nieuwe exemplaren zijn vervangen. Het is gevaarlijk om de stekker van een los snoer in het stopcontact te steken.

Bij gebruik van verlengsnoeren

Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine. De aders moeten een doorsnede hebben van minimaal 1,5 mm². Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.

MONTAGE

Fig.B

- Zet de voetplaat (13) op de juiste plaats.
- Bevestig de kolom (11) met de bijgevoegde bouten (12) op de voetplaat.
- Schuif nu de boortafelhouder (10) met de boortafel over de kolom. Met de klemhendel (6) wordt de boortafel in de gewenste positie vastgezet.
- Nu kunt u de machinebehuizing (7) monteren en met de borgpennen (8) borgen.
- Omdat de boorsspindel in de fabriek wordt gesmeerd, is het aan te raden de machine ca. 15 minuten in de laagste versnelling te laten inlopen.



Voordat u de boorhouder (9) in de boorsspindel steekt, dient de binnenzijde van de boorhouder volledig vetvrij te zijn!

OPSTELLEN VAN DE TAFELBOORMACHINE

Voor ingebruikname dient de boormachine op een vaste ondergrond te worden gemonteerd. De voetplaat (13) is daarom voorzien van boorgaten. Op die plaats kan de voetplaat door middel van schroeven aan de ondergrond worden gemonteerd. Als er op een houten plaat wordt bevestigd, dienen op de tegenoverliggende zijde voldoende grote sluitringen te worden gebruikt, zodat de moeren niet in het hout worden gedrukt en de machine los kan raken.



De bevestigingsschroeven mogen zover worden vastgedraaid, dat de voetplaat niet wordt gespannen of vervormd. Bij een te grote spanning bestaat het risico van een breuk.

TOERENTALLEN VAN DE BOORSPINDEL

Fig.C

De verschillende toerentallen van de boorsspindel kunnen via het omzetten van de V-snaar in de snaaraandrijving (15) worden ingesteld. Vooraf dient de machine uitgeschakeld te worden en de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

Het omzetten van de V-snaar gaat als volgt:

- Haal voor het openen van de beschermkap (14) de stekker uit het stopcontact!
- De knop (18) losdraaien en de motor in de richting van de machinekop schuiven, waarop de V-snaar losraakt.

При необходимости избавиться от ненужного вам более инструмента Ferm обращайтесь в торговую точку, продавшую вам этот инструмент, где им смогут распорядиться должным образом.

ГАРАНТИЯ

Условия предоставления гарантии изложены в прилагаемом отдельно гарантийном талоне.



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (RU)

Мы с полной ответственностью заявляем, что настояще изделие соответствует нижеперечисленным стандартам и нормативным документам:

**EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1**

согласно правилам:

**98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC**

от 01-09-2004

ЦВОЛЛЕ,

Нидерланды

В. Капимох

Отдел контроля качества



Ελληνικά

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση	230V
Συχνότητα	50Hz
Ισχύς εισόδου	350W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	580-2650/λεπτό
Αριθμός ταχυτήτων	5
Μέγιστο στέλεχος δίσκου σύσφιξης (τσοκ) /Κώνος τύπου Morse	13mm/B-16
Βάρος	20kg
Ιρα (στάθμη ηχητικής πίεσης)	62,1 dB(A)
Ιωα (στάθμη ηχητικής ισχύος)	75,1 dB(A)
Τιμή δόνησης	1,57 m/s ²

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

Εικ. Α

1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Μετρητής βάθους διάτρησης
3. Προστατευτικό
4. Κινητήρας
5. Μοχλός βάθους διάτρησης
6. Ρύθμιση επιφάνειας εργασίας

Ελέγχετε πρώτα εάν κατά τη μεταφορά προκλήθηκε κάποια βλάβη στον εξοπλισμό που έχει παραδοθεί ή/και εάν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στις παρούσες οδηγίες χρίστης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Υποδηλώνει κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου ή πρόκλησης βλάβης στο εργαλείο σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο.



Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του μηχανήματος. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο χειρισμού του μηχανήματος. Συντηρείτε το μηχάνημα σύμφωνα με τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία του. Φυλάσσετε με το μηχάνημα το παρόν εγχειρίδιο και την τεκμηρίωση που εσωκλείεται.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВКИ

Fig.G

Рабочий стол сверлильного станка и его опорная плита оснащены пазами для закрепления зажимных приспособлений. Перед началом работы всегда необходимо закрепить заготовку в соответствующем зажимном приспособлении, что позволит избежать несчастных случаев и повысить точность сверления.

РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО СТОЛА

Fig.H

Рабочий стол крепится к колонне и позволяет регулировку по высоте, что становится возможным путем ослабления ручки фиксации. Высота рабочего стола выставляется таким образом, чтобы между верхней частью заготовки и нижней точкой сверла оставалось достаточное расстояние. При необходимости закрепления заготовки непосредственно на опорной плите рабочий стол может быть сдвинут в ту или иную сторону.

Fig.I

Кроме того, он позволяет смещение, делающее возможным выполнение операций сверления под углом, а также сверления заготовок на наклонных опорных поверхностях. Для этого необходимо ослабить шестигранный винт (20) на шарнире (21) рабочего стола и расцентровать станок. После этого стол (19) устанавливается в требуемое положение и фиксируется шестигранным винтом (20) с помощью специального ключа.

ЧИСЛО ОБОРОТОВ, СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ПОДАЧА

Подача сверла осуществляется вручную с помощью 3-рычажного регулятора подачи. Скорость вращения шпинделя определяется числом оборотов шпинделя и диаметром сверла. Правильный выбор подачи и задаваемого числа оборотов шпинделя является определяющим с точки зрения срока службы сверла.

В этом отношении рекомендуем придерживаться следующего основного правила: при большом диаметре сверла следует задавать более низкое число оборотов шпинделя; чем выше твердость рассверливаемой заготовки, тем выше должно быть усилие нажатия сверла. В этом случае во избежание перегрева сверла рекомендуется одновременное сокращение подачи и снижение числа оборотов при обязательном охлаждении сверла в масле.

При обработке тонких пластин крупные по диаметру отверстия должны рассверливаться с большой осторожностью на малой подаче и с небольшим усилием нажима стем, чтобы обеспечить нужную точность и требуемую размерность. При глубоком сверлении (т. е. когда диаметр высыревливаемого отверстия более чем в два раза превышает диаметр сверла) осложняется удаление образующейся при сверлении стружки, а температура сверла значительно повышается.

По этой причине рекомендуется понизить подачу и сократить число оборотов с тем, чтобы облегчить удаление стружки путем периодического извлечения сверла из обрабатываемого отверстия. При сверлении отверстия диаметром свыше 8 мм необходимо предварительно рассверлить его сверлом меньшего диаметра с тем, чтобы избежать преждевременного износа режущих кромок основного сверла и его перегрузки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Перед выполнением техобслуживания убедитесь, что электропривод станка отключен от сети питания.

Оборудование компании Fermi конструктивно предназначено для долгосрочной эксплуатации с минимумом технического обслуживания, что обеспечивается должным и своевременным техническим уходом за ним.

ЧИСТКА

Вентиляционные отверстия электродвигателя должны содержаться в чистоте во избежание его перегрева. Следует регулярно (после каждого использования) чистить корпус станка мягкой тканью, обращая особое внимание на то, чтобы вентиляционные отверстия не имели налета грязи и пыли.

В случае, если удаление загрязнения представляет сложность, чистящую ткань следует смочить раствором мыльной воды. Не допускается использование растворителей (бензин, спирт, аммиачные растворы), могущих повредить пластмассовые части станка.

СМАЗКА

Станок не требует дополнительной смазки. Все подшипники и ведущие шестерни имеют смазку на весь срок их службы. Очистка сверла производится сжатым воздухом либо сухой тканью. Остальные части станка рекомендуется периодически чистить экологически безвредными растворителями и обрабатывать консистентной смазкой либо иной другой смазкой, не содержащей кислот.

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае неисправности, являющейся, например, следствием износа детали, рекомендуем обращаться к специалистам торговой организации, продавшей вам изделие компании Fermi.

На последних страницах настоящего руководства приведено изображение вашего инструмента в разобранном виде с указанием частей и деталей, которые могут быть заказаны взамен дефектных.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Во избежание транспортных повреждений инструмент поставляется в прочной упаковке. Значительная часть материалов упаковки подлежит утилизации, поэтому просим передать в ближайшую специализированную организацию.

- De V-snaar volgens de tabel aan de binnenzijde van het V-snaardeksel omzetten.
- De V-snaar opnieuw spannen, door de motorplaat (17) naar achteren te drukken. Vervolgens wordt de spaninrichting met de vastzetknop (18) vastgeklemd.
- Sluit de beschermkap van de V-snaar en steek de stekker in het stopcontact. De machine is wederom klaar voor gebruik.



Houd het deksel van de behuizing van de V-snaar tijdens gebruik gesloten.

Fig.C & D

Als u de V-snaar heeft omgelegd, dient u deze via de motorplaat (17) met de vastzetknop (18) weer te spannen. De spanning is juist, wanneer de V-snaar zich ca. 1 cm in laat drukken.

De motorpoelie moet horizontaal worden uitgelijnd, zodat voortijdige slijtage en het losraken van de V-snaar wordt voorkomen. Hiertoe kan de motorpoelie (15) aan de motor na het losmaken van de inbusbout langs de motoras worden verschoven.

SPINDEL SNELHEDEN

Fig.E

Positie van V-snaar	Toeren/min
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

De toerentallen van de boorspindel en de V-snaarcombinaties kunnen uit de afbeelding en de tabel worden afgelezen.

BOORSPINDEL EN BOORSTIFT

Alle blanke delen van de machine zijn voorzien van een beschermende laklaag, die roestvorming tegengaat. Die beschermende laklaag is gemakkelijk met behulp van milieuvriendelijke oplosmiddelen te verwijderen. Test de V-snaarspanning voordat u de machine aan het elektriciteitsnet aansluit.

De binnenzijde van de boorspindel dient volledig te worden ontvet. Gebruik daarvoor milieuvriendelijke oplosmiddelen. Ga met de boorkopstift op dezelfde manier te werk. Alleen op deze wijze kan een correcte transmissie worden bereikt.

BEDIENING, AANWIJZINGEN EN TIPS

DIEPTEAANSLAG

De boorspindel is voorzien van een diepteaanslag. Met de moer kan deze worden ingesteld. Op de schaalverdeling kan de boordiepte worden afgelezen.

INKLEMMEN VAN DE BOOR

Fig.F

In de boorkop van de tafelboormachine kunnen boren en andere gereedschappen met cilindrische schacht worden geklemd. Het draaimoment wordt via de spankracht van de drie klembekken op de boor overgedragen. De boor dient - om wegglijpen te voorkomen - met behulp van de tandkransleutel vast te worden geklemd. Bij het wegglijpen van de boor in de boorhouder ontstaat aan de boorschacht een lichte braam, die een centrisch klemmen onmogelijk maakt. Een op die wijze ontstane braam moet in ieder geval door te slijpen worden verwijderd.

INKLEMMEN VAN HET WERKSTUK

Fig.G

De boortafel en de voetplaat van de tafelboormachine zijn voorzien van groeven ter bevestiging van spangereedschappen. Klem het werkstuk altijd in de machineklem of andere spangereedschappen vast. U voorkomt daardoor ongevallen en verhoogt zelfs de boorprecision, omdat het werkstuk niet "slaat".

TAFELVERSTELLING

Fig.H

De boortafel is aan de boorkolom bevestigd en kan na het losmaken van de vastzethendel in hoogte worden versteld. Stel de tafel dusdanig in, dat er tussen de bovenkant van het werkstuk en de punt van de boor voldoende afstand over blijft. De tafel kunt u ook zijwaarts zwenken, wanneer u een werkstuk direct op de voetplaat wilt klemmen.

Fig.I

Voor schuine boringen en bij schuin ondersteuningsvlak van het werkstuk kan de tafel worden gezwenkt. Draai daarvoor de zeskantschroef (20) aan het draaipunkt van de tafel los en verwijder de centrerings (21). Zwenk de tafel in de gewenste positie. Schroef vervolgens met een steeksleutel de zeskantschroef (20) weer goed vast.

TOERENTAL, DRAAISNELHEID, TOEVOER

De toevoer - de aanzetbeweging van de boor - geschiedt met de hand aan de 3-armige boorhefboom. De draaisnelheid wordt door het toerental van de boorspindel en door de diameter van de boor bepaald. De juiste keuze van de toevoer en het toerental van de boorspindel zijn voor de levensduur van de boor doorslaggevend. Als basisregel geldt: bij een grotere diameter van de boor moet het toerental lager worden gesteld; hoe groter de stevigheid van het werkstuk is, desto groter moet ook de snijdruk zijn. Opdat de boor daarbij niet overmatig wordt verhit, moeten gelijktijdig de toevoer en de draaisnelheid worden verlaagd.

Bovendien dient de boor met boorolie te worden gekoeld. Bij dunne platen moeten vrij grote boringen voorzichtig met geringe toevoer en geringe snijdruk worden uitgevoerd, opdat de boor niet "hakt" en de boring op maat blijft.

Bij diepe boringen (groter dan 2x de diameter van de boor) is de spaanafvoer moeilijker en de verhitting van de boor groter.

Verlaag ook dan de toevoer en het toerental en zorg voor regelmatig terugtrekken van de boor voor een betere spaanafvoer. Bij boringen met een grotere diameter dan 8 mm moet worden voorgeboord, opdat een voortijdige slijtage van de boor - hoofdsnijkant vermeden wordt en de boorpunt niet te zwaar wordt belast.

ONDERHOUD

 *Zorg dat de machine niet onder spanning staat wanneer onderhoudswerkzaamheden aan het mechaniek worden uitgevoerd.*

De machines van Ferm zijn ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te reinigen en op de juiste wijze te behandelen, draagt u bij aan een hoge levensduur van uw machine.

REINIGEN

Reinig de machine-behuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de kunststof onderdelen.

SMEREN

De machine heeft geen extra smering nodig.

STORINGEN

Indien zich een storing voordoet als gevolg van bijvoorbeeld slijtage van een onderdeel, neem dan contact op met uw plaatselijke Ferm-dealer. Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een onderdelenteken met de na te bestellen onderdelen.

MILIEU

Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de machine in een stevige verpakking geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de verpakking te recyclen.

Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw plaatselijke Ferm-dealer. Daar zal de machine op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

GARANTIE

Lees voor de garantievooraarden de apart bijgevoegde garantiekaart.

CE CONFORMITEITSVERKLARING (NL)

Wij verklaaren dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1**

overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen

**98/37/EEG
73/23/EEG
89/336/EEG**

du 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Service de la qualité



—

УСТАНОВКА СВЕРЛЛЬНОГО СТАНКА

Перед началом эксплуатации сверлильный инструмент необходимо установить на стационарную плиту. С этой целью опорная плита (13) оборудована специальными отверстиями и крепится к основанию с использованием предусмотренных для этого винтов. В случае крепления станка к деревянному основанию с противоположной его стороны необходимо применять шайбы достаточно крупного размера; в противном случае возможно продавливание болтов сквозь древесину, что приведет к ослаблению крепежа.



Затягивать крепежные винты следует таким образом, чтобы опорная плита не подвергалась чрезмерной нагрузке или деформации во избежание ее повреждения.

РЕГУЛИРОВКА ЧИСЛА ОБОРОТОВ ШПИНДЕЛЯ

Fig.C

Регулировка оборотов шпинделя осуществляется перемещением клинового ремня на соответствующий шкив. При открывании кожуха станка он автоматически выключается предусмотренным с этой целью аварийным выключателем.

Перемещение клинового ремня производится следующим образом:

- Снять крышку (14), ослабив для этого винты с ее правой стороны.
- Ослабить крепежный винт (18) и сместить электромотор в направлении головной части станка, после чего становится возможным снятие клинового ремня.
- Переместить клиновой ремень согласно таблице, помещенной на внутренней стороне защитного кожуха.
- Заново натянуть ремень, переместив для этого назад опору (17) электромотора, после чего закрепить натяжитель ремня с помощью крепежного винта (18).
- Установить на место защитный кожух. Станок готов к эксплуатации.



В процессе использования станка защитный кожух должен быть всегда на месте.

Fig.C & D

После перемещения клинового ремня необходимо вновь отрегулировать его натяжение, что осуществляется с помощью опоры электромотора (17) и крепежного винта (18). Натяжение ремня считается нормальным, когда он провисает приблизительно на 1 см.

Во избежание преждевременного износа и ослабления клинового ремня шкив электромотора может быть приведен в горизонтальное положение. Для этого необходимо переместить шкив по валу электродвигателя, предварительно ослабив винт крепления.

СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ

Fig.E

Положение клинового ремня	Кол-во оборотов/мин
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

Число оборотов шпинделя в зависимости от положения клинового ремня показано на иллюстрациях и в таблице (Рис. D).

ШПИНДЕЛЬ И ФИКСАТОР СВЕРЛЛЬНОЙ ГОЛОВКИ

Все узлы станка покрыты слоем защитного антикоррозионного лака, легко удаляемого с использованием экологически безвредных растворителей. Перед подключением станка к источнику электропитания проверьте натяжение клинового ремня.

Внутренняя поверхность шпинделя должна быть полностью освобождена от консистентной смазки с использованием экологически безвредных растворителей, которые также следует применять для очистки фиксатора сверлильной головки, поскольку это гарантирует правильную передачу крутящего усилия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТАНКА

СТОПОР ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ

Шпиндель станка оснащен стопором глубины сверления, устанавливаемым с помощью специальной регулировочной гайки. Показатель глубины сверления визуализирован на градуированной шкале.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СВЕРЛА

Fig.F

Сверлительная головка станка позволяет установку в нее сверл и иных инструментов с цилиндрическим хвосто-виком. Кругящий момент передается сверлу благодаря его надежной фиксации тремя зажимными кулачками. Во избежание проскальзывания сверла в зажиме оно должно закрепляться с использованием специального ключа. В случае проскальзывания сверла в патроне на хвостовике образуются задиры, исключающие возможность точной центровки сверла. Образующиеся таким образом задиры удаляются методом шлифовки.

Во избежание возникновения пожара, удара электрическим током и нанесения ущерба своему здоровью при пользовании электрическим оборудованием необходимо неукоснительно соблюдать действующие в данной стране правила безопасности. Внимательно ознакомьтесь с настоящими и прилагаемыми правилами техники безопасности. Храните настоящее руководство в надежном месте!

Внесение некорректных изменений в электрическую и механическую части станка чревато риском несчастного случая.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНКА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- Не допускается снятие средств механической и электрической защиты.
- Убедиться в том, что все предусмотренные средства защиты установлены на своих местах и надежно закреплены.
- В процессе сверления обязательно ношение защитных очков.
- В случае, если оператор станка носит длинные волосы, они должны быть забраны под головной убор или защитную сетку для волос во избежание попадания их во вращающиеся части инструмента.
- Одежда оператора должна быть плотно притянута к телу, рукава застегнуты.
- Заготовку в процессе сверления необходимо закреплять в специальных зажимах и ни в коем случае не держать руками.
- Заготовки и зажимные приспособления должны быть собственоручно закреплены оператором на рабочем столе с помощью специальных винтов и предусмотренных с этой целью зажимов.
- Убедиться в том, что зажимной цанговый патрон надежно закреплен.
- Убедиться в том, что кабельные короба находятся в пригодном для работы состоянии.
- Стружку следует удалять только с помощью обычных ручных или резиновых щеток и иных аналогичных приспособлений.
- Не допускается производить очистку и смазку станка в процессе сверления.
- Клиновые ремни должны всегда находиться в закрытом состоянии во избежание травмирования рук оператора.
- Затяжка зажимного цангового патрона должна производиться только с использованием специального ключа.
- Не допускается оставлять специальный затяжной ключ в патроне! Перед включением станка необходимо убедиться в том, что ключ вынут из патрона!
- Не допускается использовать сверла с поврежденным хвостовиком.
- Не допускается использование сверлильного станка в качестве пресса!
- Поврежденный шнур электропитания может быть заменен только шнуром аналогичного типа.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЬ СТАНОК В СЛУЧАЕ:

- Повреждения вилки электрошнура или самого шнура электропитания.
- Повреждения переключателя.
- Обнаружения запаха дыма или горения электроизоляции.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Станок оборудован электрической частью, отвечающей соответствующим требованиям. Ремонт электрической части должен производиться силами только квалифицированного персонала.



Станок оснащен аварийным выключателем, срабатывающим в случае внезапного падения напряжения. Повторный запуск станка после срабатывания аварийного выключателя осуществляется вручную (т. е. не автоматически).

Безопасность

Каждый раз перед включением станка необходимо убедиться в том, что величина подаваемого напряжения соответствует указанной на идентификационной табличке.

Замена электрических шнуров и разъемов

После замены старых шнуров питания и разъемов они подлежат немедленной утилизации.

Подключение разъема незакрепленного электрошнура к источнику питания опасно для жизни.

Использование электрических удлинителей
Допускается применять только электроудлинители с минимальным сечением токонесущего проводника 1,5 мм², соответствующие по своим характеристикам мощностным параметрам станка. При использовании бобинного удлинителя он должен быть полностью выпущен из бобины.

СБОРКА

Fig.B

- Установить опорную плиту (13) в требуемое положение.
- Закрепить колонну (11) в опорной плите с помощью предусмотренных с этой целью болтов (12).
- Установить держатель стола (10) так, чтобы стол находился над колонной (11), после чего закрепить стол в требуемом положении с помощью ручки (6).
- Теперь можно собрать корпус станка (7) и закрепить его с помощью фиксаторов (8).
- Поскольку шпиндель станка имеет заводскую смазку, рекомендуется приработать станок на максимально низкой скорости в течение приблизительно 15 минут.



Перед установкой цанги с фиксатором в шпиндель станка внутренняя поверхность цанги должна быть тщательно очищена от консистентной смазки!

F Français

PERCEUSE À COLONNE

LES CHIFFRES DU TEXTE SUIVANT CORRESPONDENT AUX ILLUSTRATIONS PAGE 2.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	230V
Fréquence	50Hz
Puissance consommée	350W
Vitesse à vide	580-2650/min
No. vitesse	5
Mandrin capacité/	
Morse Conisch	13mm/B-16
Poids	20kg
Lpa (pression sonore)	62.1 dB(A)
Lwa (sound power level)	75.1 dB(A)
Valeur vibratoire	1.57 m/s ²

DESCRIPTION

Fig.A

1. Marche/arrêt interrupteur
2. Profondeur
3. Protection le foret
4. Moteur
5. Levier le forage
6. Levier la fixation

Contrôler d'abord si la marchandise n'a pas été endommagée par le transport et si toutes les pièces détachées sont présentes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans ce mode d'emploi, il est fait usage des pictogrammes suivants :



Indique un éventuel risque de lésion corporelle, un danger de mort ou un risque d'endommagement de la machine si les instructions de ce mode d'emploi ne sont pas respectées.



Indique la présence de tension électrique.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine. Assurez-vous d'avoir bien pris connaissance du fonctionnement de la machine et de son utilisation. Entretenez la machine conformément aux instructions afin qu'elle fonctionne toujours correctement. Conservez ce mode d'emploi et la documentation jointe à proximité de la machine.

Lors d'utilisation de machines électriques, observez les consignes de sécurité locales en vigueur en matière de risque d'incendie, de chocs électriques et de lésion corporelle. En plus des instructions ci-dessous, lisez entièrement les consignes de sécurité contenues dans le cahier de sécurité fourni à part. Conservez soigneusement ces instructions!

Avant la mise en service de la machine, il convient de prendre en considération les directives. Chaque modification mécanique ou électrique de la machine ne répondant pas aux directives en vigueur, apporte des risques considérables d'accidents.

PENDANT L'UTILISATION LES POINTS SUIVANTS DOIVENT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION:

- Ne pas éloigner des dispositifs mécaniques ou électriques de sécurité.
- Contrôler si tous les dispositifs de sécurité sont en place et fixés correctement.
- Porter des lunettes pendant le forage.
- Dans le cas de cheveux longs, porter surtout une protection des cheveux (filet ou bonnet). Les cheveux longs se prennent facilement dans les parties rotatives.
- Porter des vêtements serrés et fermer les boutons aux poignets.
- Ne pas tenir de pièces à usiner dans la main lors du forage. Utiliser toujours un étau ou un autre outil de serrage.
- Protéger les pièces à usiner et les outils de serrage sur contre l' entraînement. Les fixer soi-même avec des vis ou les coincer dans un étau vissé sur la table.
- Vérifier si le porte-forêt est bien tendu.
- Vérifier si les conduites de câbles sont en ordre.
- Utiliser uniquement des balayettes, des pinceaux, des balais de séchage en caoutchouc, crochets à copeaux ou autre matériel similaire, pour enlever les copeaux de forage.
- Ne pas faire de travaux de graissage ou de nettoyage sur une machine en service.
- Tenir les courroies trapézoïdales toujours couvertes, (de sorte que les mains ne peuvent y être prises).
- Utiliser toujours des clés pour le serrage du mandrin à couronne dentée.
- Ne jamais laisser la clé du mandrin dans le mandrin ! Avant la mise en marche de la machine, vérifier si la clé a été effectivement retirée !
- Ne pas utiliser de forets qui sont endommagés à la tige.
- La perceuse à colonne n'est pas faite pour le travail de fraisage !
- Lorsque le câble électrique est endommagé, il ne doit être remplacé que par un câble équivalent.

ARRÊTER IMMÉDIATEMENT L'APPAREIL EN CAS DE:

- Court-circuit de la fiche secteur ou du fil d'alimentation ou endommagement du fil d'alimentation.
- Interrupteur défectueux.
- Fumée ou odeur d'isolant brûlé.

INSTALLATION ELECTRIQUE

La machine est pourvue d'une installation électrique répondant aux normes. Des réparations éventuelles doivent être faites uniquement par un spécialiste reconnu.

 La machine est pourvue d'un interrupteur de tension zéro. Par mesure de sécurité la machine ne commencera pas à marcher automatiquement après une coupure de la tension. Elle devra à nouveau être remise en marche.

Sécurité électrique

Vérifiez toujours si la tension de votre réseau correspond à la valeur mentionnée sur la plaque signalétique.

En cas de changement de câbles ou de fiches

Jetez immédiatement les câbles ou fiches usagés dès qu'ils sont remplacés par de nouveaux exemplaires. Il est dangereux de brancher la fiche d'un câble défaillant dans une prise de courant.

En cas d'emploi de câbles prolongateurs

Employez exclusivement un câble prolongateur homologué, dont l'usage est approprié pour la puissance de la machine. Les fils conducteurs doivent avoir une section minimale de 1,5 mm². Si le câble prolongateur se trouve dans un dévidoir, déroulez entièrement le câble.

MONTAGE

Fig.B

- Placer le socle (13) à l'endroit voulu.
- Fixer la colonne (11) à l'aide des boulons (12) joints à la livraison, sur le socle.
- Glisser maintenant le porte-foret (10) avec la table sur la colonne. La table de forage est fixée dans la position voulue à l'aide du levier de fixation (6).
- Le capot de la machine (7) pourra maintenant être monté et fixé à l'aide des goupilles d'arrêt (8).
- Comme la broche de forage a été graissée à l'usine, il est recommandé de faire tourner la machine durant environ 15 min. à la vitesse la plus basse.

 Avant d'introduire le mandrin à clavette (9) dans la broche de forage, l'intérieur de celle-ci doit être entièrement dégraissé!

INSTALLATION DE LA PERCEUSE A COLONNE

Avant de l'utiliser la perceuse à colonne doit être montée sur une surface fixe. C'est pourquoi le socle (13) est pourvu de trous de forage. Le socle peut être monté à cet endroit avec des vis sur la surface de support. Lorsqu'on monte sur une plaque en bois, il faut monter suffisamment de grandes rondelles de blocage sur la face opposée, afin d'éviter que les écrous ne soient enfouis dans le bois et que la machine ne puisse pas se démonter.

 Les vis de fixation doivent être serrées à tel point que le socle ne soit pas tendu ni déformé. Trop de pression risque de faire briser le socle.

REGLAGE DU REGIME DE LA BROCHE DE FORAGE

Fig.C

Les différents régimes de la broche de forage peuvent être réglés en changeant de position la courroie trapézoïdale dans la transmission. Mais auparavant la machine doit être mise à l'arrêt et la fiche retirée de la prise électrique.

Le changement de position de la courroie trapézoïdale se fait de la façon suivante:

- Avant d'ouvrir le capot de la courroie (14), retirer la fiche de la prise électrique !
- Dévisser le bouton de fixation (18) et glisser le moteur dans la direction de la tête de la machine, ce qui libérera la courroie trapézoïdale (15).
- Déplacer la courroie selon les indications du schéma à l'intérieur du couvercle de la courroie trapézoïdale.
- Retendre la courroie, en poussant la plaque du moteur (17) vers l'arrière. Ensuite, bloquer la tension par le bouton de fixation (18).
- Refermer le capot de la courroie et brancher l'électricité. La machine est de nouveau prête à l'emploi.



Tenir le couvercle du manteau de la courroie trapézoïdale fermé pendant l'utilisation de la machine.

Fig.C & D

Lorsque vous avez inversé la marche de la courroie, il faudra la retendre à l'aide du bouton de blocage (18) sur la plaque du moteur (17). La tension est bonne lorsqu'on peut enfourcer la courroie d'environ 1 cm.

La poulie du moteur doit être alignée horizontalement, pour éviter l'usure prématuée et la libération de la courroie. Pour cela la poulie du moteur (15) peut être glissée sur l'axe du moteur, après avoir dévissé le boulon à six pans creux.

REGLAGE DU REGIME DE LA BROCHE DE FORAGE

Fig.E

Position courroie trapézoïdale	Régime/min
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

Les régimes de la combinaison de la broche de forage et de la courroie trapézoïdale sont indiqués sur les dessins et schémas.

ŚRODOWISKO NATURALNE

Aby zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem podczas transportu, jest ono dostarczane w odpornym opakowaniu. Wielkość materiału opakowywanego można poddać procesowi recyklingu. Te materiały należy oddać do odpowiednich punktów zbiorczych. Urządzenia, których Państwo nie potrzebujecie, prosimy zanieść do najbliższego dystrybutora firmy Ferm. W tym miejscu zostaną one zlikwidowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

GWARANCJA

Warunki gwarancji można znaleźć na oddzielnie załączonej karcie gwarancyjnej.



OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI (PL)

Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego dotyczy instrukcja, jest zgodny z następującymi standardami i normami:

**EN5014-1, EN5014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1**

w zgodności z przepisami.

**98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC**

dnia 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Dział Jakości

RU Russian

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	350 Вт
Скорость без нагрузки	580-2650 об/мин
Количество скоростей	5
Макс. диаметр сверла (конус Морзе)	13 мм/B-16
Вес	20 кг
Уровень давления звуковой волны L _{PA}	62.1 дБ
Уровень шума L _{WA}	75.1 дБ
Уровень вибрации	1.57 м/сек ²

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Fig.A

1. Переключатель "Вкл./Выкл."
2. Глубиномер сверления
3. Защитный кожух
4. Электромотор
5. Ограничитель глубины сверления
6. Регулировка рабочего стола

Убедитесь в комплектности поставки станка и отсутствии транспортных повреждений его частей и узлов.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящем руководстве использованы следующие графические символы:



Означает вероятность травмирования, риск для жизни или повреждение инструмента в случае несоблюдения изложенных в руководстве правил.



Означает риск удара электрическим током.

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации станка. Убедитесь в том, что вам известно, как он работает, а также ясны правила пользования станком. Для обеспечения должного функционирования станка его необходимо поддерживать в надлежащем техническом состоянии. Храните настоящее руководство и прилагаемую документацию вблизи станка.

Wnętrze wrzeciona wiertarki należy całkowicie odtłuszczyć. W tym celu używać rozpuszczalników przyjaznych dla środowiska. W analogiczny sposób postępuj z kołem głowicy wiertarki. Tylko w ten sposób można zapewnić właściwy moment przełożenia silnika.

OBSŁUGA WSKAZÓWKI I RADY

OPÓR KOŃCOWY GŁĘBOKOŚCI

Wrzeciono wiertarki posiada opór końcowy głębokości, który można ustawać przy pomocy nakrętki. Głębokość wiercenia można odczytać z podziałki.

ZAKŁADANIE WIERTARKI

Rys. F

Do wrzecieniaka wiertarki stołowej można mocować wiertka i inne narzędzia z uchwytem walcowym. Moment obrotowy jest przenoszony na wiertko przy pomocy napięcia trzech szczelek uchwytu zaciiskowego. Aby wiertko nie ześlizgnęło się z wiertarki, trzeba je przymocować na zebatym pierścieniu przy pomocy klucza. W razie wyślizgnięcia się wiertka z uchwytu, mogą pojawić się delikatne zadrapania, uniemożliwiające dokładne centralne ustawnie. Zadrapanie to trzeba zawsze usuwać w procesie szlifowania.

MOCOWANIE OBRABIANEGO PRZEDMIOTU

Rys. G

Stolik wiertarki i płyta podstawowa są wyposażone w bolce służące do mocowania obrabianych przedmiotów. Obrabiany przedmiot należy zawsze zacisnąć w imadle lub innym narzędziu mocującym. Dzięki właściwemu zamocowaniu przedmiotu unikniesz wypadku i zwięksysz dokładność wiercenia.

REGULACJA STOŁU

Rys. H

Stół wiertarski jest przymocowany do stojaka wiertarki i można go ustawać na wysokość po luzowaniu i mocowaniu dźwigni blokującej. Ustaw stół w taki sposób, aby pomiędzy górną krawędzią obrabianego przedmiotu a czubkiem wiertka zawsze było wystarczająco miejsca. Jeśli chcesz przedmiot przymocować bezpośrednio na płycie podstawowej, stół wiertarski można wysunąć także trochę w bok.

Rys. I

W celu wiercenia pod skosem lub ze skośną powierzchnią podpierającą obrabianego przedmiotu istnieje możliwość przechylania stołu. W tym celu poluzuj śrubę sześciokątną (20) na kołku (21) stołu i usuń centrowanie. Przechyl stół (19) do wymaganej pozycji. Następnie dokręć śrubę sześciokątną (20) przy pomocy klucza.

LICZBA OBROTÓW, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, POSUW

Posuw – ruch wiertka wprzód – można ustawać ręcznie przy pomocy trójramiennej dźwigni wiertarki. Prędkość obrotowa jest uzależniona od liczby obrotów wrzeciona wiertarki i średnicy wiertła.

Właściwy dobór posuwu i liczba obrotów wrzeciona wiertarki są czynnikami mającymi decydujący wpływ na żywotność wiertek. Obowiązuje następująca zasada: wiertła o większej średnicy wymagają ustawienia mniejszej liczby obrotów; przedmioty obrabiane o większej twardości wymagają większego docisku. Aby zabronić w tym przypadku przegrzaniu się wiertła, posuw i prędkość obrotowa muszą być w tym wypadku zmniejszone w tym samym czasie. Poza tym, wiertarkę należy chłodzić olejem wiertarskim. Aby osiągnąć dokładny wynik, czyli aby otwór miał właściwą wielkość duże otwory w cienkich blachach należy wykonywać bardzo dokładnie przy małym posuwie i niewielkim docisku. Przy wierceniu głębokich otworów (otwory ponad 2 razy głębsze aniżeli średnica wiertła) usuwanie wiórów jest trudniejsze a temperatura wiertła jest wyższa. Dlatego w tym wypadku należy obniżyć wielkość posuwu i zabezpieczyć lepsze usuwanie wiórów i regularne wyciąganie wiertła z otworu. W przypadku wiercenia otworów o średnicy większej aniżeli 8 mm, należy wykonać tzw. wiercenie wstępne i w ten sposób można uniknąć przedwczesnego zużycia wiertła. Tym samym znacznie zmniejszy się powierzchnia wiercenia, natomiast czubek wiertka nie będzie zbytnio obciążany.

KONSERWACJA



Przed konserwacją silnika, upewnij się, czy przyrząd nie jest włączony i czy jest odłączony z sieci.

Urządzenia firmy Ferm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przy minimalnej konserwacji jak najdłużej działały bez problemu. Ich żywotność można przedłużyć odpowiednio o nie dbając i czyszcząc je regularnie.

CZYSZCZENIE

Otwory wentylacyjne urządzenia należy czyścić w celu uniknięcia przegrzania się silnika.
Osłonę urządzenia należy czyścić regularnie miękką szmatką (najlepiej po każdym użyciu). Otwory wentylacyjne trzymaj z dala od pyłu i brudu.
Jeśli nie można usunąć brudu, wtedy należy zastosować miękką szmatkę namoczoną w wodzie z mydlem. Nigdy nie używać rozpuszczalników takich jak benzyna, alkohol, woda amoniakalna, itp. Tego rodzaju rozpuszczalniki mogą zniszczyć plastikowe części.

SMAROWANIE

Urządzenie nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania. Wszystkie przekładnie łożyska nie wymagają konserwacji i zostały nasmarowane na stałe w zakładzie produkcyjnym. Wiertarkę należy czyścić przy pomocy sprzążonego powietrza lub szczotki. Od czasu do czasu zaleca się wyczyścić luźne części przy pomocy rozpuszczalników przyjaznych dla środowiska a następnie posmarować olejem lub smarem nie zawierającymi kwasów.

USTERKI

Jeśli wystąpią usterki, np., po zużyciu części, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Ferm. Na końcu niniejszej instrukcji znajduje się rysunek urządzenia rozłożonego na poszczególne części, które można zamówić.

BROCHE DE FORAGE ET GOUPILLE DE MANDRIN

Toutes les parties de la machine en métal blanc sont pourvues d'une couche de peinture laquée de protection empêchant la formation de rouille. Cette couche protectrice de peinture laquée est facile à retirer à l'aide d'un solvant respectant l'environnement. Tester la tension de la courroie trapézoïdale avant de brancher la machine sur le réseau électrique.
L'intérieur de la broche de forage doit être entièrement dégraissé. Pour cela utiliser un solvant respectant l'environnement. Procéder de même pour la goulotte de mandrin. Ce n'est que de cette manière que vous obtiendrez une transmission correcte.

EMPLOYEZ, INDICATIONS ET CONSEILS

BUTEE DE PROFONDEUR

La broche à forage est pourvue d'une butée de profondeur. Celle-ci peut être réglée à l'aide de l'écrou. La profondeur de forage peut être lue sur l'échelle graduée.

POUR COINCER LE FORET

Rys. F

Dans le mandrin de la perceuse à colonne on peut coincer des forets et autres outils à tige cylindrique. Le moment de la rotation est transmis à la foreuse par la force expansive des trois pinces de serrage. La foreuse doit être coincée à l'aide de la clé à mandrin afin d'éviter qu'elle ne s'échappe. Lorsque la foreuse s'échappe dans le porte-foreuse, cela formera une légère ébarbure à la tige de la foreuse ce qui rendra impossible le blocage axial. Une ébarbure produite de cette manière, devra en tous cas être supprimée par un polissage. Pour des forages en biais et dans le cas de surface de support en biais de la pièce à usiner, la table peut être tournée. Pour cela dévisser la vis.

COINCEMENT D'UNE PIÈCE À USINER

Rys. G

La table de forage et le socle de la perceuse à colonne, sont pourvus de cannelures pour la fixation d'outils de serrage. Coincer toujours la pièce à usiner dans un étau ou autres outils de serrage. Vous éviterez ainsi des accidents et augmenterez même la précision de forage, car la pièce à usiner ne 'bat' pas.

RÉGLAGES DE LA TABLE

Rys. H

La table de la foreuse est fixée sur la colonne de forage et peut être réglée en hauteur lorsque le levier de fixation a été libéré. Régler la table de manière à ce qu'il reste suffisamment d'espace entre le haut de la pièce à usiner et la pointe du foret. La table peut aussi être déviée vers le côté, lorsqu'on veut coincer directement une pièce sur le socle.

Rys. I

Réglage de la table hexagonale (20) sur le point de rotation de la table et retirer le centrage (21). Tourner la table dans la position voulue. Ensuite bien revisser la vis hexagonale (20) à l'aide d'une clé plate.

REGIME, VITESSE DE ROTATION, AMENEES

La descente - le mouvement d'amorçage de la perceuse - se fait à la main sur le levier de forage à trois bras. La vitesse de rotation est déterminée par le nombre de tours de la broche de forage et par le diamètre du foret. Le choix juste de descente et le nombre de tours de la broche de forage forment un facteur déterminant pour la durée de vie du foret. En règle de base on peut dire : pour un diamètre plus grand du foret, le régime doit être réglé plus bas ; plus la solidité de la pièce à usiner est grande, plus grande doit aussi être la pression de l'usinage. Pour ne pas surchauffer le foret, il faudra en même temps diminuer la descente et la vitesse de rotation. De plus, le foret devra être refroidi avec de l'huile à foret.

Pour des plaques fines, les forages plutôt grands devront être exécutés avec précaution avec une légère descente et une légère pression d'usinage, afin que le foret ne 'hachure' pas et que le forage reste à la mesure voulue. Pour des forages profonds (plus profonds que 2 x le diamètre du foret), l'évacuation des copeaux est plus difficile et le surchauffement du foret plus fort.

Même là diminuer la descente et le nombre de tours et provoquer une meilleure évacuation des copeaux en remontant régulièrement le foret. Pour des forages à diamètre plus grand que 8 mm, il faudra faire un pré-forage, afin d'éviter ainsi une usure prématuée de l'arête tranchante du foret et que la pointe du foret ne soit pas surchargée.

ENTRETIEN



Assurez-vous que la machine n'est pas sous tension si vous allez procéder à des travaux d'entretien dans son système mécanique.

Les machines de Ferm ont été conçues pour fonctionner longtemps sans problème avec un minimum d'entretien. En nettoyant régulièrement et correctement la machine, vous contribuerez à une longue durée de vie de votre machine.

NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement le carter au moyen d'un chiffon doux, de préférence à l'issue de chaque utilisation. Veillez à ce que les fentes d'aération soient indemnes de poussière et de saletés. En présence de saleté tenace, employez un chiffon doux humecté d'eau savonneuse. Proscrivez l'emploi de solvants comme l'essence, l'alcool, l'ammoniaque etc. car ces substances attaquent les pièces en plastique.

GRAISSAGE

Les perceuse à colonne n'ont pas besoin d'être lubrifiées. Tous les roulements et les engrenages sont libres d'entretien et graissés à vie. La perceuse doit être nettoyée à l'aide d'air comprimé ou d'un chiffon sec. Il est recommandé de nettoyer de temps à autre les parties en métal blanc avec un solvant respectant l'environnement, puis de les lubrifier avec une huile ou de la graisse non-acides.

PANNES

En cas de panne survenue par exemple à la suite de l'usure d'une pièce, contactez votre distributeur Ferm local.

Au dos de ce mode d'emploi, vous trouverez un dessin des pièces avec les pièces dont vous pouvez renouveler la commande.

ENVIRONNEMENT

Pour éviter les dommages liés au transport, la machine est livrée dans un emballage robuste. L'emballage est autant que possible constitué de matériau recyclable. Veuillez par conséquent destiner cet emballage au recyclage.

Si vous allez changer de machines, apportez les machines usagées à votre distributeur Ferm local qui se chargera de les traiter de la manière la plus écologique possible.

GARANTIE

Pour les conditions de garantie, lisez le certificat de garantie joint à part.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (F)

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants:

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1**

conforme aux réglementations:

**98/37/CEE
73/23/CEE
89/336/CEE**

du 01-09-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof

Service de la qualité

E Español

TALADRADORA DE MESA

LOS NÚMEROS INDICADOS EN EL TEXTO SIGUIENTE CORRESPONDEN CON LAS ILUSTRACIONES DE LA PÁGINA 2

DATOS TÉCNICOS

Tensión	230V
Frecuencia	50Hz
Potencia nominal	350W
Velocidad sin carga	580-2650/min
No. revoluciones sin carga	5
Cap. del Mandril / Cono de la broca	13mm/B-16
Peso	20kg
Lpa (Nivel de presión sonora)	62.1 dB(A)
Lwa (Nivel de potencia sonora)	75.1 dB(A)
Vibración	1.57 m/s ²

DESCRIPCION

Fig.A

1. Interruptor Marcha/Paro
2. Tope de profundidad
3. Protector de portabroca
4. Motor
5. Carrera de perforación
6. Palanca de bloqueo la mesa

Asegúrese en primer lugar que la entrega no ha sufrido daños durante el transporte ni que falte ninguna pieza.

NORMAS DE SEGURIDAD

En el presente manual se utilizan los siguientes símbolos:



Indica peligro de accidente, de muerte o riesgo de provocar averías en la máquina en caso de no seguir las instrucciones de este manual.



Indica peligro de sufrir descargas eléctricas.

Lea este manual de instrucciones atentamente antes de empezar a usar la máquina. Asegúrese de que sabe cómo funciona el amolador y cómo se maneja. Siga las instrucciones llevando a cabo las tareas de mantenimiento aquí indicadas para así garantizar el óptimo funcionamiento del aparato. Guarde este manual y la documentación adicional siempre junto a la máquina.

Tenga siempre presentes las normas de seguridad locales con respecto al peligro de incendio, peligro de sufrir descargas eléctricas y peligro de accidentes. Lea, además de las instrucciones que siguen a continuación, las normas de seguridad que aparecen en el cuadernillo anexo. Guarde cuidadosamente las instrucciones.

• pojawienia się dymu i smrodu spalonej izolacji

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Urządzenie posiada instalację elektryczną spełniającą wymagane normy i standardy. Naprawę może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany specjalista.



urządzenie jest wyposażone w wyłącznik automatycznego włączania w razie nagiego wyłączenia zasilania. W razie spadku napięcia urządzenie ze względów bezpieczeństwa nie włączy się automatycznie. Urządzenie trzeba ponownie włączyć ręcznie.

Bezpieczeństwo elektryczne

Zawsze sprawdź, czy prąd zasilania zgadza się z napięciem na tabliczce znamionowej.

Wymiana kabla zasilania lub wtyczki

Po wymianie kabla zasilającego lub wtyczki, należy natychmiast usunąć stare, aby omylkowo nie doszło do ponownego podłączenia ich do sieci elektrycznej.

Użycie przedłużaczy

Należy używać przedłużaczy, odpowiadających mocy wyjściowej urządzenia. Przewód kabla musi posiadać przekrój co najmniej 1.5 mm². Jeśli kabel jest zwinięty trzeba go całkowicie odwinąć.

MONTAŻ

Rys. B

- Ustaw płytę podstawową (13) we właściwej pozycji.
- Do płyty podstawowej (12) przy pomocy załączonych przymocuj stojak (11).
- Następnie uchwyt stołu (10) naśuń ze stołem na stojak (11). Przy pomocy śrub mocujących (6) ustawić stół w wymaganej pozycji.
- Następnie możesz zamocować osłonę urządzenia (7) i zabezpieczyć ją przy pomocy gwintowanych kółków (8).
- Ponieważ wrzeciono wiertarki nasmarowane w zakłacie produkcyjnym, zaleca się uruchomić urządzenie na około 15 minut i pozostawić na najniższych obrotach.



Przed wetknięciem uchwytu wiertarskiego na wrzeciono, we wnętrzu uchwytu nie powinno być smaru!

USTAWIENIE WIERTARKI STOŁOWEJ

Przed użyciem wiertarki należy pewnie przyłożyć płytę podstawową (13) do płyty podstawowej. W tym celu płyta podstawowa (13) posiada otwory mocujące. Właśnie w tych miejscach płyta podstawowa powinna być przyjmowana przy pomocy śrub do podstawy. Jeśli wiertarkę mocujemy na drewnianej płycie, to z drugiej strony otworów należy założyć wystarczająco duże podkładki, aby śruby wraz z nakrętkami nie wcinały się w drewno a tym samym nie powodowały luzowania się maszyny.



Śruby mocujące mogą być dokręcone do momentu, w którym płyta podstawowa nie zacznie odkształcać się pod naciiskiem. Jeśli jest on zbyt wysoki, istnieje niebezpieczeństwo jej pęknięcia.

USTAWIENIE LICZBY OBROTÓW WRZECIONA

Rys. C

Obroty wrzeciona można różnie ustawić poprzez przesunięcie pasa klinowego do napędu pasowego. Maszyna jest zabezpieczona wyłącznikiem bezpieczeństwa, w taki sposób, że w razie otwarcia osłony urządzenie wyłączy się automatycznie. Pasek klinowy przesunięty w następujący sposób:

- Otwórz osłonę paska klinowego (14) i ułóż śrubę z prawej strony osłony.
- Poluzuj śrubę mocującą (18) i przesuń silnik w kierunku głowicy urządzenia, w ten sposób zwolnisz pasek klinowy.
- Przesuń pasek klinowy zgodnie z tabliczką na wewnętrznej stronie jego osłony.
- Ponownie napnij przesuwając płytę silnika (17) w tył. Napięcia ustawimy ponownie dokręcając śrubę mocującą.
- Ponownie założ osłonę paska klinowego i w ten sposób urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.

Podczas używania wiertarki osłony paska klinowego muszą być przez cały czas założone.

Rys. C & D

Jeśli przesunąłeś pasek klinowy, musisz go ponownie naciągnąć przy pomocy płyty silnika (17) ze śrubą mocującą (18). Naciąg paska jest prawidłowy, jeśli pasek klinowy można naciąść na około 1 cm. W celu uniknięcia przedwczesnego zużycia i poluzowania paska klinowego płytki silnika trzeba wyrównać w poziomie. W tym celu płytę silnika znajdująca się w silniku trzeba przesunąć wzdłuż osi silnika, po poluzowaniu przykręcić głowicę wtyczki.

PREDKOŚCI OBROTOWE WRZECIONA

Rys. E

Pozycja paska klinowego	obroty na minutę min.
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

Liczę obrotów wrzeciona wiertarki i połączenia pasa klinowego można odczytać z rysunku i powyższej tabelki.

WRZECIONO WIERTARKI I KOŁEK GŁOWICY WIERTARKI

Wszystkie luźne części urządzenia są dostarczane wraz z warstwą lakierowaną, chroniącą przed tworzeniem się rdzy. Tą warstwę ochronną można w prosty sposób usunąć przy pomocy rozpuszczalników przyjaznych dla środowiska. Przed podłączeniem urządzenia do sieci, skontroluj naciąg paska klinowego.

WIERTARKA STOŁOWA

NUMERY PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZYM TEKŚCIE DOTYCZĄ RYSUNKÓW ZE STRONY 2

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230V
Częstotliwość	50Hz
Pobór mocy	350W
Prędkość obrotowa bez obciążenia urządzenia	580-2650/min
Ilość prędkości obrotowych wkręciona	5
Maks. wielkość wiertła/stożek Morse'a	13mm/B-16
Ciązar	20kg
Lpa (poz. ciśn. akust.)	62.1 dB(A)
Lva (poz. mocy akust.)	75.1 dB(A)
Wartość wibracji	1.57 m/s ²

INFORMACJE O PRODUKCIE

Rys. A

1. Włącznik Wł./Wył.
2. Wskaźnik głębokości wiercenia
3. Osłona
4. Silnik
5. Dźwignia nastawiania głębokości wiercenia
6. Regulowany i przesuwany stół

Najpierw sprawdź, czy maszyna nie została uszkodzona podczas transportu i/lub, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie części.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

W niniejszej instrukcji wykorzystano następujące symbole:

 Oznacza niebezpieczeństwo zranienia, zagrożenie życia lub zniszczenie narzędzia w przypadku nieprzestrzegania przepisów opisanych w niniejszej instrukcji.

 Oznacza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Przed użyciem urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję, zapoznać się ze sposobem działania urządzenia i jego obsługa. Aby urządzenie mogło działać bez zarzutów należy je konserwować zgodnie z niniejszą instrukcją. Niniejszą instrukcję i załączoną dokumentację należy przechowywać w pobliżu urządzenia.

Podczas użycia urządzeń elektrycznych należy zawsze stosować się do przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym i zranienia osób. Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa i zapoznać się także z załączonymi przepisami bezpieczeństwa. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!

Przed użyciem wiertarki należy zapoznać się z instrukcją jej obsługi. Każda mechaniczna lub elektryczna zmiana urządzenia nie będąca w zgodzie z instrukcją grozi wypadkiem.

PODCAST UŻYCIA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ NASTĘPUJĄCE PUNKTY:

- nie zdajeć żadnego mechanicznego lub elektrycznego wyposażenia ochrony
- sprawdzić, czy całe wyposażenie ochrony jest na swoim miejscu i czy zostało prawidłowo i dokładnie założone
- podczas wiercenia należy nosić okulary ochronne
- jeśli operator wiertarki ma długie włosy, musi on pamiętać o noszeniu przedmiotów służących do uchwytycia włosów (siatka do włosów lub czapka). Długie włosy łatwo mogą się wkręcić w poruszające się części
- zawsze nosić przylegającą odzież i zapięte guziki w rękawach
- podczas wiercenia nie wolno trzymać żadnych obrabianych przedmiotów; do trzymania zawsze używać imadła lub innego przyrządu do mocowania obrabianych przedmiotów i pomoce mocujące należy zabezpieczyć na stole roboczym w taki sposób, aby zapobiec przed wkręceniem ich przez urządzenie. Należy je przymocować przy pomocy śrub lub w imadle przymocowanym do stołu.
- sprawdzić, czy uchwyt wiertarki jest właściwie przymocowany
- skontrolować, czy wpusty do ułożenia kabla są w porządku
- do usuwania wiórów stosować tylko szczotki ręczne, szczotki, szmatki gumowe, narzędzia do usuwania wiórów lub innego rodzaju narzędzi
- nie czyścić lub smarować urządzenia podczas jego pracy
- pasy klinowe muszą być ciągle zakryte (aby nie wkręciły się w nie ręce)
- dokręcić przy pomocy klucza zebaty pierścień uchwytu zaciskowego wiertarki przy pomocy kluczka
- nigdy nie zostawiać klucza montażowego w uchwycie zaciskowym! Przed włączeniem maszyny skontrolować, czy klucz rzeczywiście został wyjęty z uchwytu zaciskowego!
- nie używać wiertel z uszkodzonym trzonkiem
- nigdy nie naciskać na wiertło!
- uszkodzony kabel sieciowy można zastąpić jedynie kablem tego samego typu

MASZYNE NALEŻY NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ W PRZYPADKU:

- uszkodzenia wtyczki, kabla sieciowego lub kabla maszyny
- uszkodzenia włącznika.

Respete las directivas al usar la máquina. Cualquier modificación del sistema eléctrico o mecánico de la máquina que no cumpla con las directivas vigentes aumenta enormemente el riesgo de accidentes.

DURANTE SU USO DEBERÁN CUMPLIRSE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- No elimine ningún elemento de protección eléctrica o mecánica.
- Controle que todas los elementos protectores estén en su lugar y que se encuentran en perfecto estado.
- Durante el taladrado, lleve siempre gafas protectoras.
- Use ropa ajustada y lleve los puños de la camisa abrochados.
- Durante el taladrado no sostenga ningún tipo de herramienta. Utilice siempre cualquier tipo de mordaza o útil de fijación.
- Proteja la pieza o el útil de fijación sobre la mesa para que ésta no sea arrastrada, fíjánda para ello con tornillos o atornillando el útil de fijación a la mesa.
- Controle que el portabrocas esté ajustado.
- Controle que los pasacables estén en correcto estado.
- Para retirar las virutas producidas por el taladrado utilice exclusivamente escobillas de mano, una brocha, un limpiador de goma, un gancho para virutas o cualquier herramienta similar.
- No llimpe ni engrase la máquina que se encuentre en funcionamiento.
- Mantenga siempre cubiertas las correas trapezoidales (para evitar cualquier contacto con las manos).
- Gire el piñón de la broca sólo con la llave de piñón.
- No deje la llave de piñón nunca en el portabroca. Mire antes de poner en marcha la máquina que haya ha quitado realmente la llave.
- Nunca utilice brocas que tengan la caña dañada.
- La taladradora no es apta para el fresado.
- Si el cable de la corriente está roto, cámbielo únicamente por otro cable de similares características.

DESCONECTAR INMEDIATAMENTE EL APARATO EN CASE DE:

- Fallo en el enchufe, en el cable o avería del cable.
- Interruptor averiado.
- Humo o mal humor de material aislante quemado.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Controle que la tensión de la red sea la misma que la que aparece indicada en la placa.

 La máquina está provista de un interruptor de desconexión. En caso de que la corriente sea interrumpida por razones de seguridad, la máquina no empezará a funcionar automáticamente, es decir, la máquina deberá ser activada de nuevo.

Recambio de cables y enchufes

Cuando cambie los cables y enchufes viejos por nuevos, deseche los viejos ya que es muy peligroso conectar un enchufe cuyo cable está suelto.

Uso de cables de extensión

Utilice siempre cables de extensión autorizados que sean aptos para la potencia del aparato. Los hilos deben tener un diámetro de 1,5 mm². Cuando el cable de extensión esté en un carrete, desenrolle el cable completamente.

MONTAJE

Fig.B

- Coloque la base (13) en un lugar adecuado.
- Ajuste la columna (11) a la base mediante los tornillos (12) que se incluyen en la entrega.
- Introduzca el soporte de la mesa (10) y la mesa en la columna. Mediante la palanca de bloqueo (6) fije la mesa en la posición deseada.
- Ahora monte el cabezal (7) y fíjelo mediante los pernos de retención (8).
- Puesto que el husillo sale lubrificado de fábrica, se recomienda mantener en marcha la máquina unos 15 minutos en la velocidad inferior.

 El interior del husillo deberá ser totalmente desengrasado antes de introducir la broca con lengüeta en el husillo.

INSTALACIÓN DE LA TALADRADORA DE MESA

Monte la taladradora sobre suelo firme antes de ponerla en marcha. La base (13) está provista de agujeros de perforación destinados a ese fin. Fije, por lo tanto, la base al suelo mediante tornillos.

En caso de que la taladradora se monte sobre una plancha de madera, deberán utilizarse arandelas grandes en la parte opuesta para que así los pernos no sean presionados contra la madera ni la taladradora pueda soltarse.

 Apriete los tornillos lo máximo posible procurando evitar siempre que la base sufra una presión excesiva y se deforme. En caso de que hubiera una presión excesiva existe la posibilidad de que la base sufriera roturas.

REGULACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL HUSILLO

Fig.C

Para modificar el número de revoluciones del husillo, cambie de posición la correa trapezoidal en el mecanismo de transmisión. En cualquier caso desconecte la taladradora y saque la clavija del enchufe. Para cambiar la posición de la correa trapezoidal haga lo siguiente:

- Antes de abrir la tapa de la transmisión (14) saque la clavija del enchufe.
- Desenrosque el tornillo de fijación (18) y mueva el motor hacia el cabezal, con lo cual se soltará la correa trapezoidal.
- Coloque la correa trapezoidal en la parte interior del cabezal.
- Tense la correa de nuevo presionando hacia atrás la tapa del motor (17). A continuación fije el tensor de correa con el tornillo de fijación (18).
- Cierre el cabezal y conecte la clavija en el enchufe. La máquina está a punto para su uso.



Mantenga la tapa del cabezal cerrada siempre que la máquina esté en marcha.

Fig.C & D

Una vez que haya colocado la correa, deberá volver a tensarla mediante la tapa del motor (17) y el tornillo de fijación (18). Se entenderá que la tensión de la correa es la correcta cuando sea posible apretar la correa aproximadamente 1 cm.

El motor conectado a la polea deberá estar alineado correctamente en posición horizontal para prevenir de esta manera el desgaste prematuro o la rotura de la correa trapezoidal. A este efecto, una vez se haya desenroscado el tornillo con hexágono interior, se ajustará la polea del motor al eje del motor.

REVOLUCION DEL HUSILLO

Fig.E

Pos. correa	No revoluciones min trapezoidal
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

En el siguiente esquema se ilustran las diferentes combinaciones de la correa posibles, así como del número de revoluciones del husillo.

HUSILLOS LENGÜETA DEL HUSILLO

Todas las partes que se encuentran descubiertas están provistas de una capa protectora de esmalte antioxidante. Dicha capa protectora es fácilmente eliminable aplicando cualquier tipo de disolvente ecológico. Compruebe la tensión de la correa trapezoidal antes de enchufar la máquina a la corriente. La parte interior del husillo deberá desengrasarse completamente utilizando para ello cualquier tipo de disolvente ecológico. Haga lo mismo con la lengüeta del husillo ya que sólo de esta manera podrá conseguirse una correcta transmisión.

MANEJO, RECOMENDACIONES

TOPE DE PROFUNDIDAD

El husillo está provisto de un tope de profundidad, el cual puede ser regulado mediante una tuerca. En la escala graduada puede leerse la profundidad del taladrado.

FIJACIÓN DE LA BROCA

Fig.F

En el portabrocas de la Taladradora de mesa se pueden acoplar brocas u otras herramientas de caña cilíndrica. El par motor se transmite a través de la fuerza de torsión de las tres garras a la broca. Mediante la llave de piñón se deberá fijar la broca para así evitar que la broca baile. En tal caso se formaría una rebaba en la caña que impediría fijar la broca en el centro. Elimine las rebabas producidas de esta manera limándolas.

FIJACIÓN DE LA PIEZA

Fig.G

Tanto la mesa como la base de la Taladradora de mesa están provistas de pernos que sirven para fijar cualquier tipo de útil de fijación. Inmovilice la pieza con la mordaza o cualquier otro tipo de útil de fijación. De esta manera se evitarán accidentes además de aumentar la precisión del taladrado.

REGULACIÓN DE LA MESA

Fig.H

La mesa está sujetada a la columna aunque es posible regular la altura si se afloja la palanca de bloqueo. Regule la mesa de tal manera que quede una distancia mínima entre la parte superior de la pieza y la punta de la broca. También es posible girar la mesa hacia un lado cuando se quiera fijar la pieza directamente a la base.

Fig.I

Cuando se deseé taladrar piezas oblicuamente o taladrar una pieza con una base de apoyo inclinada se puede inclinar la mesa. Desafloje para ello el tornillo hexagonal (20) en el centro de giro de la mesa y quite el anillo central (21). Incline la mesa en la posición deseada apretando seguidamente de nuevo el tornillo hexagonal (20) con una llave fija.

NÚMERO DE REVOLUCIONES, VELOCIDAD DE ROTACIÓN, AVANCE

El avance, es decir, el movimiento de accionamiento del taladrado, se realiza manualmente mediante una palanca de tres brazos. La velocidad de rotación viene determinada por el número de revoluciones del husillo así como del diámetro de la broca.

La correcta elección del avance y del número de revoluciones son factores decisivos para la vida útil de la taladradora. Por norma general, cuanto mayor es el diámetro de broca, menor será el número necesario de revoluciones, del mismo modo, cuanto más dura es la pieza, mayor será también la presión de corte necesaria. Para evitar que la broca se sobrecaliente, será necesario reducir simultáneamente la velocidad de rotación y el avance. Será necesario además enfriar la broca con lubricante de corte.

Cuando se vaya a efectuar grandes agujeros en placas finas, se procurará reducir la distancia de avance y la presión de corte para que así el taladrado sea preciso y la broca no corte. En la realización de agujeros hondos (superiores a dos veces el diámetro de la broca) es más difícil la retirada de las virutas a la vez que aumenta el calentamiento de la broca.

Reduzca por esa razón la distancia de avance así como el número de revoluciones procurando retirar con regularidad la broca para facilitar así la retirada de virutas. Para realizar agujeros de diámetro mayor a los 8 mm, se deberá taladrar el agujero previamente para prevenir así el desgaste prematuro de la broca - del cuerpo de la broca - y la sobrecarga de la punta de la broca.

PRITRDITEV OBDELOVANCA

Slika G

Mizica vrtalnika in osnovna plošča sta opremljeni z utori za pritrjevanje orodja. Obdelovanec vedno pritrdite v prižemnik za orodje ali v drugo podobno orodje. Le tako boste preprečili morebitne nesreče, istočasno pa povečate natančnost vrtanja, saj je obdelovanec dobro nameščen,

PRILAGODITEV MIZICE

Slika H

Mizica vrtalnika je pritrjenja k podpori vrtalnika in njena višina se lahko nastavi po sprostivosti ročaja za pritrjevanje. Mizico prilagodite na takšen način, da bo ostalo še dovolj prostora med zgornjim delom obdelovanca in koničo vrtalnika. Mizico vrtalnika lahko zavrtite na stran, če želite obdelovanec pritrditи neposredno na osnovno ploščo.

Slika I

Za poševno vrtanje (v naklonu) in z nagnjeno podporo površine obdelovanca lahko mizico tudi zavrtite. S tem namenom sprostite šestoroben vijak (20), ki je na tečaju (21) mizice in odstranite centriranje. Mizo zavrtite (19) v želeno lego. Nato s pomočjo ključa do konca privijte šestoroben vijak (20).

ŠTEVILO VRTLJAJEV, HITROST OBRAČANJA, SUNEK

Sunek – gibanje svedra naprej – se lahko ročno nastavi s triramenškim vzvodom svedra. Hitrost obračanja je določena s številom vrtljajev gredi vrtalnika in premierom svedra. Pravilen izbor sunka in število vrtljajev sta odločujoča faktorja, ki vplivata na živiljenjsko dobo vrtalnika. Kot osnovno vodilo lahko uporabite naslednje pravilo: večji premier svedra zahteva manjše število vrtljajev, pri večji trdnosti obdelovanca morate uporabite večji pritisk. Da pa boste v tem primeru preprečili pregrevanje, morata biti sunek in hitrost obračanja v tem primeru nižja. Poleg tega se mora sveder ohladiti v vrtalnem olju. Velike odprtine v tankih ploščah se morajo vrtati zelo pozorno, z majhnim sunkom in z majhnim pritiskom; le tako dobite natančen rezultat in to, da ima odprtina pravilno velikost. Pri vrtanju v globino (odprtine, ki so 2 krat bolj globoke kot je premier svedra) je odstranjevanje trsk bolj težavno in temperatura svedra višja. Zato je potrebno zmanjšati velikost sunka in število vrtljajev ter zagotoviti boljšo odstranjevanje trsk z rednim vlečenjem svedra nazaj iz odprtine. Za vrtanje širih odprtin s premierom večjim kot 8 mm je potrebno odprtino najprej predizvrati in na takšen način boste preprečili predčasno obrabo svedra. Vrtalna površina se tako očitno zmanjša in konica svedra ni preveč obremenjena.

VZDRŽEVANJE



Ko začnete izvajati vzdrževalna dela na orodju, se prepričajte se, da orodje ni pričgan v vključeno v omrežje.

Orodja znamke Ferm so izdelana za dolgotrajnejše obratovanje ob minimalnem vzdrževanju. Če bodo deležni potrebne nege in jih boste redno čistili, bodo delovali brez težav.

ČIŠČENJE

Odprtine za prezačevanje naj bodo vedno čiste – tako boste preprečili pregrevanje motorja. Ohišje naprave redno čistite z mehko krpico, najbolje po vsaki uporabi. V odprtih za prezačevanje naj se ne nahaja prahl ali umazanja.

Če pa vam umazanje ne uspe odstraniti, uporabite mehko krpico, ki jo namočite v milno vodo. Nikoli pa ne uporabljajte raztopil kot so bencin, alkohol, amoniak, itd. Ta raztopila bi lahko poškodovala plastične dele orodja.

MAZANJE

Naprava ne zahteva dodatnega mazanja. Vsi ležaji in pogonske naprave se ne vzdržujejo in so namazane do konca živiljenjske dobe. Vrtalnik čistite s stisnjениm zrakom ali čisto krpco. Priporoča se, da proste dele občasno čistite z okolju prijaznimi raztopili in le z mazili brez olja in kislina.

NAPAKE

V primeru, da pride do napake, npr. zaradi obrabe nekaterega sestavnega dela, kontaktirajte najbližjega zastopnika podjetja Ferm.

Na koncu tega priročnika je skica orodja, ki je razstavljena na posamezne dele, ki jih lahko naročite.

OKOLJE

Da se preprečijo poškodbe na napravi zaradi poškodb med transportom, se naprava dobavlja v odporni embalaži. Večina embalažnega materiala se lahko reciklira. Ta material odvržite le na mestih, ki so namenjena za takšne odpadke. Naprave, ki jih ne uporabljate več, odnesite najbližjemu zastopniku podjetja Ferm. Tu bodo odstranjene v skladu z zaščito okolja.

GARANCIJA

Pogoje garancije najdete na samostojnem garancijskem listu, ki se dobavlja z izdelkom.

CE IZJAVA O SKLADNOSTI (SL)

Na lastno odgovornost izjavljamo, da naveden izdelek ustreza naslednjim standardom in standardnim dokumentom

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1**

v skladu s predpisi.

**98/37/CEE
73/23/CEE
89/336/CEE**

z dne 01-09-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof

Oddelek za nadzor

kvalitet

Menjava kablov ali vtičnic

V primeru, da ste zamenjali električne kable ali vtičnice, morate stare takoj odstraniti. Obstaja nevarnost, da jih ponovno vključite v električno omrežje.

Uporaba podaljševalnih kablov

Uporabljajte le odobrene podaljševalne kable, ki odgovarjajo uporabljivi storilnosti orodja. Prevodnik kablov mora imeti v profilu vsaj 1.5 mm². Ko kabel uporabljate, ga morate vedno popolnoma odviti.

MONTAŽA ORODJA

Slika B

- Osnovno ploščo (13) položite v pravilno lego.
- Spomočjo dodatnih vijakov (12) pritrjdite podporo (11) k plošči.
- Sedaj držalo mizice (10) nastavite skupaj z mizico na podporo (11). Spomočjo pritrjevalnega ročaja (6) mizico pritrjdite v želeno lego.
- Sedaj lahko zmontirate preveleko orodja (7) in ga zaklenete s pomočjo zapiralnih količev (8).
- Ker je bila gred vrtalnika v proizvodnji namazana, priporočamo, da orodje prosto deluje, približno 15 minut, pri najnižji hitrosti.

 Preden boste pritezalnik s količem vložili na gred vrtalnika, mora biti notranjost pritezalnika popolnoma prosta maziv!

NASTAVITEV DELOVNE MIZE VRTALNIKA

Vrtalnik se mora pred uporabo pritrđiti k fiksni osnovi. S tem namenom so v osnovni plošči (13) izvrtnane odprtine. Plošča se lahko s pomočjo vijakov pritrdi k osnovi na tem mestu. Če je pritrjenja na leseno ploščo, se morajo na nasprotni strani uporabiti dovolj velike podlage, da vijak z matico ni preveč zarezan v les in da ne pride do sprostitev orodja.

 Pritrjevalni vijaki se lahko privijejo do takšne mere, da osnovna plošča ni pod pritiskom oziroma da se ne deformira. Če pa je pritisk prevelik, obstaja nevarnost zloma.

PRILAGODITEV ŠTEVILA VRTLJAJEV GREDI VRTALNIKA

Slika C

Različna števila vrtlajev gredi vrtalnika se lahko prilagodijo s premikanjem klinastega jermenja v pogon jermenja. Orodje je zaščiteno z varnostnim stikalom tako, da se orodje samodejno izključi, ko se odpre njegova prevleka.

Klinast jermen se premakne na naslednji način:

- Pokrov klinastega jermenja (14) odprite tako, da sprostite vijak na desni strani pokrova.
- Sprostite pritrjevalni gumb (18) in motor porinite v smeri glavice orodja; tako sprostite klinasti jermen.
- Klinast jermen premaknite glede na opis, ki se nahaja v notranjem delu pokrova.
- Klinast jermen ponovno napnite s premikom plošče motorja (17) nazaj. Nato nastavitev napetosti ponovno zagotovite s privitjem pritrjevalnega gumba (18).
- Pokrov klinastega jermenja zaprite in orodje je sedaj pripravljeno za uporabo.



Med uporabo naj bo pokrov klinastega jermenja vedno zaprt.

Slika C & D

Če ste klinast jermen premaknili, ga morate ponovno priviti s pomočjo plošče motorja (17) s pritrjevalnim gumbom (18). Napetost klinastega jermenja je pravilna, če se lahko upogne za približno 1 cm. Škripec motorja mora biti nastavljen vodoravno tako, da preprečite hitro obrabo in sprostitev klinastega jermenja. S tem namenom se lahko škripec motorja giblje vzdolž njegove osi potem, ko ste vijak sprostili z notranjim šesterorobom na izvijaču.

HITROSTI GREDI

Slika E

Legi klinastega jermenja	Vrtljaji na minuto
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

Število vrtlajev gredi v kombinaciji z nastavljivo klinastega jermenja je prikazano na sliki in v tabeli.

GRED VRTALNIKA IN KOLIČ GLAVICE VRTALNIKA

Vsi prosti deli orodja se dobavljajo z zaščitno polakirano plastjo, ki preprečuje nastanek rje. Ta zaščitna polakirana plast se lahko enostavno odstrani z običajnim, okoli prijaznim, raztopilom. Napetost klinastega jermenja preizkusite še preden boste orodje vključili v električno omrežje. Notranjost gredi vrtalnika mora biti popolnoma brez maziva. S tem namenom uporabite okoli prijazna raztopila. Enako ravnjajte s količem glavice vrtalnika. Pravilem prenos momenta motorja lahko dosežete le na ta način.

DELOVANJE, NAVODILA IN NAMIGI

ZAPIRALOVRTALNE GLOBINE

Gred vrtalnika je opremljena z zapiralom vrtalne globine, ki se lahko nastavi s pomočjo matice. Vrtalna globina je navedena na lestvici ločevanja.

PRITRDITEV VRTALNIKA

Slika F

V glavo svedra namiznega vrtalnika se lahko pritrđuje svedri in drugo orodja, ki ima cilindrični trup. Rotacijski moment se na sveder prenaša s pomočjo napetosti treh privojnih čeljusti. Da pa sveder ne bi izdrsnil iz čeljusti, ga morate s ključem pritrdititi na zobat obroč. V primeru, da sveder zdrsi iz čeljusti, se na njegovem trupu prikaže rahel brus, ki preprečuje natančno nastavitev srednje. V vsakem primeru pa morate sedaj ta brus odstraniti s pomočjo brušenja.

MANTENIMIENTO



Antes de cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza saque siempre el enchufe de la caja de corriente (enchufe de pared). No utilice nunca agua u otros líquidos para limpiar las partes eléctricas de su pulidora.

Antes de proceder a efectuar cualquier tarea de mantenimiento en el mecanismo interior, asegúrese de que el aparato no está enchufado. Los aparatos de Ferm han sido diseñados para funcionar correctamente durante un largo periodo de tiempo necesitando un mantenimiento mínimo. Manteniendo limpia el aparato y usando correctamente, conseguirá alargar la vida útil de los aparatos.

LIMPIEZA

Limpie regularmente el aparato con un paño, preferentemente después de cada uso. Asegúrese de que las rejillas de ventilación no posean partículas de polvo ni suciedad.

Si hubiera suciedad incrustada, utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice jamás materiales disolventes tales como gasolina, alcohol, amoniaco, etc. Dichos productos podrían dañar el plástico de diferentes piezas del aparato.

ENGRASADO

El aparato no necesita ser engrasado.

ANOMALÍAS

En caso de que presentara cualquier anomalía debido al desgaste de una pieza, póngase en contacto con su distribuidor Ferm.

En la parte posterior de este manual de instrucciones encontrará un dibujo de las piezas además de una lista de piezas de recambio.

USO ECOLÓGICO

Para prevenir los daños durante el transporte, el aparato ha sido embalado. Dicho embalaje está hecho, en la medida de lo posible, de material reciclable. Le rogamos, por lo tanto, que recicle dicho material.

Cuando vaya a reemplazar un aparato viejo por uno nuevo, deposite su aparato viejo en su distribuidor Ferm, el cual se encargará de reciclarlo.

GARANTÍA

Lea atentamente las condiciones de garantía indicadas en la tarjeta de garantía que aparece en este manual de instrucciones.

CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (E)

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes

EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1

de acuerdo con las directivas:

98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC

del 01-09-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof

Departamento de calidad

FURADEIRA DE BANCADA

OS NÚMEROS NO TEXTO A SEGUIR CORRESPONDEM À FIGURA NA PÁGINA 2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem	230V
Freqüência	50Hz
Potência de entrada	350W
Rotações no vazio	580-2650/min
Número de velocidades	5
Capacidade do mandril	
/Morse Cónico	13mm/B-16
Peso	20kg
Lpa (nível de pressão acústica)	62.1 dB(A)
Lwa (nível de potência acústica)	75.1 dB(A)
Valor de vibração	1.57 m/s ²

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

Fig. A

1. Interruptor liga/desliga
2. Medidor de profundidade da broca
3. Proteção
4. Motor
5. Alavanca de manejo da broca
6. Ajuste da mesa

Em primeiro lugar verifique se durante o transporte a máquina não foi danificada e se todas as peças estão em anexo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

No presente manual são utilizados os seguintes símbolos:

Indica perigo de acidente, morte ou danos à ferramenta em caso de não seguir as instruções deste manual.

Indica risco de choque eléctrico.

Leia este manual com cuidado antes de usar a máquina. Certifique-se que você sabe como funciona a máquina e como deve ser operada. Mantenha a máquina de acordo com as instruções para que esta funcione apropriadamente. Mantenha este manual e toda a documentação adicional junto com a máquina.

Quando utilizar máquinas eléctricas observe sempre as regras de segurança locais no seu país para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou danos pessoais. Leia as seguintes instruções de segurança e também as instruções de segurança adicionais. Mantenha estas instruções em local seguro!

Antes de utilizar a máquina leve em consideração as directivas. Qualquer alteração mecânica ou eléctrica que não está de acordo com as directivas, aumenta consideravelmente o risco de acidentes.

OS SEGUINTESE FACTORES DEVEM SER CONSIDERADOS DURANTE A UTILIZAÇÃO:

- Não remova nenhuma protecção mecânica ou eléctrica.
- Verifique se todas as protecções estão em seus lugares se foram instaladas correctamente.
- Utilize sempre óculos de protecção durante o trabalho.
- Se você tem cabo longo, utilize uma protecção de cabos (chapéu ou rede). Cabos longos podem se prender facilmente em peças móveis.
- Utilize roupas justas, feche todos os botões e não dobrar as mangas.
- Não segure nenhuma peça com as mãos quando trabalhar. Utilize sempre um prendedor para máquinas ou outro tipo de prendedor.
- Prenda as peças e prendedores na mesa para prevenir que estas escapem. Prenda-as com parafusos ou afixe-as à mesa da máquina com um prendedor.
- Verifique se o mandril está apertado correctamente.
- Verifique se os passadores de cabo estão em ordem.
- Para remover a escória utilize somente escovas, limpadores de borracha, ganchos ou outras ferramentas similares.
- Não faça a limpeza ou lubrificação da máquina se esta estiver em operação.
- Mantenha sempre as correias em V cobertas (para que suas mãos não sejam feridas).
- Utilize somente a chave para apertar o mandril.
- Nunca deixe a chave no mandril! Antes de ligar a máquina certifique-se que a chave foi realmente removida!
- Não utilize brocas que tenham a alma danificada.
- Brocas não são apropriadas para uso como prensa!
- Se o cabo de corrente estiver danificado, este deve ser substituído somente por um cabo do mesmo tipo.

DESLIGUE A MÁQUINA IMEDIATAMENTE QUANDO:

- Ocorrerem falhas na tomada, no cabo de corrente ou cabo de corrente estiver danificado.
- A chave estiver com defeito.
- Sentir fumaça ou cheiro de isolação queimada.

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

A máquina está equipada com uma instalação eléctrica, que está em conformidade com os padrões. Reparos devem ser feitos somente por profissionais reconhecidos.



A máquina está equipada com um interruptor de desconexão. Em casos quando a corrente é interrompida, por razões de segurança a máquina não voltará a funcionar automaticamente. A máquina deverá ser ligada novamente.

Preden boste začeli z uporabo orodja morate spoznati navodilo, ki vsebuje informacije o delu z njim. Vsaka mehanska ali električna spremembra na orodju, ki ni v skladu z navodilom, predstavlja veliko nevarnost poškodbe ali nesreč.

Slowenija

NAMIZEN VRTALNIK

ŠTEVILKE V SLEDEČEM BESEDILU SE NANAŠajo NASLIKU, KI SO NA STRANI 2

TEHNIČNI PODATKI

Napetost	230V
Frekvence	50Hz
Potencia vstopa	350W
Rotačne hitrosti	580-2650/min
Število hitrosti	5
Storilnost svetla/vrstna	
stožaste oblike	13mm/B-16
Teža	20kg
Lpa (nivo hrupa)	62.1 dB(A)
Lwa (emisija hrup pri obremenitvi)	75.1 dB(A)
Vrednost vibracije	1.57 m/s ²

INFORMACIJE O IZDELKU

Slika A

1. Stikalo za vklop/izklop
2. Kapaciteta vrtalne globine
3. Zaščita
4. Motor
5. Vzvod za nastavitev vrtalne globine
6. Nastavljiva mizica

Najprej preverite, da embalaža naprave ni poškodovana in da v njej nič ne manjka.

VARNOSTNA NAVODILA

V tem priročniku se uporabljalno naslednji simboli:



Označuje nevarnost telesnih poškodb, smrt ali poškodbo orodja do česar lahko pride v primeru neupoštevanja navodil, ki so v tem navodili.



Označuje nevarnost elektrošoka.

Pred uporabo orodja najprej preberite ta priročnik. Prepričajte se, da veste kako orodje deluje in kakšna je njegova uporaba. Orodje vzdržujete v skladu z navodili; tako boste zagotovili pravilno delovanje orodja. Ta priročnik in ostalo dokumentacijo shranjujte v bližini orodja.

Pri uporabi električnih orodij morate vedno upoštevati varnostne predpise, ki veljajo v vaši državi. Tako zmanjšate nevarnost požara, elektrošoka in osebnih poškodb. Preberite naslednja varnostna navodila in tudi varnostna navodila, ki so priložena k orodju. Ta navodila shranite na varno mesto!

MED UPORABO MORATE UPOŠTEVATI NASLEDNJE TOČKE:

- Ne odstranjujte mehanskih ali električnih zaščitnih pripomočkov.
- Preverite ali so vsi zaščitni pripomočki pravilno in natančno nameščeni.
- Med vrtanjem nosite zaščitna očala.
- V primeru, da imate dolge lase, se prepričajte, da nosite zaščito za lase (mrežico ali kapo). Dolgi lasje se lahko hitro zapletejo v gibljive dele.
- Vedno nosite tesna oblačila; na rokah imejte zapete gumbe.
- Med vrtanjem obdelovalca ne držite v rokah. Vedno uporabljajte primež ali drugo podobno orodje za pritrjevanje.
- Obdelovanec in orodje za pritrjevanje ščitite na delovni površini tako, da preprečite možen zastoj teh stvari v orodje. Obdelovanec in orodje pritrjdite s pomočjo vijakov ali pa jih pripnite k primežu, ki je pritrjen na mizi.
- Preverite ali je ročaj vrtalnika dobro pritrjen.
- Preverite ali je odprtina za kable v redu.
- Za odstranjevanje trsk in odpadkov uporabljajte ročne krtace, krtace, gumaste krpe, odstranjevalce za trske ali podobne pripomočke.
- Če orodje deluje, ga nikoli ne čistite in ne mažite.
- Klinasti jermen na bodo vedno pokriti (da ne bi poškodovali vaših rok).
- Spomočjo izvajača privijte le zobat obroč opornika vrtalnika.
- Izvajača vrtalnika nikoli ne puščajte v oporniku. Preden boste napravo zagnali, se prepričajte, da je bil ključ resnično odstranjen!
- Ne uporabljajte vrtalnikov s poškodovanimi držaji.
- Nikoli ne pritiškajte na vrtalnik!
- V primeru, da je električni kabel poškodovan, ga morate zamenjati le s kablom enakega tipa.

ORODJE takoj izključite v primeru:

- Prekinitev na glavni vtičnici, glavni napeljavi ali poškodbi le-te.
- Poškodbe stikala.
- Oblaka dima ali smradi osmojene izolacije.

ELEKTRIČNA NAPELJAVA

Orodje je opremljeno z električno napeljavjo, ki izpolnjuje standarde. Popravila lahko izvaja le kvalificiran strokovnjak.



Orodje je opremljeno s stikalom za izklapljanje pri izpadu napetosti. V primeru, da napetost pada, se orodje zaradi varnostnih razlogov ne vključi avtomatično in orodje morate vključiti ročno.

Električna varnost

Vedno preverite, da dovod električne energije odgovarja razredu napetosti, ki je na etiketi.

UPEVNĚNÍ OPRACOVÁVANÉHO PŘEDMETU

Fig.G

Stolek vrtačky a základová deska vrtačky jsou vybaveny drážkami pro připevnění příchytek. Opracovávaný předmět vždy připevněte do svéraku nebo jinými příchytkami. Tímto způsobem se vyvarujete nehoda a dokonce tak zvýšíte přesnost vrtání, neboť předmět je dobře zajištěn.

NASTAVENÍ STOLKU

Fig.H

Stolek vrtačky je připevněn k stojanu vrtačky a jeho výška může být nastavena po uvolnění upevnovací rukojeti. Nastavte stolek takovým způsobem, aby zůstalo ještě dost prostoru mezi vrškem opracovávaného předmětu a špičkou vrtáku. Stolek vrtačky také můžete vytocit do strany, jestliže chcete upevnit předmět přímo na základovou desku. Pro vrtání ve sklonu a se skloněnou podporou opracovávaného předmětu můžete stolek vrtačky také natočit.

Fig.I

Za tímto účelem uvolněte šestihranný šroub (20) na čepu (21) stolku a odstraňte vystřední. Natočte stolek (19) do žádané polohy. Potom rádně dotáhněte šestihranný šroub pomocí klíče.

POČET OTÁČEK, ROTAČNÍ OBVODOVÁ RYCHLOST, POSUV

Posuv – dopředný pohyb vrtáku – se dá ručně nastavit tříramennou páčkou vrtačky. Rotační obvodová rychlosť se určuje počtem otáček hřídele vrtačky a průměrem vrtáku. Správný výběr posuvu a počtu otáček jsou rozhodujícími faktory, které mají vliv na životnost vrtáku.

Jako základní vodítko můžeme použít následující pravidlo: větší průměr vrtáku vyžaduje menší počet otáček; při větší pevnosti opracovávaného předmětu se musí použít větší přítlač. Abychom v tomto případě zabránili přehřívání, posuv a rotační obvodová rychlosť musí být v tomto případě snížený. Navíc, vrták musí být ochlazován vrtným olejem.

Velké otvory do tenkých desek musí být vrtány velmi pečlivě s malým posuvem a malým přítlačem, abychom získali přesný výsledek a tedy, aby otvor měl správnou velikost. Pro hloubkové vrtání (otvory více jak dvakrát tak hluboké než je průměr vrtáku) je odstraňování pilin obtížnější a teplota vrtáku je vyšší.

Proto je třeba snížit velikost posuvu a zajistit lepší odstraňování pilin pravidelným vytahováním vrtáku zpět z otvoru. Pro vrtání širších otvorů s průměrem větším než 8 mm je zapotřebí otvor nejprve předvrtat a tím způsobem se dá zabránit předčasnému opotřebování vrtáku. Vrtná plocha se tím značně sníží a tak špička vrtáku není příliš zatížena.

ÚDRŽBA

 Ujistěte se, že přístroj není zapnutý aje odpojen od síti, jestliže prováděte údržbu motoru. Při provádění údržby motoru dbejte vždy na to, aby přístroj nebyl pod napětím.

Přístroje značky Ferm jsou konstruovány pro dlouhodobé používání při minimální údržbě. Budou fungovat bez problémů, pokud se jim bude věnovat náležitá péče a pokud budou pravidelně čištěny.

IATNÍ

Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým hadříkem (nejlépe po každém použití). Odstraňujte prach a špinu z otvoru ventilace. Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte měkký hadřík namočený v mydlové vodě. Zásadně nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzín, alkohol, čpavek apod. Tato rozpouštědla by mohla poškodit umělohmotné součásti přístroje.

MAZÁNÍ

Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.

PORUCHY

Jestliže dojde k poruše, např. v důsledku opotřebování některé součásti, obraťte se na zástupce firmy Ferm. Na konci této příručky se nachází nákres přístroje rozloženého na jednotlivé díly, které je možné objednat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většinu z materiálů, které jsou na balení použity, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad příslušných látek.

Přístroje, které nepotřebujete, odneste k nejbližšímu zástupci firmy Ferm ve vašem okolí. Zde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

ZÁRUKA

Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete na samostatném záručním listu, který je přiložen k výrobku.

CE PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM (CZ)

Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami a normovanými dokumenty.

EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1

v souladu se směrnicemi:

98/37/EEC,
73/23/EEC,
89/336/EEC

dne 01-06-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof

Oddělení kvality

Ferm

Segurança eléctrica

Verifique sempre se a fonte de alimentação corresponde à voltagem indicada na placa.

Reposição de cabos e tomadas

Descarte imediatamente cabos velhos ou tomadas quando estes forem trocados por novos. É perigoso utilizar tomadas com cabos soltos.

Utilizando cabos de extensão

Utilize somente cabos de extensão aprovados apropriados para a potência de entrada da máquina. O tamanho mínimo para o condutor é 1,5 mm². Quando utilizar um cabo enrolado em um carretel, desenrole completamente.

MONTAGEM

Fig. B

- Coloque a base (13) em uma posição adequada.
- Prenda a coluna (11) à base com os parafusos (12) fornecidos.
- Passe o suporte da mesa (10) com a mesa sobre a coluna (11). Com o manipulo/alavanca de fixação (6) a mesa pode ser fixada na posição desejada.
- Agora você pode montar o cabeçote da máquina (7) e prender com os pinos de fixação (8).
- Pelo facto de a bucha do mandril ser lubrificada na fábrica, recomendamos que a máquina seja posta em funcionamento por aproximadamente 15 minutos na velocidade mais baixa.



Antes de você prender o mandril na bucha, a parte interior deve estar completamente livre de graxa!

MONTANDO A FURADEIRA

Antes de utilizar a furadeira esta deverá ser montada sobre uma base fixa. A base da furadeira (13) é dotada de furos. Usando parafusos, prenda a base da furadeira sobre a base fixa. Se montar sobre uma bancada de madeira, use arruelas grandes na parte inferior da bancada para evitar que os parafusos entrem na madeira tornando a furadeira fróuxa.



Os parafusos de fixação devem ser apertados até o ponto de não causar deformações na base da furadeira. Quando a tensão for muito grande há risco de quebra da base da furadeira.

AJUSTANDO O NÚMERO DE ROTAÇÕES DA BUCHA

Fig. C

As diferentes rotações da bucha podem ser ajustadas trocando a posição da correia em V na polia. A máquina está protegida por um interruptor de segurança para que esta seja automaticamente desligada quando for aberta a proteção da correia.

A correia em V pode ser trocada da seguinte forma:

- Abra a cobertura da correia em V (14) soltando o parafuso no lado direito da cobertura.
- Solte o parafuso de fixação (18) escorregue o motor na direção da cabeça da máquina, assim a correia em V será solta.

Ferm

- Troque a posição da correia em V de acordo com a tabela no interior da cobertura da correia.
- Tensione a correia novamente empurrando a placa do motor (17) para trás. Então aperte o tensor da correia com o parafuso de fixação (18).
- Feche a cobertura da correia e a máquina está pronta para uso novamente.



Mantenha a cobertura da correia fechada durante o uso.

Fig. C & D

Se você trouou a posição da correia em V, você deve tensioná-la novamente através da placa do motor (17) e do parafuso de fixação (18). A tensão está correcta quando a correia pode ser pressionada aproximadamente 1 cm.

A polia do motor deve ser alinhada horizontalmente para evitar desgaste prematuro e danos à correia em V. A polia pode ser movimentada ao longo eixo do motor soltando o parafuso na ponta do eixo.

ROTAÇÕES DA BUCHA

Fig. E

Posição da correia Rotações/min. em V

A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

O número de rotações da bucha da furadeira quando trocadas as combinações da correia em V pode ser lida na ilustração e na tabela.

BUCHA E MANDRIL

Todas as partes da máquina em cor branca são cobertas por um verniz protector para evitar a formação de ferrugem. Este verniz pode ser removido por solventes que respeitem as normas ambientais. Teste a tensão da correia em V antes de conectar a máquina à fonte eléctrica.

A parte interna da bucha da furadeira deve ser desengraxada completamente. Para este propósito use solventes que respeitem as normas ambientais. Proceda da mesma forma com o mandril. Uma transmissão correcta pode ser somente assegurada desta forma.

OPERAÇÃO, INDICAÇÕES E CONSELHOS

MARCADOR DE PROFUNDIDADE

A bucha da furadeira está equipada com um marcador de profundidade. Ele pode ser ajustado usando a porca. A profundidade da broca pode ser lida na escala de divisões.

PRENDENDO A BROCA

Fig. F

Brocas e outras ferramentas com haste cónica podem ser afixadas no mandril. O momento de rotações é transferido para a broca pela tensão das 3 garras. Para evitar que a broca deslize, esta deve ser fixada com a chave do mandril. Se a broca deslizar no mandril irão se formar arranhões que impossibilitarão a fixação centrada da broca. Estes arranhões devem ser removidos lixando a parte danificada.

PRENDENDO A PEÇA A SER PERFURADA

Fig. G

A mesa da furadeira e a base são equipadas com entalhes para fixação de prendedores. Prenda sempre a peça no prendedor da máquina ou outros prendedores. Desta forma você vai se prevenir contra acidentes e até mesmo aumentar a precisão do trabalho pelo facto de a peça estar em uma posição fixa.

AJUSTANDO A MESA

Fig. H

A mesa da furadeira é presa à coluna da máquina e pode ter a altura ajustada após soltar o manípulo de fixação. Ajuste a mesa de forma que ainda haja espaço suficiente entre o topo da peça e a ponta da broca. Você também pode mover a mesa para os lados se desejar prender alguma peça directamente na base da máquina.

Fig. I

Para furação obliqua ou com uma superfície obliqua da peça, a mesa pode ser movida sobre o seu eixo. Para isto solte o parafuso hexagonal (20) no ponto de rotação (21) da mesa e remova o centro. Gire a mesa (19) para a posição desejada. Aperte o parafuso hexagonal (20) usando uma ferramenta apropriada.

NÚMERO DE ROTAÇÕES, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO, AVANÇO

O avanço - o movimento da broca - é feito manualmente com a alavanca de 3 braços. A velocidade de rotação é determinada pelo número de rotações da bucha da furadeira e pelo diâmetro da broca.

A escolha do avanço e do número de rotações corrector são factores decisivos para a vida útil da broca. A seguinte regra básica deve ser aplicada: quanto maior o diâmetro da broca, menor deve ser o número de rotações; quanto mais dura a peça a ser perfurada, maior deve ser a pressão aplicada. Para não superaquecer a broca neste caso, o avanço e a velocidade de rotação deve ser diminuído ao mesmo tempo. Adicionalmente a broca deve ser resfriada com óleo apropriado.

Em chapas finas furos relativamente grandes devem ser feitos com cuidado, com pouco avanço e pouca pressão para se obter um resultado de precisão e para que o furo permaneça na medida correcta. Para furos profundos (maiores que 2x o diâmetro da broca) e saída de escória será mais difícil e a temperatura da broca maior. Por este motivo diminua o avanço e o nr. de revelações para assegurar uma melhor descarga da escória puxando regularmente a broca para fora. Para furos com diâmetro acima de 8 mm, uma pré-perfuração deve ser feita para evitar o desgaste prematuro da broca e para que a ponta não seja sobrecarregada.

MANUTENÇÃO



Certifique-se que a máquina não está ligada à tomada de corrente quando estiver fazendo a manutenção no motor.

As máquinas Ferm são projectadas para operar por longos períodos com manutenção mínima. Uma operação satisfatória contínua depende de cuidados apropriados e limpeza regular.

LIMPEZA

Mantenha as aberturas de ventilação da máquina livres para evitar super aquecimento do motor. Limpe regularmente o corpo da máquina com um pano macio, de preferência após cada uso. Mantenha as aberturas de ventilação livres de poeira e sujeiras. Se a não for possível remover a sujeira use um pano macio húmido com água e sabão. Nunca use solventes como querosene, álcool, água com amoniaco, etc. Estes solventes podem danificar as partes plásticas.

LUBRIFICAÇÃO

Não é necessário lubrificar a máquina. Todos os rolamentos e guias não necessitam de manutenção e foram lubrificados para toda a vida útil. A furadeira deve ser limpa com ar comprimido ou com um pano seco. Recomendamos limpar as partes brancas de tempos em tempos com solventes que respeitem as normas ambientais e somente lubrifique com óleo ou graxas sem ácidos.

FALHAS

Se ocorrerem falhas, por exemplo por desgaste de alguma parte, por favor entre em contacto com o seu revendedor Ferm.

No final deste manual você encontrará uma vista em detalhes mostrando as partes que podem ser encamadas.

MEIO AMBIENTE

Para evitar danos à máquina durante o transporte, esta é embalada em uma embalagem robusta. A maior parte do material da embalagem pode ser reciclado. Leve estes materiais para locais de reciclagem apropriados. Leve suas máquinas fora de uso para o seu revendedor Ferm. Ele vai inutilizá-las de forma que as normas ambientais sejam respeitadas.

V PŘÍPADĚ, ŽE VYMĚNUJETE ELEKTRICKOU ŠŇŮRU nebo zástrčku

V případě, že jste vyměnili elektrickou šňůru nebo zástrčku, nahrazené okamžitě odstraňte. Mohli byste je omylem znovu zapojit do elektrické sítě.

V PŘÍPADĚ Použití prodlužovacích kabelů

Používejte pouze schválené prodlužovací kabely, které vyhovují použitému výkonu přístroje. Vodiče kabelů musí mít v průřezu aspoň 1,5 mm². V případě, že je kabel ještě smotán, tak jej úplně vytáhněte.

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

Fig. B

- Umístěte základovou desku (13) do správné pozice.
- Připevněte stojan (11) pomocí dodaných šroubů (12) k desce.
- Nasuňte nyní držák stolku (10) se stolkem na stojan (11). Pomocí upevňovací rukojeti (6) upevněte stolek do žádané polohy.
- Nyní můžete sestavit kryt přístroje (7) a zajistit jej pomocí pojistných kolíků (8).
- Neboť hřídel vrtačky byl ve výrobním podniku namazán, doporučuje se přístroj nechat volně běžet asi 15 minut při nejnižší rychlosti.



Dříve než vsunete sklíčidlo s kolíkem na hřídel vrtačky musí být vnitřek sklíčidla zbaven úplně maziva!

NASTAVENÍ PRACOVNÍ LAVICE PRO VRATAČKY

Vrtačka musí být před použitím přichycena k pevné základně. Základová deska (13) má proto v sobě vyvrty otvory. Deska pak může být připevněna k základně v těchto bodech pomocí šroubů. Je-li připevněna na dřevěnou desku, pak musí být na její opačné straně použity dostatečně velké podložky, aby se šroub s maticí nezárízl příliš do dřeva a nepovolilo se tak upevnění přístroje.



Upevňovací šrouby mohou být utahovány do té doby, dokud se základová deska tlakem nedeformuje. Je-li napětí příliš vysoké, je zde nebezpečí jejího prasknutí.

NASTAVENÍ POČTU OTÁČEK HŘÍDELE VRATAČKY

Fig. C

Různé počty otáček hřídele vrtačky se mohou nastavíti posunutím klínového řemenu řemenového náhonu. Přístroj je chráněn bezpečnostním vypínačem tak, aby se přístroj automaticky vypnul, je-li otevřen jeho kryt.

Klínový řemen se posune následujícím způsobem:

- Odejměte kryt klínového řemenu (14) uvolněním šroubu na jeho pravé straně.
- Uvolněte upevňovací šroub (18) a posuňte motor ve směru hlavice přístroje a tím uvolněte klínový řemen.
- Posuňte klínový řemen podle popisu na vnitřní části jeho krytu.
- Klínový řemen opět napněte posunutím desky motoru (17) zpět. Nastavení napětí opět zajistěte dotažením upevňovacího knoflíku (18).
- Kryt klínového řemenu opět nasadte a přístroj tak bude připraven k použití.



Kryt klínového řemenu mějte při používání přístroje vždy nasazený.

Fig. C & D

Estíže jste klínový řemen posunuli, pak jej musíte opět utáhnout pomocí desky motoru (17) s upevňovacím knoflíkem (18). Napětí klínového řemenu je správné, jestliže může být prohnut o přibližně 1 cm. Kladka motoru musí být nastavena vodorovně tak, aby se zabránilo brzkému opotřebení a uvolnění klínového řemenu. Za tímto účelem se může kladka motoru pohybovat podél jeho osy po uvolnění šroubu s vnitřním šestihranem na imbusový klíč.

RYCHLOSTI HŘÍDELE

Fig. E

Počta klínového řemene	otáčky za minutu
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

Počet otáček hřídele v kombinaci s nastavením klínového řemenu je znázorněn na obrázku a v tabulce.

HŘÍDEL VRATAČKY A KOLÍK HLAVICE VRATAČKY

Všechny volné části přístroje jsou dodávány s ochrannou lakovou vrstvou, která zabraňuje tvorbě rzi. Tato ochranná laková vrstva se dá snadno odstranit běžnými ekologicky šetrnými rozpouštědly. Vyzkoušejte napětí klínového řemenu dříve než zapojíte přístroj do elektrické sítě. Vnitřek hřídele vrtačky musí být úplně zbaven maziva. Pro tento účel použijte ekologicky šetrná rozpouštědla. Analogicky postupujte s kolíkem hlavice vrtačky. Správný převod momentu motoru může být dosažen pouze tímto způsobem.

POUŽITÍ, NÁVODY A TIPY

ZARÁŽKA VRTNÉ HLOUBKY

Hřídel vrtačky je opatřen zarážkou vrtné hloubky, která může být nastavena maticí. Vrtná hloubka je uvedena na členěné stupnici.

UCHYCENÍ VRATAČKY

Fig. F

Do sklíčidla hlavice stolní vrtačky mohou být upevněny vrtáky i další nástroje s válcovým úchytem. Rotační moment je přenášen na vrták prostřednictvím napětí tří čelistí sklíčidla. Aby vrták nevyklouzl z čelistí, musí být upevněn klíčem na ozubeném prstenci. Jestliže vrták vyloupne z čelistí, pak se na jeho úchyty objeví slabé zdrsnění, které zabraňuje přesnému vystředěnému nastavení. V každém případě tedy musíme totiž zdrsnění odstranit zabroušením.



Česky

STOLNÍ VRTAČKA

**ČÍSLA V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU SE VZTAHUJÍ K
OBRÁZKŮM NA STRANĚ 2**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	230V
Frekvence napětí	50Hz
Příkon	350W
Počet otáček při nezatíženém přístroji	580-2650/min
Počet rychlostí	5
Maximální velikost vrtáku a typ kónického upnutí	13 mm/B-16
Hmotnost	20kg
Lpa (úroveň hluku)	62.1 dB(A)
Lwa (emise hluku při zatížení)	75.1 dB(A)
Maximální vibracní hodnota	1.57 m/s ²

INFORMACE O VÝROBKU

Fig.A

- Vypínač
- Stupnice vrtné hloubky
- Ochranný kryt
- Motor
- Páčka pro nastavení vrtné hloubky
- Nastavitelný posuvný stolek

Nejdříve zkontrolujte zdali není balení přístroje poškozeno a nic v něm nechybí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V příručce budou používány následující symboly:

Označuje nebezpečí (smrtelného) zranění nebo poškození nástroje, k nimž může dojít, pokud se nebude dbát pokynů obsažených v této příručce

Označuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem

Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte tuto příručku. Seznámte se s tím, jak nástroj funguje a jaká je jeho obsluha. K tomu, aby nástroj náležitě fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny obsaženými v této příručce. Příručku i další dokumentaci můžete uloženy v blízkosti nástroje.

Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zraní osob. Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamate se i s bezpečnostními pokyny přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.

Dříve, než přístroj použijete, musíte se seznámit s návodem obsahujícím informace o práci s ním. Každá odchylka, mechanická nebo elektrická změna, která není v souladu s návodom, představuje značné riziko úrazu nebo nehody.

PŘIPOUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE MUSÍTE VZÍT V ÚVAHU NÁSLEDUJÍCÍ BODY:

- Neodstraňujte žádné mechanické nebo elektrické ochranné vybavení.
- Zkontrolujte, jsou-li všechny ochranné pomůcky správně a přesně umístěny.
- Během vrtání používejte ochranné brýle.
- Máte-li dlouhé vlasy, ujistěte se, že máte nasazenu ochrannou pomůcku na jejich uchycení (sít'ku nebo čapku na vlasy). Dlouhé vlasy by se mohly zachytit na pohybujících se částech.
- Mějte vždy přiléhavé oblečení a zapnuté knoflíky na rukávech.
- Během vrtání nedržte pracovní předmět v ruce. Používejte vždy svérák nebo jinou pomůcku na upnutí.
- Chraňte opracovávané předměty a upínací pomůcky na pracovní ploše tak, abyste zabránili jejich zachycení přístrojem. Připevněte je sami pomocí šroubů nebo je přichytěte ke svéráku upevněném na stole.
- Zkontrolujte, zdali je držák vrtáčky dobrě upevněn. Ujistěte se, že dutina pro uložení kabelu je v pořádku.
- Používejte ruční kartáče, kartáče, pryzové stérky, odstraňovače pilin nebo podobné pomůcky na odstraňování pilin a špon.
- Nikdy nečistěte ani nepromazávejte přístroj, je-li v chodu.
- Klínové řemeny mějte vždy zakryté (aby nemohly zachytit vaše ruce).
- Utáhněte pouze ozubený prstenec skličidla vrtáčky pomocí klíče.
- Montážní klíč vrtáčky nikdy nezanechávejte v skličidle. Před spuštěním přístroje zkontrolujte, zdali byl klíč ze skličidla skutečně odejmout!
- Nepoužívejte vrtáky, které mají poškozený úchyt.
- Na vrták nikdy netlačte!
- Je-li elektrická síťová šnůra poškozena, může být nahrazena pouze šňůrou téhož typu.

PŘÍSTROJKAMZITÉ VYPNĚTE V PŘÍPADĚ:

- Nadměrného jiskření z karbonových brusných kotoušů a v případě jejich vznícení v kolektoru.
- V případě nefunkčnosti zástrčky, elektrické šnůry nebo jejího poškození.
- V případě poškození vypínače.
- V případě zápacu nebo doutnání izolace.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Přístroj má elektrickou instalaci, která splňuje potřebné normy a standardy. K jeho opravě je oprávněn pouze kvalifikovaný odborník.

Přístroje je vybaven vypínačem s automatickým vypínáním při náhlém výpadku napájení. Při poklesu napětí se přístroj nezápne automaticky z bezpečnostních důvodů a musí být znova zapnut ručně.

GARANTIA

As condições de garantia podem ser encontradas no cartão de garantia em separado.

CE DÉCLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (P)

Declaramos sob nossa única responsabilidade que este produto está em conformidade com as seguintes normas e documentos normalizados.

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1**

de acordo com os regulamentos

**98/37/EEC,
73/23/EEC,
89/336/EEC**

de 01-09-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof
Departamento da
qualidade

I Italiano

TRAPANO DE TAVOLO

I NUMERI PRESENTI NEL SEGUENTE TESTO SI RIFERISCONO ALLE IMMAGINI A PAG.2

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	230V
Frequenza	50Hz
Potenza assorbita	350W
Velocità in assenza di carico	580-2650/min
Numero di velocità	5
Cap. del mandril/MC	13mm/B-16
Peso	20kg
Lpa (pressione acustica)	62.1 dB(A)
Lwa (potenza acustica)	75.1 dB(A)
Vibrazione	1.57 m/s ²

DESCRIZIONE

Fig.A

- Interruttore di avvio/arresto
- Punto d'arresto di profondità
- Cubierta protectora di mandrin
- Motor
- Leva a tre braccia
- Regolazione del tavolo

Verificare che la macchina, le singole parti e gli accessori non abbiano subito danni durante il trasporto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

All'interno del presente manuale vengono usati i seguenti simboli:

Indica il rischio di lesioni personali, pericolo di vita o danno all'utensile in caso di mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale.

Indica il rischio di folgorazione.

Leggere attentamente il presente manuale prima di usare la macchina. Assicurarsi di conoscere le funzioni della macchina e come attivarle. Maneggiare la macchina rispettando le istruzioni per garantirne il funzionamento corretto. Conservare il presente manuale e la documentazione allegata insieme alla macchina.

Nell'utilizzare utensili elettrici osservare sempre le norme di sicurezza vigenti nel proprio paese per limitare il rischio di incendio, folgorazione e lesioni personali. Leggere le presenti istruzioni di sicurezza, nonché quelle allegate.

Causa sviluppi successivi, modifiche sia tecniche che nell'aspetto possono essere fatte senza nessuna comunicazione. Per questo motivo, tutte le misure, le spiegazioni e i riferimenti di questa nota esplicativa, sono rilasciate con delle riserve.

QUALSIASI AZIONE LEGALE INTRAPRESA SULLA BASE DI QUESTA NOTA INFORMATIVA NON È ACCETTATA:

- Prima della messa in moto della macchina, si consiglia di prendere in visione le direttive VDE e DIN. Ogni variazione meccanica o elettrica della macchina che non rispettano tali direttive incrementano rischi notevoli d'incidenti.
- Durante l'utilizzo della macchina, le seguenti raccomandazioni devono essere osservate:
 - Non allontanare i dispositivi meccanici o elettrici di sicurezza.
 - Controllare se tutti i dispositivi di sicurezza sono montati e fissati correttamente
 - Portare degli occhiali durante la perforazione
 - In caso di lunghi cappelli, proteggere i cappelli mettendo una rete o un berretto. I capelli lunghi finiscono facilmente nelle parti in rotazione.
 - Indossare vestiti stretti (non larghi) e chiudere i bottoni ai polsi.
 - Vietato tenere in mano i pezzi da lavorare durante la perforazione. Utilizzare sempre una morsa o qualsiasi altro attrezzo equivalente.
 - Proteggere contro il trascinamento i pezzi in lavorazione e la morsa (o equivalente) sul tavolo (7). Provvedere a fissarli con delle viti o a bloccarli con una morsa avvitata sul tavolo.
 - Verificare che il porta-punta sia ben teso
 - Verificare che i condotti dei cavi siano in ordine
 - Utilizzare unicamente scopini, pennelli, scope di gomma, ganci per truciolo o similari per portare via il truciolo prodotto dalla perforazione
 - Evitare di fare lavori di lubrificazione e di pulizie con la macchina in moto
 - Tenere sempre coperte le cinghie trapezoidali (onde evitare che le mani vi siano prese)
 - Utilizzare sempre le chiavi per il fissaggio del mandrino a corona dentata
 - Non lasciare mai la chiave del mandrino nel mandrino!. Prima della messa in moto verificare che la chiave sia stata effettivamente tolta.
 - Non utilizzare punte perforatrici danneggiate alla base.
 - La perforatrice a colonne non fatta per lavori di fresatura!
 - Sostituire il cavo elettrico con uno equivalente qualora dovesse essere danneggiato.

ARRESTO IMMEDIATO DEL'APPARECCHIO IN CASO DI:

- Corto circuito della presa o del filo di alimentazione o danneggiamento del filo di alimentazione.
- Interruttore difettoso.
- Fumo ed odore di isolante bruciato.

NORME ELETTRICHE DI SICUREZZA

Accertarsi sempre che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dei dati caratteristici.



La macchina provista di un meccanismo di sicurezza che ne impedisce la messa in moto automatica a seguito di un'interruzione di corrente. La macchina non riparte automaticamente al ritorno della corrente, ma deve essere nuovamente messa in moto.

Sostituzione di cavi o spine

Gettare immediatamente i cavi o le spine vecchie una volta sostituiti con elementi nuovi. Inserire la spina di un cavo aperto nella presa a muro è pericoloso.

Uso di cavi di prolunga

L'affilatrice è equipaggiata di un filo di alimentazione a tre conduttori e una presa con la messa a terra. Ecco perché si deve sempre utilizzare una presa di corrente con la messa a terra. Se avete bisogno di una prolunga si deve utilizzare una prolunga a tre conduttori con messa a terra provvista di una presa e di una spina femmina provviste di una messa a terra.
La misura minima del conduttore è di 1,5 mm².

MONTAGGIO

Fig.B

- Piazzare il basamento (13) sul posto adeguato
- Fissare la colonna (11) con l'aiuto dei bulloni (12) forniti alla consegna , sul basamento.
- Introdurre ora l'attrezzo (10) con il tavolo sulla colonna. Il tavolo di foratura fissato nella posizione scelta tramite la leva di ancoraggio (6).
- La cappa della macchina (7) potr ora essere montata e fissata con l'aiuto delle coppiglie (8).
- Poiche la punta di perforazione stata oliata in fabbrica, raccomandiamo far girare la macchina per circa 15 minuti alla velocità più bassa.



Sgrassare completamente l'interno della punta di perforazione prima d'introdurvi il mandrino a chiavetta (9).

INSTALLAZIONE DELLA TRAPANO DE TAVOLO

Prima di utilizzare la trapano de tavolo , la stessa deve essere montata su una superficie fissa. Questo il motivo per cui il basamento (13) è provvisto di buchi. Il basamento può essere fissato con delle viti sulla superficie di supporto.

Quando si monta la perforatrice su un supporto di legno, occorre piazzare delle guarnizioni di blocco sufficientemente grandi sul lato opposto, onde evitare che le viti penetrino nel legno e che la macchina non sia smontabile in seguito.



Le viti di ancoraggio devono essere strette al punto tale che il basamento non sia ne teso ne deformato. Una eccessiva pressione ne può provocare la rottura.

Fig.I

Ferde fúrásoknál vagy a munkadarab ferde támasztékául a fúrólemez elfordítható. Ehhez a hatoldalú csavar (20) kilazítása (21) szükséges. Fordítsa el a lemezt a megfelelő szögben és a csavarral (20) rögzítse újra.

FORDULATSZÁM, FORDULATSEBESSÉG ÉS ÁTTÉTEL

Az áttétel - a fúró ráhelyezése - a háromkarú fúróemberlővel kézzel történik. A fordulatsebesség a fúrtengelyen fordulatszámatól és a fúró átmérőjétől függ. A fúró élettartamánál a megfelelő áttétel és a fúrtengely megfelelő fordulatszáma nagy fontosságú. Alapszabály: egy nagy átmérőjű fúró esetén a fordulatszámot alacsonyabbra kell állítani; minél nagyobb a munkadarab szilárdsága annál nagyobbnak kell lenni a vágóerőnek. A fúró túlságos felforrósodását elkerülendő, minden esetben a fordulatsebességet csökkenjen kell. Ezen felül a fúró fúróolajjal hüteni kell. Vékony lemezben nagy átmérőjű fúrásoknál elővigyázatosan kell eljárni, lassú áttételel és minimális vágóerővel dolgozzunk, hogy a fúró ne vágja szét az anyagot és a fúrás mérettartó legyen. Mély fúrásoknál (nagyobb mint két személyes fúró átmérője) a forgáselvezetés nehezebb és a fúró felforrósodása nagyobb. Lassitsa az áttételt, csökkenjen a fordulatszámot és rendszeresen húzza vissza a fúróta jobb forgáselvezetés érdekében. 8 mm-nél nagyobb átmérőjű fúrásoknál előfűrást kell végezni, így megelőzve a fúró gyors kopását.

KARBANTARTÁS



A karbantartási munkák megkezdése előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy a gép nincs-e áram alatt.

A Ferm gépek megtervezésüknek és összeállításuknak köszönhetően hosszú ideig és minimális karbantartással üzemelhetetők. A folyamatos jó működés a gép helyes kezelésével és rendszeres tisztításával biztosítható.

TISZTÍTÁS

A gép külső borkolatát puha kendővel rendszeresen – lehetőleg minden használat után – törölje le. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el a por vagy egyéb szennyeződés! Amennyiben a szennyeződés nem távolítható el azonnal, használjon szappanos vízbe mártoott puha kendőt! Soha ne használjon oldószereket, mint például benzint, alkoholt, szalmákszeszt stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag részeket.

OLAOZÁS

A gép külön olajozást nem igényel.

MEGHIBÁSODÁS

A gép - pl. egy alkatrész kopása miatt bekövetkező - meghibásodása esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi Ferm-forgalmazóval.

A kézikönyv hálóján található bontott részáról valamennyi megrendelhető alkatrész és tartozék látható.

KÖRNYEZET

A szállítás során bekövetkező esetleges sériűsek elkerülése érdekében a gép meglehetősen erős csomagolásban kerül leszállításra. A csomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része újrafeldolgozható. Kérjük, hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó telepekre!

Amennyiben gépet nem kívánja tovább használni, kérjük adjala le a helyi Ferm-forgalmazónál. A gépek hulladékanyagként való eltávolítása itt minden esetben környezetkímélő módon történik.

GARANCIA

A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.

CE MEGFELELŐSÉGIGAZOLÁSA (H)

Igazoljuk, hogy ez a termék eleget tesz a következő szabványoknak, illetve műszaki dokumentumoknak:

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1**

meggyezik a következő műszaki irányelvonalak előírásaival:

**98/37/EEC,
73/23/EEC,
89/336/EEC**

Dátum: 2004-09-01

ZWOLLE,

HOLLANDIA

W. Kamphof
Minőségügyi osztály

ÖSSZESZERELÉS

Fig.B

- Helyezze a lábrészt (13) a megfelelő helyre.
- Rögzítse az oszlopot (11) a hozzá tartozó csapok (12) segítségével a lábrészre.
- Csúsztassa a fűrólemezről (10) a fűrólemezzel együtt az oszlopra. A rögzítőkar (6) segítségével helyezzük a fűrólemez a kívánt pozícióba.
- Ezután a gépház (7) is felszerelhető két biztosítócsap (8) segítségével.
- Mivel a fűró tengelycső a gyárban kenődik, javasoljuk, a gépet az első használat előtt kb. 15 percig bejáratni.

 Mielőtt a fűró tengelyt a fűrófejjel együtt a fűró tengelycsőbe helyezi, a fűró tengelycsővet tökéletesen zsírtalanítani kell.

AZ ASZTALI FÚRÓGÉP FELÁLLÍTÁSA

Használat előtt a fűrógép rögzítendő.

A lábrészen (13) előrefűrt lyukak találhatók. Ezek segítségével a fűrógép lábrésze csavarokkal rögzíthető. Amennyiben a lábrészt fa alapra rögzítjük, akkor a felső ill. alsó részt el kell látni nagy méretű fémgürükkel, megelőzve, hogy a csavarok a fába nyomódhassanak és a gép kilazuljon.

 A rögzítőcsavarokat csak olyan erősen húzzuk meg, hogy a lábrész ne feszüljön vagy deformálódjon. Nagy nyomás esetén fenáll a törés lehetősége.

A FŰRÓTENGELYCSŐ FORDULATSZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Fig.C

A fűró tengelycső fordulatszámát az ékszíj (15) áthelyezésével változtathatjuk. Ez előtt a művelet előtt kapcsolja ki és áramtalanítja a gépet.

Az ékszíj áthelyezése a következőképpen történik:

- Az ékszíj (14) burkolatának eltávolítása előtt vegye ki a gép villás dugaszolóját az aljzatból!
- A rögzítő (18) gombot csavarja ki és a motorról csúsztassa a gépejű irányába, mire az ékszíj kienged.
- Helyezze át az ékszíjet az ékszíj-burkolat belséjén látható tábláját alapján.
- Az ékszíj újból megfeszítéséhez nyomja a motorlemez (17) hátrafelé, majd a rögzítőgombbal (18) rögzítheti a beállítást.
- Zárja az ékszíj burkolatát és helyezze áram alá a gépet. A gép használatra kész.

 Használat közben tartsa az ékszíjburkolatot zárva.

Fig.C & D

Amennyiben az ékszíj át lett helyezve, az ékszíjet újból kell feszíteni a motorlemez (17) és a rögzítőgomb (18) segítségével. Az ékszíj megfeszítése megfelelő, ha az ékszíj 1 cm mélyen benyomható.

Az ékszíj meghajtót horizontálisan ki kell egyenlíteni, így megelőzendő az idő előtti kopás és az ékszíj kiszabadulása. Az imbuszcsavar kicsavarása után az ékszíj meghajtó (15) a motoron a motor tengelyén eltolható.

FORDULATSZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Fig.E

Az ékszíj pozíciója	Fordulatszám/min
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

A fűró tengelycső fordulatszáma és az ékszíj pozíciói leolvashatók a következő táblázatból.

A FŰRÓTENGELYCSŐ ÉS A FŰRÓTENGELY

A gép összes festetlen része el van lávta egy speciális lakkréteggel, amely megakadályozza a rozsdásodást. Ez a lakkréteg könnyen eltávolítható környezetbarát oldószerrel. Ellenőrizze az ékszíj feszültségét mielőtt a gépet áram alá helyezi.

A fűró tengelycső belséjét teljesen zsírtalanítani kell. Használjon ehhez környezetbarát oldószeret. A fűró tengelynél ugyanig járjon el. Csak igy érhető el a korrekttáttel.

HAZNÁLUT, UTASÍTÁSOK ÉS TIPPEK

A MÉYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A fűró tengelycső mélysége állítható. A számú csavar segítségével tudjuk beállítani a kívánt mélységet. A méretvonalazáson leolvasható, hogy a fűró minden ül.

A FŰRÓ BESZORÍTÁSA

Fig.F

Az asztali fűrógép fűrófejébe fűrók és más szerszámok helyezhetők. A forgó mozgás a három rögzítő kapcsón keresztül tevékdik át a fűróra. A fűró a fűrófej kulcs segítségével szorítjuk a fűrófejhez. A fűró fűrófejében való elcsúsztása esetén a fűróban egy karcolás keletkezhet, ami a központi rögzítést lehetetlenné teszi. A karcolás csiszolással eltávolítható.

A MUNKADARAB BESZORÍTÁSA

Fig.G

A fűrólemez és a lábrész el vannak lávta vájatokkal a feszítőszerszámok rögzítése érdekében. A munkadarabot minden jól rögzítve feszítőszerszámok segítségével. Így nemcsak a balesetek előzhetőek meg, hanem a fűrás pontossága is nő.

A FŰRÓLEMEZ ÁLLÍTÁSA

Fig.H

A fűrólemez a fűróoszlopra van erősítve és a rögzítőkar kiengedésével állíthatjuk a fűrólemez magasságát. A fűrólemez oly módon állitsuk be, hogy elég távolság maradjon a munkadarab és a fűró vége között. A fűrólemez oldalra is tolható abban az esetben, ha a munkadarabot a lábrészre akarja rögzíteni.

VARIAZIONE DEL N. DI GIRI DELL'ASSE DI PERFORAZIONE

Fig.C

Le diverse velocità di rotazione dell'asse di perforazione possono essere variate cambiando posizione alla cinghia trapezoidale in trasmissione (15).

Per prima la macchina deve essere fermata e la spina levata dalla presa elettrica:

- Per cambiare la posizione della cinghia trapezoidale (14), operare nel modo seguente:
 - Prima di aprire l'alloggio della cinghia (18) togliere la spina dalla presa elettrica!
 - Togliere la vite di fissaggio e fare scivolare il motore nella direzione della testa della macchina. Questo libera la cinghia trapezoidale.
 - Spostare la cinghia trapezoidale seguendo le indicazioni dello schema riportato all'interno del coperchio della stessa
 - Rimettere in tensione la cinghia spingendo la piastra del motore (17) all'indietro. Poi mantenere in tensione la cinghia (18) mediante la vite di fissaggio.
 - Rimettere il coperchio dell'alloggio della cinghia e inserire la spina nella presa elettrica. La macchina è di nuovo pronta all'uso.

 Tenere chiuso il coperchio dell'alloggio della cinghia trapezoidale durante l'utilizzo della macchina.

Fig.C & D

Se avete invertito la marcia della cinghia, si dovrà rimetterla in tensione con l'aiuto della vite di fissaggio (17) sulla piastra del motore (18). La tensione quella giusta quando si può spingere la cinghia di circa 1 centimetro. La puleggia del motore deve essere allineata orizzontalmente, per evitare l'usura prematura e il distacco della cinghia. Pertanto la puleggia del motore (15) può essere spostata lungo l'asse del motore, dopo aver tolto il relativo bullone di bloccaggio.

GIRI DELL'ASSE DI PERFORAZIONE

Fig.E

Pos. della cinghia	N. di giri minimo
trappoidale	
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

La tabella e la figura seguenti riportano la corrispondenza tra i N. di Giri dell'asse di perforazione e le posizioni della cinghia trapezoidale.

PUNTA PERFORATRICE E MANDRINO

Tutte le parti della macchina in metallo bianco sono ricoperte di uno strato di vernice di protezione che impedisce la formazione di ruggine. Questo verniciatura di protezione pu essere facilmente tolta con del solvente che rispetta le norme ambientali. Controllare la tensione della cinghia trapezoidale prima di inserire la spina nella presa elettrica.

L'interno della punta perforatrice deve essere totalmente sgrassata. Farlo utilizzando un solvente che rispetta le norme ambientali. Procedere nello stesso modo per il mandrino. Questo unico modo per ottenere una trasmissione corretta.

UTILIZZARIA, INDICAZIONI E CONSIGLI

PUNTO D'ARRESTO DI PROFONDITÀ

La punta di perforazione è provvista di un punto d'arresto di profondità. Quest'ultimo può essere regolato mediante il dado. La profondità di perforazione può essere letta sull'apposita scala graduata.

PER BLOCCARE LA PUNTA

Fig.F

Nel mandrino della perforatrice a colonne si possono montare punte perforatrici o altri elementi a gambo cilindrico. Il momento dovuto alla rotazione trasmesso alla punto mediante la forza espansiva delle tre pinze di bloccaggio. La punta deve essere bloccata utilizzando la chiave del mandrino per evitare che si sganci durante la lavorazione.

Quando la punta si sgancia dalla porta-punta, questo provoca una leggera sbavatura al gambo della punta rendendo in seguito impossibile un suo corretto fissaggio con allineamento coassiale. Simile sbavatura va eliminata con un intervento di levigazione. Per una perforazione obliqua e nei casi di superficie oblique dei pezzi da lavorare, il tavolo pu essere girato.

BLOCCO DI UN PEZZO DA LAVORARE

Fig.G

Il tavolo di perforazione e il basamento della perforatrice a colonne sono provvisti di scanalature per il fissaggio degli attrezzi di bloccaggio. Bloccare sempre il pezzo da lavorare con una morsa o equivalente. Questo eviterà incidenti e aumenterà la precisione della perforazione in quanto il pezzo da lavorare non batte.

REGOLAZIONE DEL TAVOLO

Fig.H

Il tavolo della perforatrice fissata sulla colonna di perforazione può essere regolata in altezza quando la leva di fissaggio libera. Regolare il tavolo in modo che rimanga abbastanza spazio tra la parte superiore del pezzo da lavorare e la punta perforatrice. Il tavolo può essere spostato a lato quando si vuole bloccare direttamente il pezzo da lavorare sul basamento.

Fig.I

Per una perforazione obliqua e nei casi di superficie oblique dei pezzi da lavorare, il tavolo pu essere girato. Per questo togliere la vite (19) sul punto di rotazione del tavolo e ritirare il centrallino (21). Girare il tavolo nella posizione desiderata. Poi rimettere la vite esagonale (20) utilizzando una chiave piatta.

NUMERO DI GIRI, VELOCITA DI ROTAZIONE, DISCESA

La discesa - il movimento di innesto della perforatrice - viene fatto manualmente agendo sulla leva a tre braccia. La velocità di rotazione è determinata dal numero di giri della punta perforatrice e dal diametro della punta. La giusta scelta dell'adduzione e il numero di giri della punta perforatrice formano un fattore determinante per la durata della vita della punta.

Di regola si può dire che: per un diametro più grande della punta, il numero di giri deve essere impostato al valore più basso; più duro il pezzo da lavorare, più grande deve essere la pressione di lavorazione. Per non surriscaldare la punta bisognerà nel contempo ridurre sia la discesa che la velocità di rotazione. Inoltre la punta dovrà essere raffreddata con l'apposito lubrificante per punte.

Per piastre fini, perforazioni più grandi dovranno essere effettuate con cautela con una leggera discesa e una leggera pressione di lavorazione in modo che la punta non provochi sbavature e che la perforazione rimanga nella misura desiderata. Per perforazioni più profonde (profonde più di 2 volte il diametro della punta) l'asportazione dei trucioli molto più difficile e il surriscaldamento della punta più elevato.

Anche in questo caso, ridurre la discesa e il numero di giri e garantire una migliore eliminazione dei trucioli rialzando regolarmente la punta. Per perforazioni di diametri maggiori di 8 mm, bisognerà effettuare una pre-perforazione in modo da evitare uno smussamento prematuro della parte tagliente della punta e un sovraccarico della stessa.

MANUTENZIONE

 Assicurarsi che la macchina non sia in funzione mentre si effettuano operazioni di manutenzione sul motore.

Le macchine Ferm sono state progettate per funzionare per lunghi periodi di tempo, pur richiedendo interventi di manutenzione minimi. Un funzionamento continuo soddisfacente dipende dall'adeguata conservazione della macchina e da una pulizia regolare.

PULIZIA

Pulire regolarmente il corpo macchina con un panno morbido, possibilmente dopo ogni uso. Eliminare polvere e sporco dalle ferritoie di ventilazione.

Se lo sporco non è asportabile, usare un panno morbido inumidito con acqua saponata. Non usare mai solventi come benzina, alcool, ammoniaca, ecc, perché potrebbero danneggiare i componenti in plastica.

LUBRIFICAZIONE

La macchina non richiede lubrificazioni aggiuntive.

GUASTI

In caso di guasti, ad esempio in seguito all'usura di un componente, contattare il rivenditore Ferm a voi più vicino.

Sul retro del presente manuale, è riportato un esplosivo delle parti che è possibile ordinare.

AMBIENTE

Per evitare che si danneggi durante il trasporto, la macchina è imballata in un contenitore resistente. La maggior parte dei componenti dell'imballaggio sono riciclabili. Portare tali materiali presso gli appositi centri di riciclaggio.

Consegnare gli elettrooutensili da smaltire al vostro rivenditore Ferm, che provvederà a portarle in un centro di raccolta differenziata.

GARANZIA

Le condizioni di garanzia sono esposte nell'apposita scheda allegata a parte.

CE DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ (I)

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alla seguente normativa e ai relativi documenti

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1,**

in base alle prescrizioni delle direttive:

**98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC**

da 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Ufficio Qualità



AMBIENTE

Per evitare che si danneggi durante il trasporto, la macchina è imballata in un contenitore resistente. La maggior parte dei componenti dell'imballaggio sono riciclabili. Portare tali materiali presso gli appositi centri di riciclaggio.

Consegnare gli elettrooutensili da smaltire al vostro rivenditore Ferm, che provvederà a portarle in un centro di raccolta differenziata.

GARANZIA

Le condizioni di garanzia sono esposte nell'apposita scheda allegata a parte.

CE DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ (I)

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alla seguente normativa e ai relativi documenti

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1,**

in base alle prescrizioni delle direttive:

**98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC**

da 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Ufficio Qualità



H Magyar

ASZTALI FÚRÓGÉP

AZ ALÁBBI SZÖVEGBEN SZEREPLŐ SZÁMOK MEGFELELNEKA 2. OLDAL KÉPEINEK

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	230V
Frekvencia	50Hz
Bemenőteljesítmény	350W
Üresjáratú sebesség	580-2650/min
Fúrótartó/MT	13 mm/B-16
Tömeg	20 kg
Lpa (zajnyomásszint)	62.1 dB(A)
Lva (Teljesítményi zajszint)	75.1 dB(A)
Rezgésérték	1.57 m/s ²

LEÍRÁS

Fig.A

1. Ki/bekapcsoló
2. Az astali fúrógép felállítása
3. Fúrótartó védelmi felszerelést
4. Motort
5. Fűrőemelővel kézzel
6. Áfúrólemez állítása

Ellenőrizze először, hogy a szállítmány nem sérült-e meg és, hogy minden alkatrész megtalálható-e a csomagban.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A kézikönyv az alábbi szimbólumokat alkalmazza:



A kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartása esetén fenélő, esetleges személyi sérülést illetve a gép károsodását okozó veszélyek jele.



Az áramütés veszélyének jele.

A gép használatát megelőzően figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Fontos, hogy pontosan ismerje a gép működésének illetve működtetésének feltételeit és szabályait. A problémamentes működés biztosítása érdekében a gép karbantartását mindig az utasításoknak megfelelően végezze. A kézikönyvet és a hozzá tartozó dokumentációt tartsa mindenkor a gép közelében.

Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve a személyi sérülések és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében mindenkor pontosan tartsa be az országában érvényben lévő biztonsági rendszabályokat! Figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt illetve a kézikönyvhöz csatolt biztonsági utasításokat! Tárolja ezeket az utasításokat biztonságos helyen!

A gép használatba vétele előtt előírások figyelembe vétele szükséges. minden mechanikus vagy elektromos változtatás a gépen, amely az említett előírásoknak nem felel meg, balesetek lehetőségét hordozza magában.

HASZNÁLAT KÖZBEN A KÖVETKEZŐK BETARTÁSA ELENGEDHETETLEN:

- Ne távolítsa el semmilyen mechanikus vagy elektromos védelmi felszerelést a gépről.
- Ellenőrizze, hogy minden biztonsági felszerelés a helyén van és megfelelően van rögzítve.
- Fűrás közben hordjon védőszemüveget.
- Hosszú haj esetén kötelező a hajháló ill. sapka viselete, mivel hosszú haj könnyen beleakad a gép forgó alkatrészeibe.
- Hordjon szűk ruházatot. A köpeny vagy ing ujján lévő gombokat gombolja be.
- A munkadarabot ne tartsa a kezében fűrás közben. Használjon szorítót vagy más módon rögzítse a munkadarabot.
- Biztosítás ki a munkadarabot és az azt rögzítő szorítót a fűrőlemezén (7). Rögzítse ezeket csavarral vagy a lemezre csavarozott szorítóval.
- Ellenőrizze, hogy a fűrőtartó jól megfeaszítható-e.
- Ellenőrizze, hogy a kábelvezetők rendben vannak-e.
- A fűrás hulladék eltávolítására kizárolás kézi söprőt, ecsetet vagy ehhez hasonló eszközöt használjon.
- Ne tisztitsa, kenje a gépet működés közben.
- Az ékszíjat tartsa mindenkor letakarva (hogy keze nehogy közel kerüljön).
- A fűrőfejet csak a hozzáartozó kulccsal csavarozza nyitva vagy zárva.
- A kulccs soha ne hagyja a fűrőfejben. Bekapsolás előtt mindenkor ellenőrizze, hogy a kulcs valóban ki lett véve a fűrőfejből.
- Ne használjon olyan fűrót, amely a menetben sérült.
- A fűrőt ne használja maráshoz.
- Amennyiben a vezeték meghibásodna, azzal csak azonos típusú vezetékkel lehet kicsérálni.

A GÉPET AZONNAL KAPCSOLJA KL. HA:

- Zárlat vagy meghibásodás esetén a vezetékben, a csatlakozó dugóban vagy hálózatban.
- A kapcsoló meghibásodása esetén.
- A megperzelődött szigetelés bűzlik vagy füstöl.

ELEKTROMOS BERENDEZÉS

Mindig ellenőrizze, hogy a gépre kapcsolt áram feszültsége megegyezik-e a géptörzslapon feltüntetett adattal!



A gép fel van szerelve egy nulla feszültségű kapcsolóval. A feszültség kiesése esetén a gép biztonsági okokból nem kapcsol be automatikusan. Ágépet ilyenkor újra kell indítani.

A vezetékek és a dugaszok cseréje

A lecsereít vezetékeket és dugaszokat azonnal dobja el! Nem csatlakoztatott illetve nem szigetelt végű vezeték dugaszát fali konnektorba dugni rendkívül veszélyes!

Hosszabbítószínőr használata

Kizárolás jóváhagyott és a gép bemenőteljesítményének megfelelő hosszabbítószínőr használjon! A minimális vezeték méret 1,5 mm². Amennyiben kábeldobot használ, mindenkor teljesen tekerje le.

INDKLEMNING AF ARBEJDSEMNET

Fig.G

Boremaskinens bord og bundplade har riller til at fastgøre fastspændingsanordninger i. Arbejdsemnet bør altid fastspændes i maskinklemmen eller i andre fastspændingsanordninger. På denne måde undgås arbejdssulykker og borepræcisionen øges.

JUSTERING AF BORDET

Fig.H

Bordet er fastgjort til sojlen og kan højdejusteres ved at løse fastspændingen. Bordet skal indstilles således, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsemnets overkant og borets spids. Bordet kan også drejes til side, når et arbejdsemne ønskes fastklemt direkte på bundpladen.

Fig.I

Bordet kan svinges for skrå boringer og hvis arbejdsemnet hviler på en skrå støtteflade. Til dette formål løses sekskantskruen (20) på bordets drejepunkt og fjernes centrerringen (21). Herefter kan bordet svinges i den ønskede stilling. Herefter fastspændes sekskantskruen (20) igen med en topnøgle.

OMDREJNINGSTAL, DREJEHASTIGHED, FREMFÖRING

Fremförslingen af boret sker manuelt ved hjælp af det 3-armede føringshåndtag. Omdrejningshastigheden bestemmes af borespindlens omdrejningstal og af borets diameter. Det rigtige valg af fremförslingen og borespindlens omdrejningstal er af afgørende betydning for borets levetid.

Som basisregel gælder: når boret har en større diameter, skal der indstilles et lavere omdrejningstal. Jo hårdere arbejdsemnets stivhed er, jo højere skal skæretrykket være. For at undgå, at boret overophedes herved, skal fremförsingen og omdrejningshastigheden sænkes samtidig. Desuden skal boret køles med boreolie. Når der bores i tynde plader, skal huller med stor diameter bores forsigtigt ved ringe fremförsing og minimal skæretryk for at sikre, at boret ikke "hakker" og hullets diameter bibeholdes. Ved dybe boringer (større end 2x borets diameter) borttransporteres spånerne vanskelligere og opvarmningen af boret er større. Sænk derfor også i dette tilfælde fremförsingen og omdrejningstallet, og sørge for, at spånerne borttransporteres godt ved regelmæssigt at trække boret tilbage. Når der skal bores huller med en diameter større end 8 mm skal der forbores for at undgå for tidlig slitage af borehovedets skærekanter og at borets spids ikke overbelastes.

VEDLIGEHOLDELSE



Sørg for at maskinen ikke står under strøm, når der udføres vedligeholdelsesarbejder på mekanikken.

Maskinerne fra Ferm er udviklet til at fungere lønge uden problemer med et minimum af vedligeholdelse. Ved at rengøre maskinen regelmæssigt og behandle den korrekt, bidrager De til en længere levetid for maskinen.

RENGØRING

Rengør regelmæssigt maskinkappen med en blød klud, helst efter hvert brug. Sørg for at ventilationshullerne er fri for stov og snavs. Brug en blød klud, der er vedet i sæbevand til at fjerne hårdnakket snavs. Brug ingen oplosningsmidler, så som benzin, alkohol, ammoniak, osv. Den slags stoffer beskadiger kunststofdelene.

SMØRING

Maskinen behøver ingen ekstra smøring.

FEJL

Kontakt Deres Ferm-forhandler, hvis der opstår fejl som følge af slitage af en del. Bagerst i denne brugsanvisning finder De en reservedelstegning med de reservedele, der kan bestilles.

MILJØ

For at undgå transportbeskadigelse leveres maskinen i en solid emballage. Emballagen er så vidt muligt lavet af genbrugsmateriale. Genbrug derfor emballagen. Når de udskifter Deres maskinen bør De tage den gamle maskine med til Deres lokale Ferm-forhandler. Der vil maskinen blive bearbejdet på miljøvenlig vis.

GARANTI

Løs det separat vedlagte garantikort for garantibetingelserne.

CE KONFORMITETSERKLÆRING (DK)

Vi erklærer at under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1**

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

**98/37/EØF,
73/23/EØF,
89/336/EØF**

01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Quality department

Svenska

BÄNKBORMASKIN

SIFFRORNA I NEDANSTÄENDE TEXT MOTSVARAR BILDERNA PÅ SIDAN 2.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning	230V
Frekvens	50Hz
Effekt för brukning	350W
Varvtal, obelastad	580-2650/min
Varvtal	5
BorrhuchenKap./Morse Con.	13mm/B-16
Vikt	20kg
Lpa (Lydtrykknivå)	62.1 dB(A)
Lwa (Lydefekttnivå)	75.1 dB(A)
Vibrasjonsvärde	1.57 m/s ²

BESKRIVNING

Fig.A

1. Strömställare av/på
2. Borrdjupslag
3. Skyddsutrustning borchuck
4. Motor
5. Borrhävarmen
6. Fastsattningshandtaget

Kontrollera först om leveransen inte skadats under transporten och om alla delar finns med.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

I denna bruksanvisning används följande symboler:



Anger att det föreligger risk för kroppsskada, livsfara eller risk för skador på maskinen om instruktionerna i denna bruksanvisning inte efterlevs.



Anger elektrisk spänning.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan maskinen tas i bruk. Se till att du känner till hur maskinen fungerar och är insatt i hur den skall användas. Följ underhållsinstruktionerna för att maskinen alltid skall fungera på bästa sätt. Förvara denna bruksanvisning och den bifogade dokumentationen vid maskinen.

Vid användning av elektriska maskiner, iaktta alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i samband med brandfara, fara för elektriska stötar och kroppsskada. Läs förutom nedanstående instruktioner även igenom bladet med säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.

För användning av maskinen skall man hålla räkning med riklinjerna. Varje mekanisk eller elektrisk ändring skall uppfylla gällande riklinjer, annars innebär det en avsevärd risk.

UNDER DRIFTEN SKALL FÖLJANDE PUNKTER IAKTTAS:

- Inga mekaniska eller elektriska skyddsutrustningsdetaljer får avlägsnas.
- Kontrollera så att alla skyddsutrustningsdetaljer sitter på plats och är riktigt fastsatta.
- Bär skyddsglasögon under borrhunden.
- Har du långt hår, skall du säkert bär hårskydd (hårnät eller mössa). Långt hår blir lätt hängande i delar som går.
- Bär kläder som sluter väl, knäpp knappar i rockärmar o.litn.
- Håll inga arbetsstyrken i händerna under borrhunden.
- Använd alltid en maskinklämma eller annat spänredskap.
- Säkra arbetsstyrken och spännpredskap på bordet mot att de dras med. Sätt själv fast dem med skruvar eller kläm fast dem i en maskinklämma på arbetsbänken.
- Kontrollera så att borrhållaren spänner väl.
- Kontrollera så att kabelgenomdragningar är i ordning.
- För att ta bort borrsprånor använder du bara en kort borste, en pensel, en gummiskrapa, en spännhake eller liknande tillbehör.
- Utför inga rengörings- eller smörjningsverksamheter på maskiner som är i drift.
- Håll alltid kilremmar övertäckta (så att inga händer kan komma under).
- Vrid bara på borrets kugghulskranshållare med rätt nyckel.
- Låt nyckeln till borrhållaren aldrig sitta kvar i denna! Kontrollera före tillkopplingen att nyckeln verkligen är borttagen!
- Använd inga borr som har skadat skaft.
- Borrhaskinen lämpar sig inte för frästarbeten.
- Om elssladden är skadad får den bara ersättas av en motsvarande elssladd.

STAN NA OMEDELBART MASKINEN NÄR:

- Elkabel eller kontakter uppvisar någon som helst defekt, tex skadad isolering.
- Strömbrytaren inte fungerar som den ska.
- Rökig eller dålig lukt indikerar bränd isolering.

ELEKTRISK INSTALLATION

Maskinen är utrustad med en elektrisk installation som uppfyller normerna. Reparationer får enbart utföras av behörig fackman.



Maskinen är utrustad med nollspänningsskopplare. Om spänningen faller bort kommer maskinen av säkerhetsskäl inte automatiskt att fortsätta att gå. Den måste kopplas till igen.

Elektrisk säkerhet

Kontrollera alltid om din nätspänning överensstämmer med värdet på typplatan.

Vid utbyte av kablar eller stickkontakter

Släng omedelbart bort gamla kablar eller stickkontakter så fort de har ersatts av nya exemplar. Det är farligt att sticka in stickkontakten till en lös kabel i vägguttaget.

Vid användning av förlängnings kablar

Använd uteslutande en godkänd förlängningskabel som är lämplig för maskinens effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst 1,5 mm². Om förlängningskabeln sitter på en haspel, rulla då ut den helt och hållit.

MONTERING

Fig.B

- Sätt bottenplattan (13) på plats.
- Fäst pelaren (11) med de bultar (12) som levererats med på bottenplattan (13).
- Skjut bänkborrhållaren (10) med borrbänken över pelaren. Med fastsättningshandtaget (6) fäster du borrbänken i önskad position.
- Nu kan du montera maskinhuset (7) och låsa fast det med läsningsspintarna (8).
- Därför att borrspindeln smörjes i fabriken, rekommenderas att maskinen skall varmköras ca 15 min. med längsta växeln.

 Innan du sticker in borrchucken (9) med dorn i borrspindeln bör dess innersida vara helt fettfri!

UPPSTÄLLNING AV BORMASKINEN

Innan bormaskinen tas i drift skall den monteras på ett fast underlag. Bottenplattan (13) skall därför förses med borrhål. Med skruvar genom hålen kan plattan sen sättas fast på underlaget.

Om det sker på ett underlag av trå, skall tillräckligt stora läsningsringar användas på baksidan så att muttrarna inte trycks in i trätså att maskinen lossnar.

 Fästspruvorna skall bara dras åt så hårt att bottenplattan inte kommer under spänning eller blir deformeras. Vid stor spänning finns risk för brott.

INSTÄLLNING AV BORRSPINDELNS VARVTAL

Fig.C

Borspindelns olika varvtal ställs in genom att kilremmen i remdriften (15) sätts om. Maskinen skall kopplas ifrån i förväg och stickkontakten tas ut ur vägguttaget. Omsättning av kilremmen går till så här:

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan kilremmens (14) hus öppnas.
- Fastsättningsknappen (18) skruvas loss och motorn skjuts i riktning mot maskinhuvudet, så att kilremmen kommer loss.
- Kilremmen skall läggas om efter tabellen på insidan av kilremslocket.
- Kilremmen spänns på nytt genom att motorplåten (17) trycks bakåt. Därefter kläms spännsrustningen fast med fastsättningsknappen (18).
- Sätt ihop huset till kilremmen och stick in stickkontakten i vägguttaget. Maskinen är klar igen för drift.



Håll locket till kilremshuset stängt under drift.

Fig.C & D

När du lagt om kilremmen skall du spänna den igen via motorplåten (17) med fastsättningsknappen (18). Spänningen är den rätta, när kilremmen som i illustrationen kan tryckas in ca. 1 cm. Motorremskivan skall rikta horisontellt så att för tidigt slitage och lossnande av kilremmen kan förebyggas. För att göra det kan man lossa på motorremskivan (15) från motorn genom att insexbulten skjuts längs motoraxeln.

BORRVARVTAL

Fig.E

Position kilrem	Varvtal / min
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

Borrspindelns varvtal och kilremskombinationerna kan avläsas i tabellen i illustrationen.

BORRSPINDEL OCH BORRCHUCKDORN

Alla blanka delar på maskinen är försedda med ett skyddande lacklager som motverkar rostbildning. Med hjälp av miljövänliga lösningsmedel går det lätt att ta bort lacklaget. Testa kilremmens spänning innan du ansluter bormaskinen till elnätet. Innersidan på borrspindeln skall vara helt fettfri. Använd miljövänliga lösningsmedel för rengöringen. Gå till verket på samma sätt för borrchuckdornen. Bara på det sättet kan man få en korrekt överföring.

BRUK, ANVISNINGAR OCH TIPS

BORRDJUP

Borrspindeln är utrustad med anslag för borrdjup. Med muttern kan djupet sättas in. På skalfördelningen kan djupet avläsas.

ATT KLÄMMA FAST BORRET

Fig.F

I bormaskinens borrchuck kan man klämma fast bor och annat redskap med cylindriskt skaft. Vridmomentet överförs via spännkraften från tre klämkäftar på borret. Borret bör - för att förhindra att det glider ut - klämmas fast med hjälp av kuggkransnyckeln. Om borret glider ur borrhållaren uppstår lätt en liten grad som omöjliggör centrisk klämning. En grad som uppstår på det sättet skall i vilket fall som helst slipas bort eller avlägsnas.

Ved brug aforløngerledninger

Brug udelukkende godkendte forlen gerledninger, der er beregnede til maskinens effekt. Lederne skal have et gennemsnit på mindst 1,5 mm². Hvis forløngerledningen sidder på en tromle, rulles ledningen helt af.

MONTAGE

Fig.B

- Bundpladen (13) opstilles på den rigtige plads.
- Søjlen (11) fastgøres på bundpladen med de bolte (12), der fulgte med maskinen.
- Holderen for bordet (10) med bordet skydes over sjøjlen. Bordet fastgøres med låsestangen (6) i den ønskede position.
- Nu monteres maskinhuset (7) og sikres ved hjælp af sikringstifterne (8).
- Borespindlen er smurt fra fabrikken. Derfor anbefales at lade maskine løbe i laveste gear i ca. 15 minutter.



Før borehovedet med stiften (9) stikkes ind i borespindlen, skal borespindlens indre være helt fri for fedt!

OPSTILLING AF BÆNKBOREMASKINEN

Inden boremaskinen anvendes, skal den monteres på et fast underlag. Til dette formål har bundpladen (13) forborede huller, der er beregnet til montering af bundpladen med skruer til underlaget.

Når bundpladen monteres på en træplade, skal der på den modsatte side bruges tilstrækkeligt store underlagsskiver for at sikre, at møtrikkerne ikke trykkes ned i træet og maskinen ikke kan løsne sig.



Skruerne må fastspændes kun så meget, at bundpladen ikke spændes eller deformeres. Hvis der er for meget spænding, er der risiko for brud.

INDSTILLING AF BORESPINDELSENS OMDREJNINGSTAL

Fig.C

Borespindlens forskellige omdrejningstal kan indstilles ved at omstille kilremmen i kilremdsrevet (15). Inden omdrejningstallet indstilles, skal maskinen slukkes og sticket skal trækkes ud af stikkontakten.

Gør følgende for at omstille kilremmen:

- Sticket skal trækkes ud af stikkontakten, før kilremmens hus (14) åbnes!
- Låseknappen (18) løsnes og motoren skydes i retning af maskinhovedet, hvorefter kilremmen frigøres.
- Kilremmen omstilles i henhold til tabellen på undersiden af dækslet over kilremmen.
- Kilremmen spændes på ny ved at trykke motorpladen (17) tilbage. Dernæst fastklemmes spændeanordningen med låseknappen (18).
- Kilremmens hus lukkes og sticket sættes til i stikkontakten. Maskiner er igen klar til brug.



Sørg for, at kilremmens hus er lukket, når maskinen er i drift.

Fig.C & D

Når du har ændret kilremmens position, skal kilremmene spændes igen ved hjælp af motorpladen (17) og låseknappen (18). Den rigtige spænding er opnået, når kilremmen kan trykkes ned ca. 1 cm.

Motorremskiven skal justeres horisontalt således, at alt for tidlig slitage undgås og kilremmen ikke kan løsnes. Til dette formål kan motorremskiven (15) på motoren forsøges langs motorakslen, efter at sekskantskruen er løsnet.

BORESPINDELSENS OMDREJNINGSTAL

Fig.E

Kilremmens position	Omdrejningstal min
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

Borsspindelens ulike turtall og de ulike plasseringskombinasjonene for kilereima kan avleses i tabellen og illustrasjonen nedenfor.

BORESPINDEL OG BOREHOVEDETS STIFT

Alle maskinens metaldele er dækket af et beskyttende laklag, der forhindrer rostdannelse. Laklaget kan fjernes nemt med miljøvenlige oplosningsmidler. Afprøv kilremmens spænding før maskinen sluttet til lysnettet. Borespindlens underside skal affedes helt med miljøvenlige oplosningsmidler. Det samme gælder for borehovedets stift. Kun på denne måde kan der opnås en korrekt transmission.

BRUG, ANVISNINGER OG PRAKTISKE VINK

ANSLAGSTOP

Borespindlen er forsynet med et anslagsstop, som kan indstilles med møtrikken. Boredybden kan aflæses på skalaen.

INDKLEMNING AF BORET

Fig.F

Maskinens borehoved er beregnet til indklemning af bor og andet værktøj med cylindrisk hals. Drejemomentet overføres til boret ved hjælp af de tre klemkæbers spændkraft. For at undgå, at boret glider bort, skal det fastspændes ved hjælp af tandkransnøglen. Når boret glider bort i bortholderen opstår der i borskafset en let gråt, der umuliggør en centrisk indklemning. Gråter, der er opstået på den måde, skal fjernes ved slibning.



BÆNKBOREMASKINE

TALLENE I DEN FØLGende TEKST KORRESPONDERER MED AFBILDNINGERNE PÅ SIDE 2.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding	230V
Frekvens	50Hz
Optaget effekt	350W
Omdrejninger, ubelastet	580-2650/min
Borehovedets kapacitet/ Morse T.	13mm/B-16
Vægt	20kg
Lpa (lydtryk)	62.1 dB(A)
Lwa (lydeffektniveau)	75.1 dB(A)
Vibrationsværdi	1.57m/s ²

BESKRIVELSE

Fig.A

1. Tænd/sluk kontakt
2. Boredybde anslagsstop
3. Borehoved beskytelse
4. Motor
5. Boredybde stangen
6. Låsestangen

Kontrollér først, om maskinen ikke er beskadiget under transporten og om alle delene er til stede.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

I denne brugsanvisning anvendes de følgende pictogrammer:

Angiver risiko for legemensbe skadigelse, livsfare eller maskinskade, hvis instruktionerne i denne brugsanvisning til sidesættes.

Angiver elektrisk spænding.

Læs denne brugsanvisning godt igennem før maskinen tages i brug. Sørg for at De kender maskinens funktion og betjening. Vedligehold maskinen i følge instruktionerne, for at maskinen altid kan fungere optimalt. Bevar denne brugsanvisning og den vedlagte dokumentation til maskinen.

Ved anvendelse af elektriske maskiner skal man altid følge de lokalt gældende sikkerhedsforskrifter i forbindelse med brandfare, fare for elektrisk stød og legemensbeskadigelse. Læs udover de nedenstående instruktioner også sikkerhedsforskrifterne i den separat vedlagte sikkerhedsfolder. Bevar instruktionerne godt!

Før maskinen anvendes, skal retningslinierne iagttages. Hver mekanisk eller elektrisk ændring af maskinen, der ikke er i overensstemmelse med de gældende retningslinier, medfører en betragtelig risiko for arbejdssulykker.

NÅR MASKINEN ER I DRIFT SKAL FØLGende PUNKTER IAGTTAGES:

- Fjern ikke mekaniske eller elektriske beskyttelsesanordninger.
- Kontrollér, at samtlige beskyttelsesanordninger er monteret forschriftsmæssigt og at de er fastgjort korrekt.
- Bær sikkerhedsbriller, når du borer med maskinen.
- Bær et hårnett eller en kasket, når du har langt hår, da det nemt kan komme i drejende dele.
- Bær stramme siddende toøj og luk knapperne på ærmerne.
- Hold ikke arbejdsemner i hånden, når du borer. Brug altid en maskinklemme eller en anden fastspændingsanordning.
- Sørg for, at arbejdsemner og fastspændingsanordninger på bordet (7) ikke kan medtagtes. Fastgør dem med skruer eller klem dem fast i en klemme, der er fastskruet i bordet.
- Kontrollér, at boreholderen er godt fastspændt.
- Kontrollér, at kabelgen nemføringerne er i orden.
- Brug udelukkende en håndfejekost, pensel, rubbervisker, spånehæller eller tilsvarende hjælpemidler til at fjerne borespårene med.
- Rens eller smør ikke maskiner, når de er i drift.
- Sørg for, at kileremmen altid er tildækket (så hænderne ikke kan komme ind i dem).
- Borepatronens tandkrans må kun fastspændes med den nøgle, der er bestemt til dette formål.
- Lad aldrig nøglen til borepatronen sidde i borepatronen! Kontrollér, at nøglen faktisk er fjernet, inden maskinen tændes.
- Brug ikke bor, hvis hals er beskadiget.
- Boremaskinen er ikke egnet til fræsning!
- Når netledningen er beskadiget, må den kun udskiftes med en tilsvarende netledning.

MASKINEN SKAL ØJEBLIKKELIGT SLUKKES I TIL FÆLDE AF:

- Defekt netstik, netledning eller beskadigelse af ledning;
- Defekt kontakt;
- Gnistdannelse i kullenene eller ringild i kollektoren;
- Røg eller lugt fra sveden isolering.

ELEKTRISK SIKKERHED

Maskinens elektriske installation opfylder normerne. Reparationer må kun udføres af en autoriseret elektriker.

Maskinen er udstyret med en nulspændingsomskifter. Når spændingen bortfalder ved strømsvigt, tilkobles maskinen af sikkerhedsgrunde ikke længere automatisk. Maskinen skal derfor tændes på ny.

Ved udskiftning af ledninger og stik

Kasser gamle ledninger og stik, så snart de er skiftet ud med nye. Det er farligt at sætte et stik fra en løs ledning i en stikkontakt.

KLÄMMA FAST ARBETSSTYCKET

Fig.G

Att klämma fast arbetsstycket Borrbänken och bottenplattan till pelarborrmaskinen är försedda med gångning för att sätta fast spännsredskap. Kläm alltid fast arbetsstycket i maskinklämman eller i annat spännsredskap. På det viset förebygger du olyckor och ökar borrhärtningen, därför att arbetsstycket inte ger efter.

INSTÄLLNING AV ARBETSBÄNK

Fig.H

Borrbanen sitter fast på borrhöjden och kan, sen man lossat på den med fastsättningshandtaget ställas in i höjd. Ställ in arbetsbänken så det blir kvar tillräckligt avstånd mellan arbetsstyckets ovanvida och borrhöjden. Arbetsbänken kan också lutas i sidled, när du vill klämma fast ett arbetsstycke direkt på bottenplattan. För att borra snett och vid en sned stödtyta för arbetsstycket kan arbetsbänken lutas. Skruva då loss sexkantskruven (20) på arbetsbänkens vridpunkt och ta bort centreringen (21). Luta på arbetsbänken till önskat läge. Skruva sen fast sexkantsskruven väl med en U-yckel.

VARVTAL, BORRHASTIGHET, MATNING

Fig.I

Matningen - borrhöjdens matningsrörelse för kontakt-sker för hand med den 3-armade borrhärvamen. Borrhastigheten fastställs genom borrhöjdenas varvtal och borrets diameter. Rätt val vid matning och rätt varvtal för borrhöjden är avgörande för borrets hållbarhet. Som grundregel gäller: vid en större borrdiameter måste varvtale bli mindre; ju kraftigare arbetsstycket är, desto större måste också borrhöjden bli. För att inte borret ska bli alltför överhettat, skall matning och borrhastighet samtidigt sänkas. Dessutom blir borret kylas av med borrolja. Vid tunn plåt med stora borrhål skall man vara försiktig med ringa matning och ringa borrhöjden, så att borret inte 'hakar in' och så att borrhöjden håller måttet. Vid djupa borrhål (större än 2 ggr borrets diameter) blir spänutmatningen svårare och upphettning av borret större. Sänk därför matning och varvtal och se till att du regelbundet drar borret uppåt för att få bättre spänutmatning. Vid borrhöjning med en större diameter än 8 mm skall man förborra, så att ett alltför snabbt slitage av borrets huvudsärkant undviks och så att borrhöjden inte överbelastas.

UNDERHÅLL



Tillse at maskinen ikke er spændingsførende når underhållsarbeten utførs på de mekaniske delarna.

Ferm's maskiner har konstruerats for at under lång tid fungera problemfritt med ett minimalt underhåll. Genom att regelbundet rengöra maskinen och hantera den på rätt sätt bidrar du till en lång livslängd för din maskin.

RENGÖRING

Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk duk, företrädesvis efter varje användning. Tillse att ventilationsspringorna är fria från damm och smuts. Använd en mjuk duk fuktad med tvål vatten vid svår smuts. Använd inga lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniak etc. Sådana ämnen skadar plastdelarna.

SMÖRJNING

Maskinen behöver ingen extra smörjning.

DRIFTSTÖRNINGAR

Om en driftstörning uppträder till exempel till följd av att en del har blivit sliten, kontakta då din lokala Ferm-återförsäljare. Längst bak i denna bruksanvisning finns en ritning med de delar som kan efterbeställas.

MILJÖ

För att undvika transportskador levereras maskinen i en så stadig förpackning som möjligt. Förfackningen har så långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.

Äterlämna gamla maskiner till din lokala Ferm-återförsäljare när du byter ut dem. Där kommer maskinen att tas om hand på ett miljövänligt sätt.

GARANTI

Garantivillkoren framgår av det separat bifogade garantikortet.

CE FÖRSÄKRA (S)

Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument:

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1,**

enl. bestämmelser och riktlinjema:

**98/37/EEC,
73/23/EEC,
89/336/EEC**

från 01-09-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof

Avdelning

Kvalitetsbevakning

PÖYTÄPORA KONE

SEURAAVAN TEKSTIN NUMEROIT VASTAAVAT SIVULLA 2 OLEVIA KUVIEN NUMEROITA.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	230V
Taajuus	50Hz
Kulutettu teho	350W
Kierrosnopeus,	
kuormittamaton	580-2650/min
Kierrosluku	5
Istukaan kapasiteeti/	
Morse Kone	13 mm/B-16
Paino	20kg
Lpa (äänepainetaso)	62.1 dB(A)
Lwa (äänentehotaso)	75.1 dB(A)
Värahelyarvo	1.57 m/s ²

VARUSTEIDEN ASENNUS

Fig.A

1. Päälä/Pois päältä -kytkin
2. Porauusvyöiden osoitin
3. Laikan suojuus
4. Motor
5. Drill dept lever
6. Table adjustment

Tarkista ensin, että laite on säilynyt ehjänä kuljetusten aikana ja että toimitus sisältää kaikki tarvittavat osat.

TURVAOHJEET

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleja:

Käytetään, kun on olemassa loukkaantumisvaara, hengenvaarा tai koneen rikkoutumisvaara, mikäli annettuja ohjeita ei noudateta.

Sähköjännite.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Tutustu laitteen toimintaan ja käyttöön liittyviin tietoihin.

Laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi laite on huollettava näiden ohjeiden mukaisesti. Säilytää nämä ohjeet ja muut tiedot myöhempää käyttöä varten. Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava paikallisia turvamääräyksiä tulipalon, sähköiskujen ja loukkaantumisten välttämiseksi. Lue alla olevat ohjeet ja erilliset turvaojjeet huolellisesti.

Ennen koneen käyttöönottoa on huomioitava normit. Jokainen mekanikaan tai sähköasennuksen muutos, joka ei täyty voimassa olevia määräyksiä, merkitsee oleellisen turvallisuusriskin syntymistä.

KÄYTÖN AIKANA ON HUOMIOITAVA SEURAAVAT ASIAT:

- Mekaanisia suojalaitteita tai sähkösuojausia ei saa poistaa.
- Tarkista, että kaikki suojarat ovat paikallaan ja asennettu oikein.
- Käytä poraamisen aikana suojalaseja.
- Pitkät hiukset on sidottava tai peitettyvä päähineellä. Roikkuvat hiukset voivat helposti joutua koneen pyörivin osiin.
- Älä käytä roikkuvia vaatteita. Sulje hihojen napit.
- Älä pörrä käsivaraisesti. Työstettävä kappale on aina kiinnitettyvä sopivalla pidikkeellä tai puristimella.
- Varo pöydällä olevia irto-osia ja kiinnitysvälineitä. Kiinnitä ne ruuveilla tai puristimella.
- Tarkista, kiristyykö istukka riittävästi.
- Tarkista johtojen läpiviennit.
- Poista porauslastut vain harjalla, penssellillä, kumipyyhkimellä, koukulla tms. välineellä.
- Konetta ei saa puhdista tai huoltaa, kun se on käytössä.
- Pidä V-hihna peitetynä, jotta käsi ei voi joutua sen kanssa kosketuksiin.
- Kiristä istukka (kruunuhammaspyörä) vain erikoisavaimella.
- Tarkista aina ennen käyttöä, että istukka-avain on poistettu istukasta.
- Käytä vain ehdijä poranteriä.
- Tämä porakone ei ole sorvi!
- Jos verkkojoito on rikkoutunut, se on vaihdettava uuteen, laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaavaan johtoon.

PYSÄYTÄ KONE VÄLITTÖMÄSTI, JOS:

- Pistoke tai johto on viallinen.
- Kytkin on viallinen.
- Savua tai käryä erittyy.

SÄHKÖASENNUS

Laitteen sähkökomponentit täyttävät normit. Korjausia saa suorittaa vain valtuutettu sähköhuoltoliike tai sähköasentaja.

Koneessa on nollajännitekytkin. Jos virransyöttö keskeytetään, kone ei käynnisty automaattisesti uudelleen, vaan se on ensin kytettävä päälle.

Sähköturvallisuus

Tarkista aina, ovatko verkkojännite ja koneen tyypikilvensä ilmoitettu jännite yhteen sopivia.

Johdon tai pistokkeen vaihtaminen

Heitä käytöstä poistetut johdot ja pistokkeet heti pois. On varallista työntää irrotetun johdon pistoke pistorasiaan.

Jatkojohojen käyttö

Käytä vain virallisesti hyväksyttyjä jatkojohojia koneen teho huomioon ottaen. Johdon ytimien on oltava vähintään 1,5 mm². Käytettäessä johtokelaa koko jatkojohto on vedettävä kelalta.

INNSTILLING AV BOREPLATA

Fig.H

Boreplata er festet til boremaskinen stativsøyle og kan justeres i høyden etter at festehendelen er løsnet. Stil inn plata på en slik måte at det er tilstrekkelig avstand mellom overflaten på arbeidsstykket og borspissen. Det er også mulig å slå ned boreplata, dersom du vil klemme fast arbeidsstykket direkte på fotplata.

Fig.I

For å kunne bore hull på skrå og for å bore i arbeidsstykker som har en skjev hvileflate, kan boreplata dreies. For å få til dette må sekskantskruen (20) i platas dreiepunkt løsnes og sentreringen (21) fjernes. Drei plata til ønsket posisjon. Skru deretter sekskantskruen (20) godt til igjen med en skrunøkkel.

TURTALL, ROTASJONSHASTIGHET, MATINGSBEVEGELSE

Matingen - borets bevegelse mot og inn i arbeidsstykket - skjer manuelt ved hjelp av den tre-armete borespaken. Rotasjonshastigheten bestemmes av borspindelens tuttall og diameteren på det boret som brukes. Riktig valg når det gjelder mating og borspindelens tuttall, er av stor betydning for borets levetid. Som grunnprinsipp gjelder: Ved bruk av et bør med større diameter, må tuttallet reduseres; jo mer solid arbeidsstykket er, desto større skjæretrykk må brukes. For at boret da ikke skal overopphettes, må samtidig matingsbevegelsen og tuttallet reduseres. I tillegg bør boret avkjøles med borolje. Ved boring av relativt store hull i tykke plater, må boringen foregå forsiktig med liten matingsbevegelse og forsiktig skjæretrykk. Slik unngår man at boret hekter seg fast og at boringen blir unøyaktig. Ved boring av hull større en 8 millimeter i diameter må det forbøres. Derved unngås en unødvendig rask slitasje av borets hovedegg og at borspissen belastes for hardt.

Reduser også i slike tilfeller matingsbevegelsen og tuttallet og sorg for å trekke ut boret regelmessig for å gjøre utdriveingen av spon lettere. Ved boring av hull større en 8 millimeter i diameter må det forbøres. Derved unngås en unødvendig rask slitasje av borets hovedegg og at borspissen belastes for hardt.

VEDLIKEHOLD



Sørg for at maskinen er spenningslös når det skal utføres vedlikeholdsarbeid på de mekaniske delene.

Maskinene fra Ferm er konstruert slik at de kan fungere uten problemer med et minimum av vedlikehold. Hvis maskinen rengjøres regelmessig og behandles på riktig måte, bidrar dette til å gi maskinen en lang levetid.

RENGJØRING

Rengjør maskinhuset regelmessig med en myk klut, helst etter hver bruk. Sørg for at ventilasjonsåpningene er fri for stov og skitt.

Hardnakket skitt fjernes med en myk klut som er fuktet med såpevann. Bruk ikke løsemidler som bensin, alkohol, ammoniakk o.k.l. Slike stoffer skader kunststoffdelene.

SMØRING

Maskinen trenger ikke ekstra smøring.

FEIL

Hvis det skulle oppetre en feil som følge av f.eks. slitasje på en del, må man ta kontakt med den lokale Ferm-forhandleren.

Bakerst i denne bruksanvisningen finnes det en deltegning med de deler som kan bestilles.

MILJØ

For å unngå transportskader leveres maskinen i solid emballasje. Emballasjen er i den grad dette er mulig fremstilt av resirkulerbart materiale. Benytt derfor anledningen til å resirkulere emballasjen.

Lever gamle maskiner som blir byttet ut til den lokale Ferm-forhandleren. Maskinen blir da behandlet på en miljøvennlig måte.

GARANTI

Garantibetingelsene er å finne på det vedlagte garantikartet.

CE ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD (N)

Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produktet er i overenstemmelse med følgende standarder eller standard-dokumenter

EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1

i samsvar med reguleringer:

98/37/EEC,
73/23/EEC,
89/336/EEC

fra 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Kvalitetsavdelingen

Bruk av skjøteledninger

Bruk utelukkende en godkjent skjøteledning som er egnet til maskinens effekt. Ledningene må ha et tverrsnitt på minst 1,5 mm². Hvis skjøteledningen sitter på en rull, må den rulles helt ut.

MONTERING

Fig.B

- Sett fotplata (13) på riktig plass.
- Fest stativsøylen (11) til fotplata med de skruene (12) som følger med.
- Tre nå boreplateholderen (10) med boreplata over søylen. Med festehendelen (6) settes boreplata fast i ønsket posisjon.
- Nå kan du montere maskinkappa (7) og feste den ved hjelp av splintene (8).
- På grunn av at borspindelen er smurt fra fabrikkens side, råder vi deg til å la maskinen kjøre seg inn i omrent 15 minutter på laveste hastighet.

 **Før du plasserer borkjoksen (9) med skaft i borspindelen, må innsiden av borspindelen være helt ren for fett.**

PLASSERING AV BORD-BORMASKINEN

Før boremaskinen tas i bruk må den monteres på et fast underlag. Derfor er fotplata utstyrt med ferdigborete festehull. På den måten kan fotplata monteres fast i underlaget ved hjelp av skruer.

Dersom maskinen festes på en treplate, må det brukes skiver, som er store nok, på motsatt side, slik at mutterne ikke gnager seg inn i treverket og maskinen kan løses.

 **Festeskruene må ikke trekkes til så stramt at fotplata deformeres eller kommer i spenn. Dersom spenningen blir for kraftig, er det fare for brudd.**

INNSTILLING AV BORSPINDELENS TURTALL

Fig.C

Borspindelens ulike turtall kan stilles inn ved å bytte om på kilereimas plassering i reimdrivverket (15). På forhånd må maskinen slås av og stopselet trekkes ut av stikk-kontakten.

Omstilling av kilereima foregår på følgende vis:

- Trekk stopselet ut av stikk-kontakten før dekselet rundt kilereima (14) åpnes!
- Skru løs festeknappen (18) og skyv motoren i retning av maskinhodet, slik at kilereima løsner.
- Legg om kilereima i følge tabellen på innsiden av dekselet.
- Stram kilereima på nytt ved å trekke motorplata (17) bakover. Deretter settes spennmekanismen fast med låsekappen (18).
- Lukk dekselet rundt kilereima og plasser stopselet i stikk-kontakten. Maskinen er igjen klar til bruk.

 **Hold alltid dekselet i rundt kilereima lukket under bruk.**

Fig.C & D

Når du har lagt om kilereima, må du stramme den på nytt via motorplata (17) og låsekappen (18) sim tidligere beskrevet. Spenningen er riktig når kilereima kan trykkes inn ca 1 centimeter, som vist i illustrasjon. Motor-reimskiva må balanseres horisontalt, slik at kilereima ikke slites unødvendig raskt og for å forhindre at kilereima kan komme til å løsne. For dette formålet kan motor-reimskiva (15) forsikres langs motorakselen etter at sylinderhodeskruen er løsnet.

BORSPINDELENS TURTALL TABELLEN

Fig.E

Kilereimas posisjon	Turtall/minut
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

Borspindelens ulike turtall og de ulike plasseringkskombinasjonene for kilereima kan avleses i tabellen og illustrasjonen nedenfor.

BORSPINDEL OG KJOKSSKAFT

Alle de blanke delene på maskinen er påført et beskyttende lag lakk, som motvirker rustdannelse. Det beskyttende lakkaget kan lettvis fernes ved hjelp av et miljøvennlig løsemiddel. Kontroller spenningen i kilereima før du kopler maskinen til strømnettet. Innsiden av borspindelen må avfettes fullstendig. Bruk samme framgangsmåte når det gjelder kjoksskaftet. Bare på denne måten er det mulig å oppnå en korrett overføring fra spindel til kjoks.

BRUK, ANVISNINGER OG TIPS

Borspindelen er utstyrt med dybdeanlegg. Dette kan innstilles ved hjelp av mutteren. Boredybden kan avleses på skalainndelingen.

FASTSPENNING AV BORET

Fig.F

I boremaskinen borkjoks er det mulig å feste bor og andre redskaper med rund tange. Dreiemomentet overføres til boret via strammingen i de tre spennene i kjoksen. Boret må - for å forhindre at det glipper eller løsner - spennes fast ved hjelp av kjoksnøkkelen med tannkrans. Dersom boret glipper i kjoksen vil det oppstå en liten, ru kant på bortangen, noe som gjør en sentrert fastspenning av boret umulig. En slik ru kant må i alle fall slipes bort.

FASTSPENNING AV ARBEIDSSTYKKET

Fig.G

Bormaskinens boreplate og fotplate er utstyrt med festespør for fastspenningsredskaper. Sett alltid arbeidsstykket fast i maskinklemma eller et annet fastspenningsredskap. Dermed forhindrer du ulykker og øker til og med borepresisjonen fordi arbeidsstykket ikke kan "slå".

ASENNUS

Fig.B

Tarkista ensin, että laite on säilynyt ehjänä kuljetusten aikana ja että toimitus sisältää kaikki tarvittavat osat.

- Aseta pohjalevy (13) haluamaasi paikkaan.
- Kiinnitä pylväs (11) pohjalevyn kiinnitysruuvien (12) avulla.
- Työnnä nyt porauspöydän kiinnitysosa (10) ja porauspöytä pylvääseen. Porauspöytä lukitaan kiinnitysvillulla (6) oikeaan korkeuteen.
- Asenna nyt koneen kotelo (7) ja lukitse se lukitustapeilla (8).
- Pystyakseli on voideltu tehtaassa. Anna laitteen käydä noin 15 min. hitaammalla nopeudella.



Ennen kuin työnnät istukan ja karan (9) pystyakselille, pystyakselin sisäpinnan on oltava täysin puhas rasvasta.

PYLVÄSPORAKONEEN PYSTYTYS

Ennen käyttöönottoa kone on aseennettava kiinteästi alustaan. Tätä varten pohjalevyn (13) on porattu asennusreitä. Kiinnitä pohjalevy alustaan sopivia ruuveja ja aluslevyjä käyttäen. Jos alusta on puuta, on käytettävä sopivan kokoisia aluslevyjä. Muussa tapauksessa mutterit voivat työntää puun sisään ja koko kiinnitys voi ajan mittaan löytyä.



Varo kiinnitysruuveja kiristääessäsi, että pohjalevy ei väänny. Ylisuuret jännitteet voivat aiheuttaa pohjalevyn rikkoutumisen.

PYSTYAKSELIN KIERROSLUVUN SÄÄTÖ

Fig.C

Pystyakselia voi käyttää eri nopeuksilla. Kierrosluku on säädetävissä vaihtamalla V-hihnan sijaintia hihnapyörästössä alla olevan taulukon mukaan. V-hihnan säätiö tapahtuu seuraavasti.

Kytke aina kone pois päältä ja irrota pistoke rasiasta.

- Avaa V-hihnan (14) kotelo.
- Irrota kiristysnuppi ja työnä moottoria koneen päähan päin, jolloin V-hihna löytyy.
- Vaihda V-hihnan sijainti hihnapyörästössä V-hihnan suojaikkonen sisäpuolella olevan taulukon mukaan.
- Kiristä V-hihna työntämällä moottorin levyä (17) taaksepäin. Lukitse kiristysnupilla (18).
- Sulje V-hihnan kotelo ja työnä pistoke pistorasiaan. Nyt konetta voi taas käyttää.



Pidä V-hihnan kotelon kanssa käytön aikana suljettuna!

Fig.C & D

V-hihnan asennon vaihtamisen jälkeen hihna on kiristettävä siirtämällä moottorin levyä (17) ja se on lukittava kiristysnupin (18) avulla. Kireys on oikea, kun V-hihna voidaan työntää noin 1 cm alaspäin.

Hihnapyörän suuntaukseen on oltava tarkasti vaakatasossa, jotta ei tapahdu ylimääräistä kulumista ja jotta V-hihna ei irtoa. Hihnapyörän suuntaus tapahtuu irrattamalla kuusiokoloruuvia ja siirtämällä hihnapyörää moottorin akselia pitkin.

KIERROSLUKU

Fig.E

V-hihnan asento	Kierrosta minuutissa
A	2650
B	1650
C	1220
D	850
E	580

V-hihnan eri asennot ja kierrosluvut näkyvät alla olevasta kuvasta ja taulukosta.

PYSTYAKSELIJAKARA

Kaikki koneen maalaamattomat osat on suojuettu erikoislaatuilla ruostumisen estämiseksi. Tämä lakka voidaan poistaa käytäntömällä ympäristöstäävällisiä liuottimia. Tarkista V-hihnan kireys ennen kuin kytkeyt koneen päälle.

Pystyakselin sisäpinta on puhdistettava huolellisesti kaikesta rasvasta. Käytä rasvan poiston ympäristöstäävällisiä liuottimia. Kara on puhdistettava samalla tavalla. Hyvä puhdistus takaa hyvän voimansiirron.

KÄYTÄ, OHJEITA JA VINKKEJÄ

SYVYYSRAJOITIN

Pystyakseli on varustettu syvysrajoittimella. Rajoitinta säädetään mutterilla. Syvys näkyy astelikosta.

PORAN TERÄN ASETTAMINEN

Fig.F

Pylväsparakoneen istukkaan voidaan kiinnittää poran terä tai muita teriä, joissa on lieriömäinen varsi. Vääntömomentti siirretään istukan kolmen kirkistysleuan kautta poran terään. Poran terä on kiinnitetään tukivastiksi istukkaan istukkava-ainetta käyttäen. Jos terä ei kiinnitettä kunnolla, terä lipsahtaa istukassa, jolloin terän varteen syntyy särmiä. Tällä tavalla epämoodostunutta terää ei enää voi kiinnittää kunnolla, vaan se on ensin hiottava tasaiseksi.

PORATTAVAN KAPPALEEN KIINNITTÄMINEN

Fig.G

Porauspöydässä ja pohjalevyyssä onuria jotka helpottavat hihnapyölin käytöä. Kiinnitä aina porattava kappale. Tämä parantaa työturvallisuutta ja tarkkuutta, koska tällä tavalla porattava kappale ei pääse liikkumaan poraamisen aikana.

PORAUSPÖYDÄN SÄÄTÖ

Fig.H

Porauspöydässä ja pohjalevyyssä onuria jotka helpottavat hihnapyölin käytöä. Kiinnitä aina porattava kappale. Tämä parantaa työturvallisuutta ja tarkkuutta, koska tällä tavalla porattava kappale ei pääse liikkumaan poraamisen aikana.

Fig.I

Vinojen reikien poraamiseksi porauspöydän kallistuskulmaa voidaan säätää. Tämä on myös kätevä, jos porattavan kappaleen alapinta on vino. Irrota kuusioruubi (20) pöydän nivelenosta ja poista keskitysnokka (21). Kallista pöytä haluttuun kulmaan ja kiristä kuusioruubi (20) haka-avaimella.

KIERROSLUKU, PYÖRIMISNOPEUS, SYÖTÖ

Syöttö tapahtuu kolmivartisella käsvivulla. Akselin kierroslukuja ja terän läpimitta määritetään pyörimisnopeuden. Käytä aina oikeaa terää ja oikeaa kierroslukua, jotta terä kestää kauemmin. Perussääntö on: porata terän läpimitan kasvaessa kierroslukua on alennettava ja porattavan materiaalin kovuuden kasvaessa leikkuupainetta lisättävä. Jotta terä ei kuumene liikaa, syöttönopeutta ja pyörimisnopeutta on samalla vähennettävä.

Silloin terää on sen lisäksi jäähytettävä poraojylliä. Porattessa isoja reikiä ohueen levymateriaaliin on käytettävä alhaista syöttönopeutta ja leikkuupainetta, jotta terä ei "hakkaa" ja tarkkuus säilyy. Jos porataan syviä reikiä (yli 2x terän läpimitta), lastun poisto heikkenee ja terä kuumenee nopeammin.

Myös tällöin on alennettava syöttönopeutta ja kierroslukua. Vedä terä väillä takaisin, jotta lastut poistuvat paremmin. Jos porataan läpimitoiltaan yli 8 mm kokoisia reikiä, reikä on ensin esiporattava, jotta terän leikkuupinta ei kulu liikaa eikä kärki kuormitu liikaa.

HUOLTO

 **Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon aloittamista.**

Ferm-koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja mahdollisimman pienellä huoltotarpeella.

Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itsekin vaikuttaa koneen käyttökään.

PUHDISTAMINEN

Puhdistusta koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä kankaalla. Parasta olisi puhdistaa se jokaisen käyttökerran jälkeen. Pidä koneen jäädytysaukot puhtaina.

Jos lika on pinttynyt, voit käyttää saippuavedellä kostutettua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne vahingoittavat koneen muoviosia.

VOITELU

Konetta ei tarvitse voidella.

HÄIRIÖT

Jos koneen toiminnessa ilmenee häiriö esim. jonkin osan kulumisen johdosta, ota yhteyttä lähipäänn Ferm-jäalleenmyyjään.

Näiden käyttöohjeiden lopusta löydät kokoonpanopirustuksen ja varaosalistan.

YMPÄRISTÖ

Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tukevana laatikkoon. Tämä pakaus on mahdollisimman ympäristöystävällinen. Kierrätä se. Jos vahdat koneen uuteen, voit viettää vanhan koneen Ferm-jäalleenmyyjälleesi, joka huolehtii ympäristöystävällisestä jätehuollosta.

TAKUU

Lue takuehdot koneen mukaan liitetystä takuukortista.

CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA (SF)

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on allluueteitujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen:

**EN55014-1, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61029-1,**

seruaavien sääntöjen mukaisesti:

**98/37/EEC, 73/23/EEC
89/336/EEC**

Voimassa 01-09-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof
Laadunvalvontaosasto



N Norsk

BORDBOREMASKIN

TALLENE I FØLGENDE TEKST VISER TIL BILDENE PÅ SIDE 2

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spennin	230V~
Frekvens	50Hz
Opprett effekt	350W
Turtall, ubelastet	580-2650/min
Kap. borkjoks/Morse Conisch	13mm/B-16
Vekt	20kg
Lpa (lydtrykksnivå)	62.1 dB(A)
Lva (lydeffektnivå)	75.1 dB(A)
Vibrasjoner	1.57 m/s ²

SPECIFIKASJONER**Fig.A**

1. På/Av - bryter
2. Boredybdeanlegg
3. Verneutstyeret borkjoks
4. Motor
5. Borehendelen
6. Festehendelen

Kontroller først at leveransen ikke har blitt påført skader under transporten og at alle delene følger med.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

I denne bruksanvisningen benyttes følgende symboler:

 **Henviser til mulig personskade, livsfare eller fare for skader på maskinen hvis instruksene i denne bruksanvisningen ikke overholdes.**

 **Viser til elektrisk spenning.**

Les denne bruksanvisningen nøye før maskinen tas i bruk. Sørg for å vite hvordan maskinen virker og hvordan den skal betjenes. Vedlikehold maskinen i henhold til instruksene, slik at den alltid virker som den skal. Oppbevar denne bruksanvisningen og den vedlagte dokumentasjonen ved maskinen.

Overhold ved bruk av elektriske maskiner alltid de lokale sikkerhetsforskriftene. Dette for å unngå brannfare, fare for elektrisk støt og personskade. Les i tillegg til nedenstående instruksen også sikkerhetsforskriften i det vedlagte separate sikkerhetsheftet. Ta godt vare på instruksene!

Før maskinen tas i bruk må man være oppmerksom på retningslinjene. Enhver mekanisk eller elektrisk modifisering av maskinen, som ikke faller inn under de gieldende retningslinjene, medfører en betydelig risiko for ulykker.

UNDER BRUK MÅ MAN VÆRE OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE PUNKTER:

- Ikke noe av det mekaniske eller elektriske verneutstyr må fjernes.
- Kontroller at alt verneutstyr er på plass og er korrekt festet.
- Bruk vernebriller under borearbeidet.
- Hvis du har langt hår må du unsett bruke hårbeskytter (hårnett eller hodeplagg). Langt hår har lett for å sette seg fast i roterende deler.
- Bruk ettertidet klær. Knapper på ermene må kneppes igjen.
- Hold aldri arbeidsstykker fast med bare hendene under borearbeidet. Bruk alltid en maskinklemme eller annet fastspenningsredskap.
- Sikre alltid arbeidsstykker og fastspenningsredskaper på boreplata slik at de ikke kan trekkes med. Fest dem eventuelt med skruer, eller klem dem fast i en maskinklemme som er montert fast på boreplata.
- Se til at borholderen strammer godt.
- Se til at de elektriske ledningene er i orden.
- For fjerning av spon må det bare brukes koster, pensler, gumminaler, sponjern eller lignende redskaper.
- Ikke foreta reingjøring eller smøring på en maskin som er i gang..
- Kilereimer skal alltid dekles inn (slik at hender ikke skal kunne komme i kontakt med reim).
- Stram bare til kjøkken med den tilhørende nøkkelen.
- La aldri kjøksnøkkelen bli sittende i kjøkken! Sjekk at kjøksnøkkelen virkelig er fjernet før maskinen settes i gang!
- Bruk aldri bor med beskadiget tange.
- Boremaskinen eigner seg ikke til fresearbeider!
- Dersom nettkablene er ødelagte, må den bare byttes ut med en kabel av samme type.

SLÅ ØYEBLIKKELIG AV MASKINEN VED:

- Uvanlig gnistring fra kullbørstene og flammer i kollektorringen.
- Feil på støpselet, nettkablene eller ødelagte ledninger.
- Defekt bryter.
- Røyk eller lukt av svidd isoleringsmateriell.

ELEKTRISK SIKKERHET

Kontroller alltid om nettspenningen er i overensstemmelse med verdien på typeskiltet.

 **Maskinen er utstyrt med nullspenningsbryter. Etter et strømbrudd vil maskinen av sikkerhetsmessige årsaker ikke begynne å gå igjen automatisk. Maskinen må da startes på nytt.**

Utskifting av ledninger og støpsler

Kast gamle ledninger og støpsler så snart de har blitt erstattet av nye. Det er farlig å stikke støpselet på en løs ledning i stikkontakter.